

MITSUBISHI

三菱汎用A Cサーボ
リニアサーボLMシリーズ

技術資料集

安全上のご注意
(ご使用前に必ずお読みください)

据付、運転、保守・点検の前に必ずこの技術資料集・取扱説明書および付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この技術資料集では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分してあります。




危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。




注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。


なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

禁止、強制の絵表示の説明を次に示します。



禁止(してはいけないこと)を示します。例えば、「火気厳禁」の場合は となります。



強制(必ずしなければならないこと)を示します。例えば、アース接地の場合は となります。

この技術資料集では、物的損害に至らないレベルの注意事項や別機能などの注意事項を「ポイント」として区分してあります。

お読みになったあとは、使用者がいつでもみられる所に必ず保管してください。

1. 感電防止のために



危険

配線作業や点検は、電源OFF後、10分以上経過し、チャージランプが消灯したのち、テストなどで電圧を確認してから行ってください。感電の原因になります。

リニアサーボモータおよびサーボアンプは、確実に接地工事を行ってください。

配線作業や点検は専門の技術者が行ってください。

リニアサーボモータおよびサーボアンプは、据え付けてから配線してください。感電の原因になります。

濡れた手でスイッチ操作しないでください。感電の原因になります。

ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。感電の原因になります。

2. 火災防止のために



注意

リニアサーボモータ・サーボアンプ・回生抵抗器は、不燃物に取り付けてください。可燃物への直接取付け、または可燃物近くへの取付けは、火災の原因になります。

サーボアンプが故障した場合は、サーボアンプの電源側で電源を遮断してください。大電流が流れ続けると火災の原因になります。

回生抵抗器を使用する場合は、異常信号で電源を遮断してください。回生トランジスタの故障などにより、回生抵抗器が異常過熱し火災の原因になります。

3. 傷害防止のために



危険

リニアサーボモータでは、二次側に強力磁石を使用しています。従いまして、リニアサーボモータの据付け作業だけでなく、機械のオペレータも十分な注意が必要です。例えば、ペースメーカ等医療機器を使用している人などは機械に近づかないようにしてください。

二次側の永久磁石により磁性体に吸引力が発生しますので、手が挟まれる等の事故がないように注意してください。

指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せ以外では性能保証ができません。また、指定以外の組合せでのご使用はサーボアンプまたはリニアサーボモータが損傷する恐れがあります。場合によっては制御不能に落ち入り暴走等極めて危険な状態になる恐れがありますので、指定の組合せで使用してください。

弊社から出荷された梱包状態(ダンボール)では、二次側の磁石が外部に大きな影響を与えることはありませんが、機械へ組み付けるまでに、磁性体の物(工具を含む)を二次側(磁石)のそばに近づけないでください。二次側(磁石)には正規に取り付けた状態の倍近くの吸引力が働くことがあり、大けがをする恐れがあります。いかなる場合においても、このような事態にならないように作業場所の周囲にも十分に注意してください。



注意

各端子には技術資料集に決められた電圧以外は印加しないでください。破裂・破損などの原因になります。

端子接続を間違えないでください。破裂・破損などの原因になります。

極性(+・-)を間違えないでください。破裂・破損などの原因になります。

通電中や電源遮断後のしばらくのあいだは、リニアサーボモータ・サーボアンプの放熱器・回生抵抗器などが高温になる場合がありますので、誤って手や部品(ケーブルなど)が触れないようにカバーを設けるなどの安全対策を実施してください。高温部分に手や部品(ケーブルなど)が触れると、火傷や部品損傷の原因になります。

リニアサーボモータの据付け作業や機械のオペレータは、電子機器(時計、電卓、PC等)や磁気記録媒体(ICカード、磁気カード、MD、フロッピー等)を身に付けて作業することや磁石の近くに持ち込むことは避けてください。磁気の影響を受けて動作不良や故障をする恐れがあります。

サーボアンプの保護機能が働いた場合は、直ちに電源を切り、原因を取り除いた後で電源を再投入してください。原因を取り除かずに運転を続けた場合は、暴走や誤動作を引き起こすことがあり、けがや破損の原因になります。

リニアサーボモータを確実に機械へ固定してください。固定が不十分だと運転時に外れてけがの原因になります。

4. 諸注意事項

次の注意事項につきましても十分留意ください。取扱いを誤った場合には故障・けが・感電などの原因になります。

(1) 運搬・据付けについて



注意

製品の重量に応じて、正しい方法で運搬してください。

制限以上の多段積みはおやめください。

リニアサーボモータ運搬時はケーブルを持たないでください。

サーボアンプ運搬時はフロントカバーを持たないでください。落下することがあります。

据付けは、重量に耐えうる所に、技術資料集に従って取り付けてください。

上にのったり、重いものを載せたりしないでください。

取付方向は必ずお守りください。

サーボアンプと制御盤内面、またはその他の機器との間隔は規定の距離をあけてください。

損傷、部品が欠けているリニアサーボモータ・サーボアンプを据え付け、運転しないでください。

リニアサーボモータ・サーボアンプ内部にねじ・金属片などの導電性異物や油などの可燃性異物が混入しないようにしてください。

リニアサーボモータ・サーボアンプは精密機器なので、落下させたり、強い衝撃を与えないようにしてください。破損する恐れがあります。

リニアサーボモータの保護方式はIP00となっておりますので、必要に応じ防塵防油等の対策をお願いします(2.2節設計上の注意参照)。

二次側(磁石)取付け時は、非磁性体工具を使用してください。

リニアサーボモータは確実に機械へ固定してください。固定が不十分だと運転時に外れる恐れがあります。

モータに加工を加えないでください。



注意

運転中、リニアサーボモータの可動部には絶対に触れないよう、軸にはカバーなどを設けてください。

リニアサーボモータ軸へ許容荷重以上の荷重を与えないでください。軸折損の原因になります。

保管が長期間に渡った場合は、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

サーボアンプでダイナミックブレーキをかけることができますが、移動物重量が大きい場合や速度が速い場合には惰走距離が長くなり、ストローク端に衝突する恐れがあり大変危険です。エアブレーキなどの衝突防止機構または可動部の衝撃を緩和するためのショックアブソーバなどの電氣的ストッパー・機械的ストッパーを設置してください。(リニアサーボモータの電磁ブレーキ付仕様はありません)

一次側(コイル)と二次側(磁石)の間に作用する磁気吸引力はモータの電源が入っていない状態でも常に作用しています。従いまして、この磁気吸引力を支え精度を維持できる十分な剛性を備えた機械の設計が必要です。

磁気吸引力に比例して摩擦による走行負荷が増加しますので、ガイドを精度良く取り付けるなど摩擦をできる限り減らす設計をしてください。

上下軸に取付けた状態では磁極検出ができませんので、上下軸には使用しないでください。

リニアサーボモータは可動部の重心に推力が作用するように設置して下さい。可動部の重心に力が作用しない場合モメントが生じます。

鉄系切り粉等磁性紛があると二次側の永久磁石に付着する可能性があり、故障の原因となります。磁性紛の吸着防止対策または侵入防止対策が必要です。

切削水、潤滑油等が常時かかるような状態や、オイルミストや過冷却、過湿度によってリニアサーボモータに結露が発生する状態が長時間続く状況ではリニアサーボモータの絶縁劣化などの原因となります。リニアサーボモータは防油、防塵カバーや結露防止対策を施してください。

リニアスケールはリニアサーボモータ以上の防油、防塵対策が必要です。詳細な内容については、各リニアスケールメーカーに確認してください。

リニアサーボモータとリニアスケールの移動方向を合わせてください。モータが暴走する恐れがあります。

二次側(磁石)を2枚以上取り付ける場合は、取付けねじピッチ位置公差を $\pm 0.2\text{mm}$ 以内にしてください。取付け方によっては二次側(磁石)間に隙間があくことがあります。

一次側(コイル)をストッパーに当てないでください。一次側が破損する恐れがあります。

ストッパーには一次側(コイル)に取付けた天板が当るように設計してください。

リニアサーボモータのタップ穴は機械取付け用のため、他の目的で使用しないでください。

濡れた手でリニアサーボモータに触らないでください。

据付けにはリニアサーボモータに設けたすべてのねじ穴、タップ穴を用いて設置してください。

下記の環境条件で保管・ご使用ください。

環境		条件	
		サーボアンプ	リニアサーボモータ
周囲温度	運転	0 ~ +55 (凍結のないこと)	0 ~ +40 (凍結のないこと)
	保存	-20 ~ +65 (凍結のないこと)	-15 ~ +70 (凍結のないこと)
周囲湿度	運転	90%RH以下(結露のないこと)	80%RH以下(結露のないこと)
	保存	90%RH以下(結露のないこと)	90%RH以下(結露のないこと)
雰囲気		屋内(直射日光が当たらないこと)、 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと。	
標高		海拔1000m以下	
振動		5.9m/s ² 以下	49m/s ² 以下

(2)配線について



注意

配線は正しく確実に行ってください。リニアサーボモータの暴走の原因になります
サーボアンプの出力側には、進相コンデンサやサージ吸収器・ラジオノイズフィルタ(オプションFR-B1F)を取り付けないでください。


出力側(端子U・V・W)は正しく接続してください。リニアサーボモータが異常動作します。

リニアサーボモータに商用電源を直接接続しないでください。故障の原因になります。

一次側(コイル)から出ている動力線などのケーブルは、長時間の屈曲動作に耐え得るものではありませんので、可動部などに固定し屈曲動作を生じないようにしてください。また、サーボアンプまでの配線には、長時間の屈曲動作に耐え得るケーブルを使用してください。

制御出力信号用DCリレーに取り付けるサージ吸収用のダイオードの向きを間違えないでください。

故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。

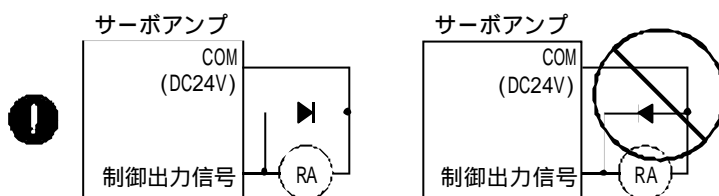

(3)試運転・調整について



注意

運転前に各パラメータの確認・調整を行ってください。機械によっては予期しない動きとなる場合があります。

極端な調整変更は動作が不安定になりますので決して行わないでください。

(4)使用方法について



注意

即時に運転停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。

分解修理を行わないでください。

運転信号を入れたままアラームリセットを行うと突然再始動しますので、運転信号が切れていることを確認してから行ってください。事故の原因になります。

改造は行わないでください。

ノイズフィルタなどにより電磁障害の影響を小さくしてください。サーボアンプの近くで使用される電子機器に電磁障害を与える恐れがあります。

リニアサーボモータとサーボアンプは指定された組合せでご使用ください。

(5) 異常時の処置について

 


停止時および製品故障時に危険な状態が想定される場合には保持用として外部にブレーキ構造を設けて防止してください。

アラーム発生時は原因を取り除き、安全を確保してからアラーム解除後、再運転してください。

瞬停復電後、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないでください(再始動しても人に対する安全性を確保するよう機械の設計を行ってください)。

(6) 保守点検について



リニアサーボモータ破損時は交換となります。お近くの三菱電機システムサービスまでお問い合わせください。

電解コンデンサは、劣化により容量低下をします。故障による二次災害を防止するため一般的な環境で使用された場合10年程度で交換されることを推奨します。交換は三菱電機システムサービスで承ります。

(7) 廃棄について



リニアサーボモータでは、二次側に強力磁石を使用しています。従いまして、リニアサーボモータを解体・廃却する場合は、作業者だけでなく、作業場所付近の方に対しても十分な注意が必要です。例えば、ペースメーカー等医療機器を使用している人などは二次側(磁石)に近づかないようにしてください。

二次側の永久磁石により磁性体(一次側(コイル)や他の二次側(磁石)を含む)に吸引力が発生しますので、リニアサーボモータを解体・廃却する場合は、手が挟まれる等の事故がないように注意してください。解体時・解体後の消磁する前の二次側の取扱いには特に注意してください。

リニアサーボモータを解体・廃却する場合は、磁性体の物(一次側(コイル)、他の二次側(磁石)や工具を含む)を二次側(磁石)のそばに近づけないでください。二次側(磁石)には正規に取り付けた状態の倍近くの吸引力が働くことがあり、大けがをする恐れがあります。いかなる場合においても、このような事態にならないように作業場所の周囲にも十分に注意してください。

二次側の永久磁石に磁性体(工具を含む)を近づけると吸引力が発生しますので、リニアサーボモータの解体・廃棄やその近傍での作業に使用する工具は必ず非磁性体工具を使用してください。作業性向上と安全性確保に必要です。



注意

リニアサーボモータの解体・廃却作業や作業場所付近の方は、電子機器(時計、電卓、PC等)や磁気記録媒体(ICカード、磁気カード、MD、フロッピー等)を身に付けて作業することや二次側(磁石)の近くに持ち込むことは避けてください。磁気の影響を受けて動作不良や故障をする恐れがあります。

サーボアンプは、下記「廃棄物の処理について」に基づき処置してください。

リニアサーボモータの一次側(コイル)は、下記「廃棄物の処理について」に基づき処置してください。

リニアサーボモータの二次側(磁石)は、永久磁石を使用しておりますので、二次側(磁石)全体を300℃以上に加熱し脱磁してから、下記「廃棄物の処理について」に基づき廃却処置をしてください。

二次側(磁石)を300℃以上に加熱し脱磁した後は、十分に冷えるのを待ってから二次側に触れてください。火傷の原因になります。

廃棄物の処理について

本製品が廃棄されるときには、以下に示す2つの法律の適用を受け、それぞれの法規ごとの配慮が必要となります。また、以下の法律については日本国内において効力を発揮するものであるため、日本国外(海外)においては、現地の法律が優先されます。必要に応じて、最終製品への表示、告知等をして頂くようお願いいたします。

1. 資源の有効な利用の促進に関する法律(通称：資源有効利用促進法)における必要事項

- (1) 不要となった本製品は、できる限り再生資源化をお願いします。
- (2) 再生資源化では、鉄くず、電気部品などに分割してスクラップ業者に売却されることが多いため、必要に応じて分割し、それぞれ適正な業者に売却されることを推奨します。

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称：廃棄物処理清掃法)における必要事項

- (1) 不要となった本製品は前1項の再生資源化売却等を行い、廃棄物の減量に努められることを推奨します。
- (2) 不要となった本製品が売却できずこれを廃棄する場合は、同法の産業廃棄物に該当します。
- (3) 産業廃棄物は、同法の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託し、マニフェスト管理などを含め、適正な処置をする必要があります。
- (4) 電池は、いわゆる「一次電池」に該当しますので、自治体で定められた廃棄方法に従って廃棄ください。

(8) 一般的注意事項

技術資料集に記載されているすべての図解は、細部を説明するためにカバーまたは安全のための遮断物を外した状態で描かれている場合がありますので、製品を運転するときは必ず規定どおりのカバーや遮断物を元どおりに戻し、技術資料集に従って運転してください。

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1．無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内から海外へ出張修理が必要な場合、あるいは離島およびこれに準ずる遠隔地へ出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後1年間とさせていただきます。

ただし、当社製造出荷後の流通期間を最長6ヵ月として、製造から18ヵ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

(1) 使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書、ユーザズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件、注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

(2) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。

お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。

お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。

当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。

取扱説明書などに指定された消耗部品(バッテリー、バックライト、ヒューズなど)が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。

火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。

当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。

その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

(3) 修理品の無償保証期間は更新しないものとします。

2．生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。

生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

3．海外でのサービス

海外においては、当社の各地域海外FAセンタで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンタでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承下さい。

4．機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

サーボアンプの高調波抑制対策について

2004年1月からサーボアンプに対する電源高調波抑制に関するガイドラインが「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」に統一されます。

これにより、このガイドラインの適用対象になる需要家殿は使用するサーボアンプ全てに対してガイドラインに基づいて高調波電流の計算を行い、契約電力で決められた限度値以内にするための対策が必要になります。

なお、上記ガイドラインの適用対象外のユーザ殿におきましても従来通り力率改善リアクトル(FR-BALまたはFR-BEL)を接続してください。

本製品の適用について

- ・本製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- ・本製品を、乗用移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力用、電力用、海底中継用の機器あるいはシステムなど、特殊用途への適用をご検討の際には、当社営業窓口までご照会ください。
- ・本製品は厳重な品質管理の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、安全装備を設置してください。

EEP-ROMの寿命について

- ・パラメータの設定値などを記憶するEEP-ROMの書込み制限回数は10万回です。次の操作の合計回数が10万回をこえると、EEP-ROMの寿命にともないサーボアンプが故障する場合があります。

パラメータの変更によるEEP-ROMへの書込み
絶対位置検出システムにおける原点セット
デバイスの変更によるEEP-ROMへの書込み

マニュアルについて

初めてリニアサーボモータをお使いいただく場合、このリニアサーボ技術資料集とサーボアンプ技術資料集が必要です。必ずお買い上げのうえ、リニアサーボモータを安全に使用してください。

名称	番号
MELSERVO-J2-Superシリーズ ACサーボを安全にお使いいただくために(サーボアンプに同梱)	IB(名)0300001
MELSERVO-J2-Superシリーズ 汎用インタフェースMR-J2S- Aサーボアンプ技術資料集	SH(名)030000
MELSERVO-J2-Superシリーズ SSCNET対応MR-J2S- Bサーボアンプ技術資料集	SH(名)030001
EMC 設置ガイドライン	IB(名)67303

第 1 部 リニアサーボモータ

第 1 章 リニアサーボモータの仕様と構成 1-1 ~ 1-16

1.1. 概要.....	1-1
1.2. 周辺機器との構成.....	1-2
1.2.1. サーボアンプ : MR - J 2 S - A の場合の構成例.....	1-2
1.2.2. サーボアンプ : MR - J 2 S - B の場合の構成例.....	1-3
1.3. リニアサーボモータ標準仕様.....	1-4
1.3.1. LM - H シリーズ仕様.....	1-4
1.3.2. LM - N シリーズ仕様.....	1-6
1.3.3. LM - T シリーズ仕様.....	1-8
1.3.4. LM - U シリーズ仕様.....	1-9
1.4. リニアサーボモータ形名の構成.....	1-10
1.4.1. LM - H シリーズ形名構成.....	1-10
1.4.2. LM - N シリーズ形名構成.....	1-11
1.4.3. LM - T シリーズ形名構成.....	1-12
1.4.4. LM - U シリーズ形名構成.....	1-13
1.5. リニアサーボモータとサーボアンプの組合せ.....	1-14
1.5.1. LM - H シリーズ.....	1-14
1.5.2. LM - N シリーズ.....	1-15
1.5.3. LM - T シリーズ.....	1-16
1.5.4. LM - U シリーズ.....	1-16

第 2 章 リニアサーボモータの取扱い 2-1 ~ 2-11

2.1. 注意事項(全般).....	2-1
2.2. 設計上の注意.....	2-2
2.3. 据付け作業上の注意.....	2-3
2.4. 保管上の注意.....	2-4
2.4.1. サーマルプロテクタの接触抵抗確認.....	2-4
2.5. リニアサーボモータの据付け.....	2-5
2.5.1. 環境条件.....	2-5
2.5.2. リニアサーボモータの取付け寸法.....	2-5
2.5.3. 一次側(コイル)の据付け.....	2-7
2.5.4. 二次側(磁石)の据付け.....	2-9
2.6. リニアサーボモータの液冷(LM - N シリーズの場合のみ).....	2-11

第 3 章 リニアスケール 3-1 ~ 3-12

3.1. 対応リニアスケール一覧.....	3-1
3.1.1. 株式会社ミットヨ製リニアスケール.....	3-3
3.1.2. ハイデンハイン株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール).....	3-5
3.1.3. レニショー株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール).....	3-7
3.1.4. ソニー・プレジジョン・テクノロジー株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール).....	3-9
3.1.5. A / B / Z 相差動出力リニアスケール.....	3-11

第 4 章 リニアサーボモータの点検 4-1 ~ 4-3

4.1. 点検.....	4-1
4.1.1. 一次側(コイル)の点検.....	4-1
4.1.2. 二次側(磁石)の点検.....	4-2
4.1.3. リニアスケールの点検.....	4-2
4.2. 交換.....	4-3
4.2.1. 一次側(コイル)、二次側(磁石)の交換.....	4-3
4.2.2. リニアスケールの交換.....	4-3

第 5 章リニアサーボモータの外形寸法図	5-1 ~ 5-11
5.1. L M - Hシリーズ外形寸法図	5-1
5.1.1. L M - Hシリーズ一次側(コイル)	5-1
5.1.2. L M - Hシリーズ二次側(磁石)	5-3
5.2. L M - Nシリーズ外形寸法図	5-4
5.2.1. L M - Nシリーズ一次側(コイル)	5-4
5.2.2. L M - Nシリーズ二次側(磁石)	5-6
5.3. L M - Tシリーズ外形寸法図	5-7
5.3.1. L M - Tシリーズ一次側(コイル)	5-7
5.3.2. L M - Tシリーズ二次側(磁石)	5-8
5.4. L M - Uシリーズ外形寸法図	5-9
5.4.1. L M - Uシリーズ一次側(コイル)	5-9
5.4.2. L M - Uシリーズ二次側(磁石)	5-10
第 6 章リニアサーボモータの容量選定	6-1 ~ 6-3
6.1. リニアサーボモータの選定	6-1
6.1.1. 最大送り速度	6-1
6.1.2. 一次側(コイル)の選定(理論値)	6-1
6.1.3. 二次側(磁石)の枚数選定	6-2
6.1.4. 回生オプションの選定	6-2
6.2. 回生を含んだ選定例	6-3
第 7 章リニアサーボモータの廃却	7-1 ~ 7-2
7.1. 廃却時の注意	7-1
7.2. 廃棄物の処理	7-2
第 2 部サーボアンプ : MR - J 2 S - A	
第 8 章サーボアンプ : MR - J 2 S - A の仕様と構成	8-1 ~ 8-3
8.1. 概要	8-1
8.2. サーボアンプ : MR - J 2 S - A - S 0 4 0 U / - S 2 4 0 U 標準仕様	8-2
8.3. サーボアンプ : MR - J 2 S - A - S 0 4 0 U / - S 2 4 0 U の形名の構成	8-3
第 9 章サーボアンプ : MR - J 2 S - A の信号と配線	9-1 ~ 9-23
9.1. サーボアンプ : MR - J 2 S - A の制御信号系標準接続例	9-1
9.1.1. 位置制御モード	9-1
9.1.2. 速度制御モード	9-5
9.1.3. トルク(推力)制御モード	9-9
9.2. 電源およびリニアサーボモータとの接続例	9-13
9.2.1. 三相 A C 2 0 0 ~ 2 3 0 V 電源の場合	9-13
9.2.2. 単相 A C 2 3 0 V 電源・単相 A C 1 0 0 ~ 1 2 0 V 電源の場合	9-19
9.3. サーボアンプ : MR - J 2 S - A の入出力信号	9-21
9.3.1. 信号割付け	9-21
9.3.2. 信号略称の説明	9-23

第 10 章サーボアンプ：MR - J 2 S - A の運転	10-1 ~ 10-20
10.1. 立上げ.....	10-1
10.1.1. 立上げ手順.....	10-1
10.1.2. リニアスケール方向とリニアサーボモータ方向.....	10-2
10.1.3. リニアスケールの分解能設定 (INC スケール時有効).....	10-7
10.2. 磁極検出.....	10-8
10.2.1. スケールタイプによる磁極検出の違い.....	10-10
10.2.2. 磁極検出電圧レベルの設定.....	10-11
10.2.3. セットアップソフトによる磁極検出方法.....	10-12
10.3. 原点復帰.....	10-14
10.3.1. スケールタイプによる原点基準位置の違い.....	10-14
10.4. テスト運転.....	10-16
10.4.1. セットアップソフトによる位置決め運転.....	10-16
10.5. 運転.....	10-17
10.5.1. 制御モードについて.....	10-17
10.5.2. 外部運転.....	10-17
10.6. 機能.....	10-18
10.6.1. 異常検知.....	10-18
10.6.2. オートチューニング機能.....	10-19
10.6.3. マシンアナライザ機能.....	10-19
10.7. 絶対位置検出システム.....	10-19
10.8. 表示.....	10-19
10.8.1. 表示の流れ.....	10-19
10.8.2. 状態表示一覧.....	10-20
第 11 章サーボアンプ：MR - J 2 S - A のパラメータ	11-1 ~ 11-6
11.1. パラメータ一覧.....	11-1
11.2. パラメータ詳細.....	11-3
第 12 章サーボアンプ：MR - J 2 S - A のトラブルシューティング	12-1 ~ 12-2
12.1. アラーム一覧.....	12-1
12.2. リニアスケールメーカー別スケール異常 (AL - 2 A) 詳細.....	12-2
第 13 章サーボアンプ：MR - J 2 S - A のオプション・周辺機器	13-1 ~ 13-6
13.1. オプション.....	13-1
13.1.1. ケーブル・コネクタ.....	13-1
13.1.2. セットアップソフトウェア.....	13-5
13.2. 周辺機器.....	13-6
13.2.1. 推奨電線.....	13-6
13.2.2. ノーヒューズ遮断器 (NFB) ・電磁接触器 (MC).....	13-6
第 3 部サーボアンプ：MR - J 2 S - B	
第 14 章サーボアンプ：MR - J 2 S - B の仕様と構成	14-1 ~ 14-3
14.1. 概要.....	14-1
14.2. サーボアンプ：MR - J 2 S - B - S 0 0 9 U / - S 2 0 9 U 標準仕様.....	14-2
14.3. サーボアンプ：MR - J 2 S - B - S 0 0 9 U / - S 2 0 9 U の形名の構成.....	14-3

第 15 章サーボアンプ：MR - J 2 S - B の信号と配線	15-1 ~ 15-15
15.1. サーボアンプ：MR - J 2 S - B の制御信号系標準接続例.....	15-1
15.2. 電源およびリニアサーボモータとの接続例.....	15-5
15.2.1. 三相 AC 200 ~ 230 V 電源の場合.....	15-5
15.2.2. 単相 AC 230 V 電源・単相 AC 100 ~ 120 V 電源の場合.....	15-11
15.3. サーボアンプ：MR - J 2 S - B の入出力信号.....	15-13
15.3.1. 信号割付け.....	15-13
15.3.2. 信号略称の説明.....	15-15
第 16 章サーボアンプ：MR - J 2 S - B の運転	16-1 ~ 16-23
16.1. 立上げ.....	16-1
16.1.1. 立上げ手順.....	16-1
16.1.2. リニアスケール方向とリニアサーボモータ方向.....	16-2
16.1.3. リニアスケールの分解能設定 (INC スケール時有効).....	16-7
16.2. 磁極検出.....	16-8
16.2.1. スケールタイプによる磁極検出の違い.....	16-10
16.2.2. 磁極検出電圧レベルの設定.....	16-11
16.2.3. セットアップソフトによる磁極検出方法.....	16-12
16.3. 原点復帰.....	16-14
16.3.1. スケールタイプによる原点基準位置の違い.....	16-14
16.4. テスト運転.....	16-17
16.4.1. セットアップソフトによる位置決め運転.....	16-18
16.5. コントローラからの運転.....	16-19
16.5.1. コントローラからの運転.....	16-19
16.5.2. コントローラの設定.....	16-20
16.6. 機能.....	16-22
16.6.1. 異常検知.....	16-22
16.6.2. オートチューニング機能.....	16-23
16.6.3. マシンアナライザ機能.....	16-23
16.7. 絶対位置検出システム.....	16-23
第 17 章サーボアンプ：MR - J 2 S - B のパラメータ	17-1 ~ 17-6
17.1. パラメータ一覧.....	17-1
17.2. パラメータ詳細.....	17-3
第 18 章サーボアンプ：MR - J 2 S - B のトラブルシューティング	18-1 ~ 18-2
18.1. アラーム一覧.....	18-1
18.2. リニアスケールメーカー別スケール異常 (アラーム 2 A) 詳細.....	18-2
第 19 章サーボアンプ：MR - J 2 S - B のオプション・周辺機器	19-1 ~ 19-6
19.1. オプション.....	19-1
19.1.1. ケーブル・コネクタ.....	19-1
19.1.2. セットアップソフトウエア.....	19-5
19.2. 周辺機器.....	19-6
19.2.1. 推奨電線.....	19-6
19.2.2. ノーヒューズ遮断器 (NFB) ・電磁接触器 (MC).....	19-6
第 4 部サーボアンプ：共通項目	
第 20 章サーボアンプの点検	20-1 ~ 20-2
20.1. 点検.....	20-1
20.2. 寿命.....	20-1
20.3. 交換.....	20-2

第 21 章サーボアンプの外形寸法図	21-1 ~ 21-5
21.1. サーボアンプ外形寸法図.....	21-1
第 22 章特性	22-1 ~ 22-6
22.1. 過負荷保護特性.....	22-1
22.1.1. L M - Hシリーズ.....	22-1
22.1.2. L M - Nシリーズ.....	22-2
22.1.3. L M - Tシリーズ.....	22-4
22.1.4. L M - Uシリーズ.....	22-4
22.2. ダイナミックブレーキ特性.....	22-6
付録	付-1 ~ 付-2
付 1. リニアスケールメーカー一覧.....	付-1
付 2. 磁束密度特性(参考値).....	付-1
付 3. サーボアンプの高調波抑制対策について.....	付-1

第 1 部 リニアサーボモータ

第 1 章 リニアサーボモータの仕様と構成


1.1. 概要

近年、半導体・液晶関連装置や実装機などの分野を中心に、高精度化・高速化・高能率化の要求がますます強まり、その要求に応える手段の一つとして駆動軸にリニアサーボモータを適用するケースが増えてきています。

リニアサーボシステムでは、ボールねじ駆動システムに比べ高速度・高加減速特性を得ることができ、またボールねじ駆動システムの欠点であるボールねじの摩耗などが無いため装置の長寿命化を図ることができます。さらに、リニアサーボシステムでは、バックラッシュや摩擦による応答誤差の発生がありませんので、高精度なシステムを構築できます。

1.2. 周辺機器との構成


1.2.1. サーボアンプ：MR-J2S- A の場合の構成例

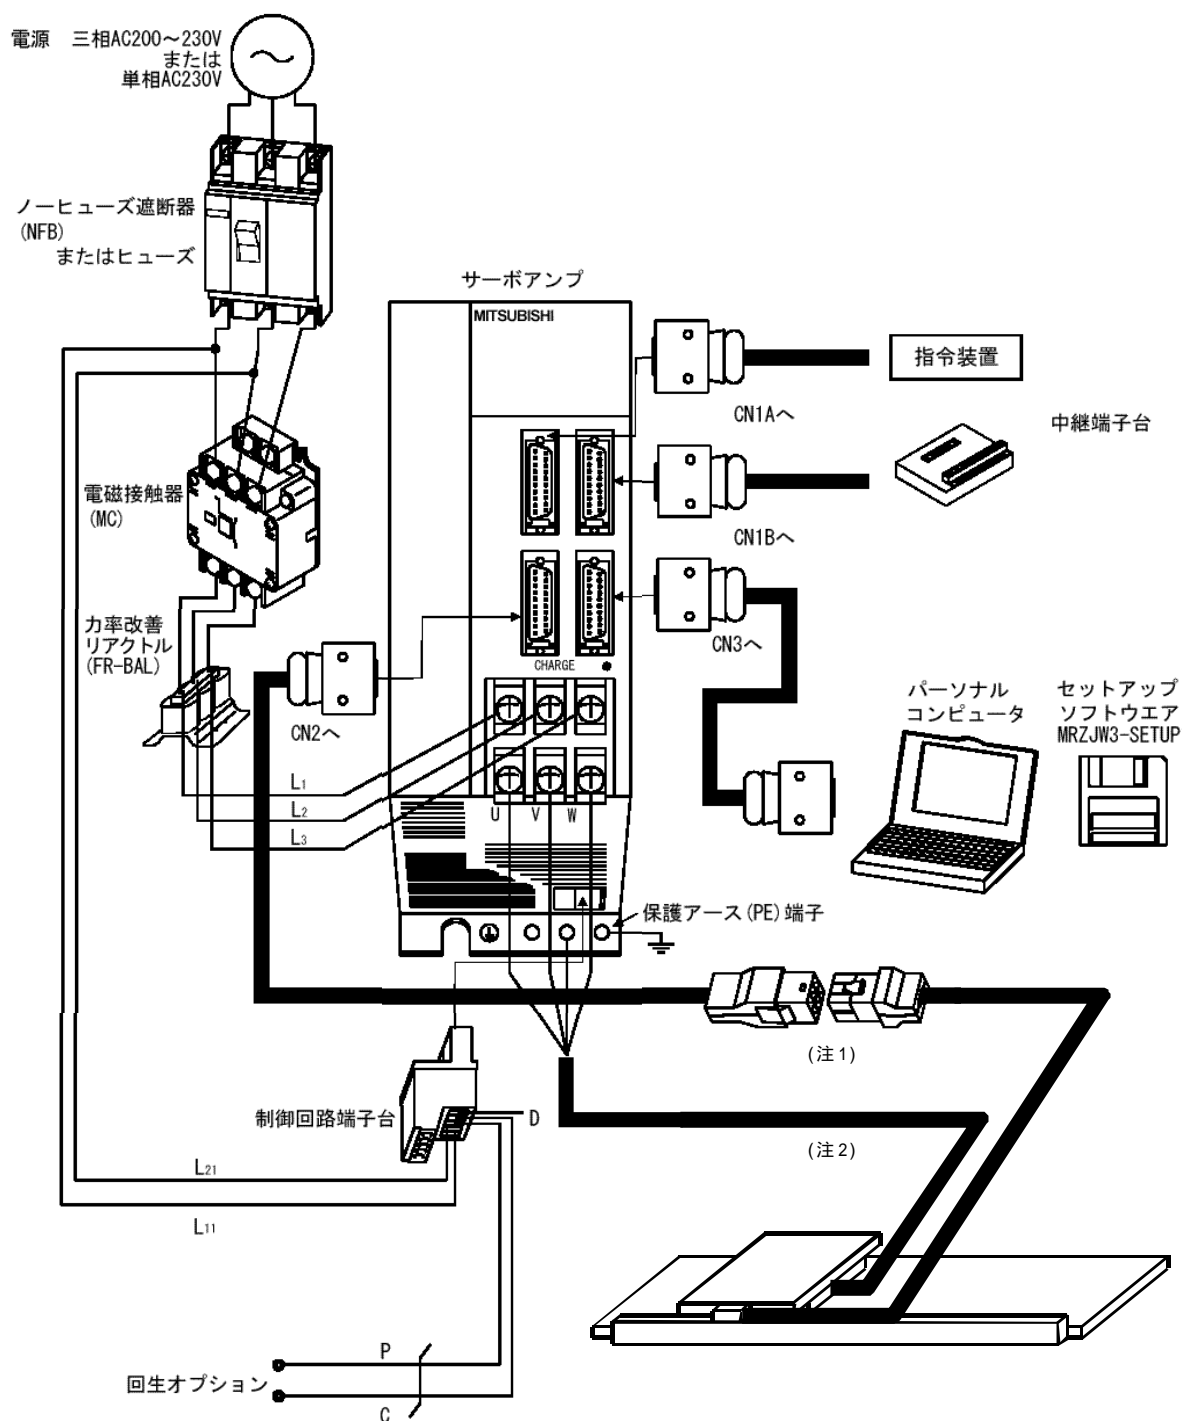

注)1. リニアスケールにより、コネクタ形状は変わります。

2. リニアサーボモータのシリーズにより、U/V/W 線の接続にコネクタを使用する場合があります。

1.2.2. サーボアンプ：MR-J2S- B の場合の構成例

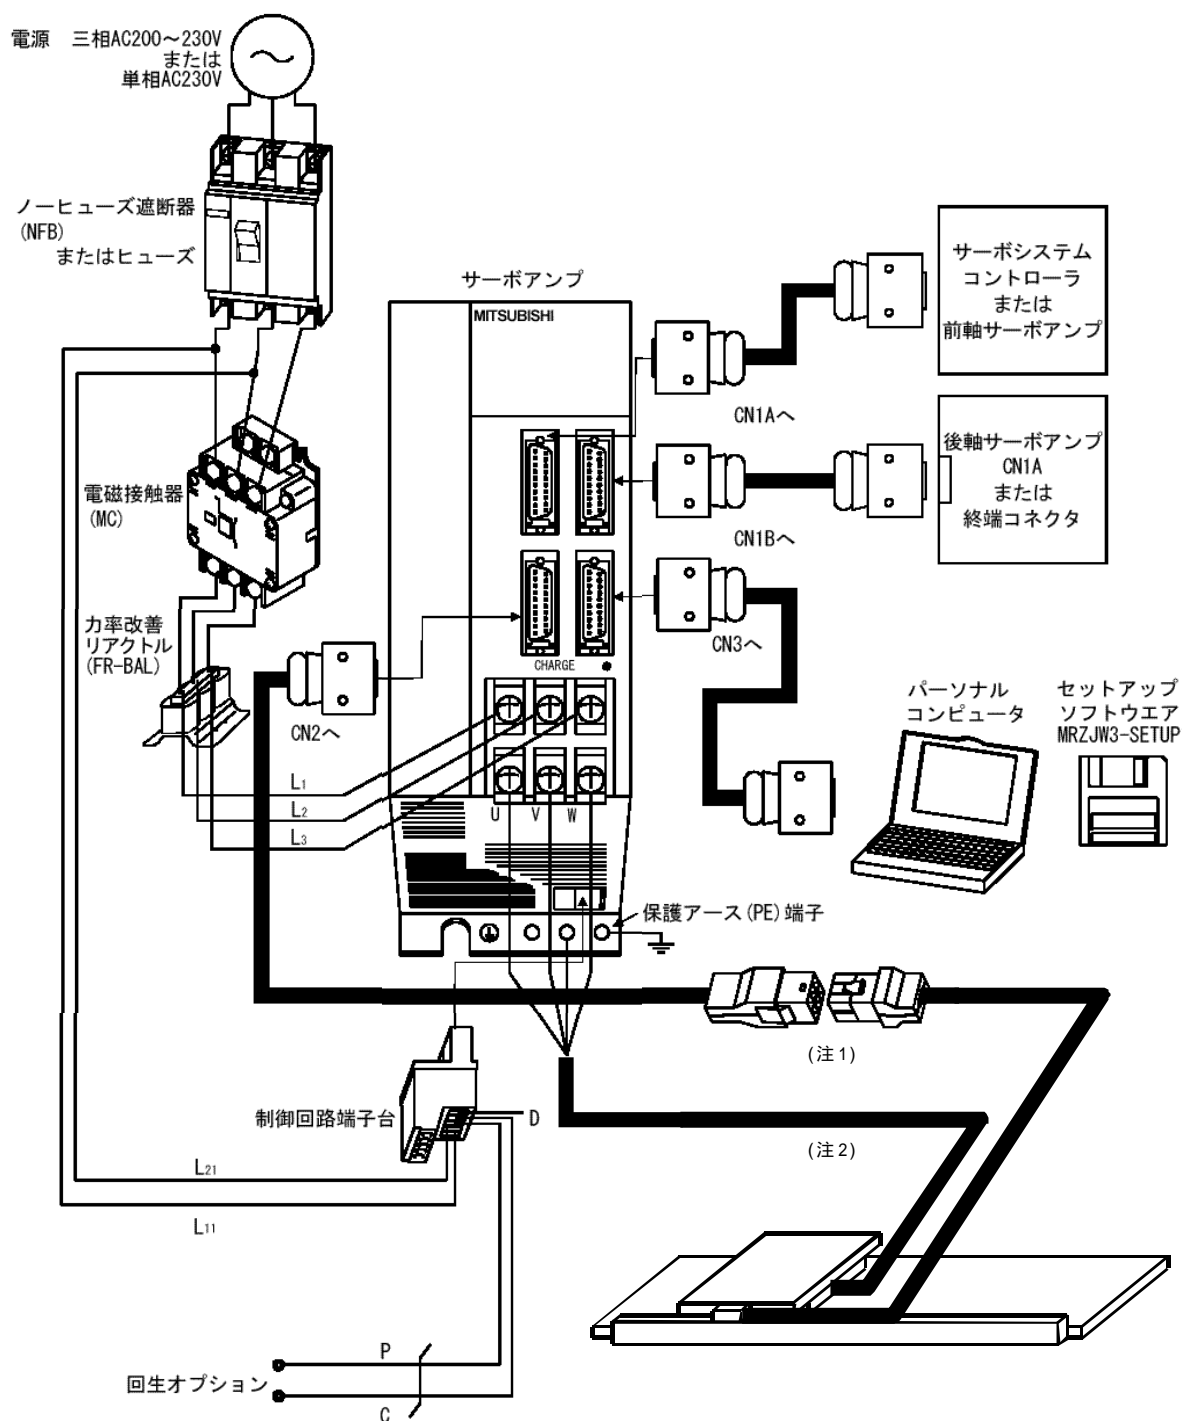

注)1. リニアスケールにより、コネクタ形状は変わります。

2. リニアサーボモータのシリーズにより、U/V/W 線の接続にコネクタを使用する場合があります。

第 1 章 リニアサーボモータの仕様と構成

1.3. リニアサーボモータ標準仕様

1.3.1. LM-H シリーズ仕様

モータ形名		LM-HP1B-05M	LM-HP1D-10M	LM-HP1F-15M	LM-HP1H-20M
冷却方法		自冷	自冷	自冷	自冷
アンプ形名 MR-J2S-	20A/A1-S040U500	20A/A1-S040U500	40A/A1-S040U501	60A-S040U502	70A-S040U503
	20B/B1-S009U500	20B/B1-S009U500	40B/B1-S009U501	60B-S009U502	70B-S009U503
電源設備容量 (kVA)		0.5	0.9	1.0	1.3
推力	連続 (N) (注 2)	50	100	150	200
	最大 (N) (注 2)	150	300	450	600
最大速度 (m/s) (注 1)		2.0			
磁気吸引力 (N) (注 2)		680	1360	2040	2720
質量	一次側 [コイル] (kg)	0.8	1.5	2.1	2.8
	二次側 [磁石] (kg)	[288mm 1 枚] 1.3 / [360mm 1 枚] 1.6			
二次側形名		LM-HS10-288 / LM-HS10-360			
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の 15 倍以下			
構造		開放 (保護方式 IP00)			
環境	周囲温度	0 ~ 40 (凍結のないこと)			
	保存温度	-15 ~ 70 (凍結のないこと)			
	周囲湿度	80%RH 以下 (結露のないこと)			
	保存湿度	90%RH 以下 (結露のないこと)			
	雰囲気	屋内 (直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと			
	振動	49m/s ² 以下			
	標高	海拔 1000m 以下			

サーマルプロテクタ形名	T145AR3U1	サーマルプロテクタ仕様	印加電圧		
サーマルプロテクタ動作温度	145		125 (AC)V	250 (AC)V	24 (DC)V
通電電流		最大	3.0A	2.0A	3.0A
		最小	0.15A 以上	0.15A 以上	0.15A 以上

注) 1. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。


2. 一次側 (コイル) 上部から二次側 (磁石) 下部までの H 寸法 (2.5.2 項参照) が 38.5mm の場合です。

3. 本仕様は下記サイズ (L×W×H) のアルミ板を一次側 (コイル) に取り付けした場合の値です。


LM-HP1B-05M: 235×135×30、LM-HP1D-10M: 235×195×30、LM-HP1F-15M: 370×200×30、LM-HP1H-20M: 480×250×30

・推力特性


LM-HP1B-05M

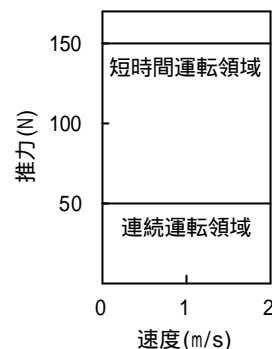


LM-HP1D-10M

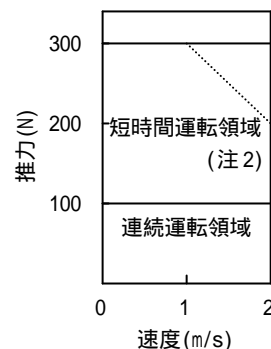

LM-HP1F-15M

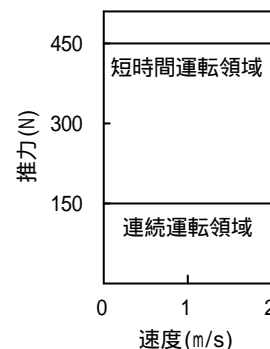

LM-HP1H-20M

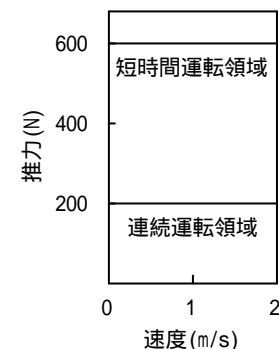

注) 1. リニアサーボモータの連続・最大推力および最大速度は、組み合わされたサーボアンプの定格電源電圧・周波数の場合で、かつ、一次側 (コイル) 上部から二次側 (磁石) 下部までの H 寸法 (2.5.2 項参照) が 38.5mm の場合です。

2. 実線は三相 AC200 ~ 230V、単相 AC230V の場合です。破線は単相 AC100 ~ 120V の場合です。


モータ形名		LM-HP2D-20M	LM-HP2F-30M	LM-HP2H-40M
冷却方法		自冷	自冷	自冷
アンプ形名 MR-J2S-		70A-S040U504	100A-S040U505	200A-S040U506
		70B-S009U504	100B-S009U505	200B-S009U506
電源設備容量(kVA)		1.3	1.7	3.5
推力	連続(N) (注2)	200	300	400
	最大(N) (注2)	600	900	1200
最大速度(m/s) (注1)		2.0		
磁気吸引力(N) (注2)		2720	4080	5440
質量	一次側[コイル](kg)	2.6	3.8	4.9
	二次側[磁石](kg)	[288mm 1枚] 2.2 / [360mm 1枚] 2.7		
二次側形名		LM-HS20-288 / LM-HS20-360		
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の 15 倍以下		
構造		開放(保護方式 IP00)		
環境	周囲温度	0 ~ 40 (凍結のないこと)		
	保存温度	-15 ~ 70 (凍結のないこと)		
	周囲湿度	80%RH 以下(結露のないこと)		
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)		
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと		
	振動	49m/s ² 以下		
	標高	海拔 1000m 以下		

サーマル プロテクタ形名	T145AR3U1	サーマル プロテクタ仕様	印加電圧		
			125(AC)V	250(AC)V	24(DC)V
サーマル プロテクタ動作温度	145	通電電流	最大	3.0A	2.0A
			最小	0.15A 以上	0.15A 以上


- 注)1. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。
2. 一次側(コイル)上部から二次側(磁石)下部までの H 寸法(2.5.2 項参照)が 38.5mm の場合です。
3. 本仕様は下記サイズ(L×W×H)のアルミ板を一次側(コイル)に取り付けた場合の値です。
LM-HP2D-20M : 235×250×30、LM-HP2F-30M : 370×300×30、LM-HP2H-40M : 480×440×30

・推力特性


LM-HP2D-20M

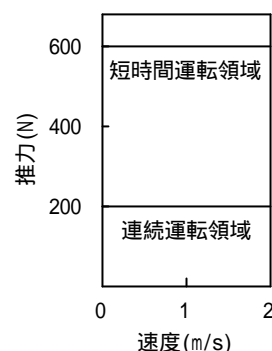

LM-HP2F-30M

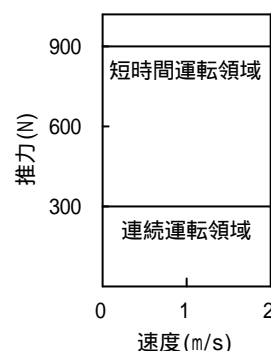

LM-HP2H-40M

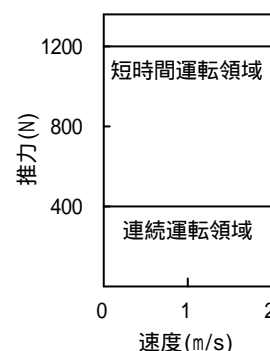

- 注) リニアサーボモータの連続・最大推力および最大速度は、組み合わされたサーボアンプの定格電源電圧・周波数の場合で、かつ、一次側(コイル)上部から二次側(磁石)下部までの H 寸法(2.5.2 項参照)が 38.5mm の場合です。

1.3.2.LM-N シリーズ仕様

モータ形名		LM-NP2S-05M		LM-NP2M-10M		LM-NP2L-15M	
冷却方法		自冷	液冷(注3)	自冷	液冷(注3)	自冷	液冷(注3)
アンプ形名 MR-J2S-		350A-S040U507	350A-S040U508	500A-S040U509	500A-S040U510	500A-S040U511	500A-S040U512
		350B-S009U507	350B-S009U508	500B-S009U509	500B-S009U510	500B-S009U511	500B-S009U512
電源設備容量(kVA)		5.5		7.5		7.5	
推力	連続(N) (注2)	250	500	500	1000	750	1500
	最大(N) (注2)	1500		3000		4500	
最大速度(m/s) (注1)		2.0					
磁気吸引力(N) (注2)		3750		7500		11250	
質量	一次側[コイル](kg)	8.5		15		22	
	二次側[磁石](kg)	[360mm 1枚] 5.0 / [540mm 1枚] 7.5					
二次側形名		LM-NS20-360 / LM-NS20-540					
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の15倍以下					
構造		開放(保護方式 IP00)					
環境	周囲温度	0 ~ 40 (凍結のないこと)					
	保存温度	-15 ~ 70 (凍結のないこと)					
	周囲湿度	80%RH 以下(結露のないこと)					
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)					
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと					
	振動	49m/s ² 以下					
	標高	海拔 1000m 以下					

サーマル プロテクタ形名	T145AR3U1	サーマル プロテクタ仕様	印加電圧		
			125(AC)V	250(AC)V	24(DC)V
サーマル プロテクタ動作温度	145	通電電流	最大	2.0A	3.0A
			最小	0.15A 以上	0.15A 以上

注)1. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。

2. 一次側(コイル)上部から二次側(磁石)下部までの H 寸法(2.5.2 項参照)が 70.0mm の場合です。


3. 油冷の場合の注意事項を 2.6 節に記載していますので、2.6 節を必ず確認してください。

4. 本仕様は下記サイズ(L×W×H)のアルミ板を一次側(コイル)に取り付けた場合の値です。


LM-NP2S-05M・LM-NP2M-10M : 530×470×40、LM-NP2L-15M : 1050×470×40

・推力特性


LM-NP2S-05M

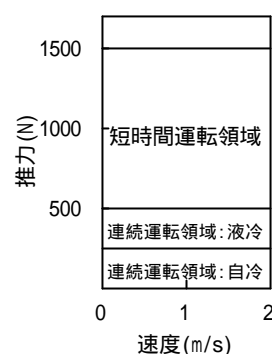

LM-NP2M-10M

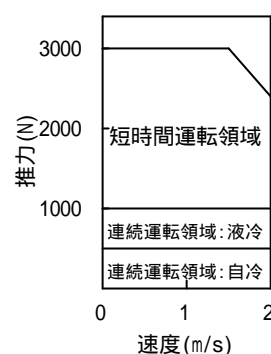

LM-NP2L-15M

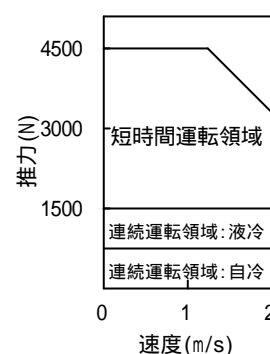

注) リニアサーボモータの連続・最大推力および最大速度は、組み合わされたサーボアンプの定格電源電圧・周波数の場合で、かつ、一次側(コイル)上部から二次側(磁石)下部までの H 寸法(2.5.2 項参照)が 70.0mm の場合です。

モータ形名		LM-NP4S-10M		LM-NP4M-20M		LM-NP4L-30M		LM-NP4G-40M	
冷却方法		自冷	液冷(注3)	自冷	液冷(注3)	自冷	液冷(注3)	自冷	液冷(注3)
アンプ形名 MR-J2S-		500A-S040U513	500A-S040U514	500A-S040U515	500A-S040U516	11KA-S240U517	11KA-S240U518	15KA-S240U519	15KA-S240U520
		500B-S009U513	500B-S009U514	500B-S009U515	500B-S009U516	11KB-S209U517	11KB-S209U518	15KB-S209U519	15KB-S209U520
電源設備容量(kVA)		7.5		7.5		18.0		22.0	
推力	連続(N) (注2)	500	1000	1000	2000	1500	3000	2000	4000
	最大(N) (注2)	3000		6000		9000		12000	
最大速度(m/s) (注1)		2.0							
磁気吸引力(N) (注2)		7500		15000		22500		30000	
質量	一次側[コイル](kg)	14.5		27		40		53	
	二次側[磁石](kg)	[360mm 1枚] 9.0 / [540mm 1枚] 13.5							
二次側形名		LM-NS40-360 / LM-NS40-540							
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の15倍以下							
構造		開放(保護方式 IP00)							
環境	周囲温度	0 ~ 40 (凍結のないこと)							
	保存温度	-15 ~ 70 (凍結のないこと)							
	周囲湿度	80%RH 以下(結露のないこと)							
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)							
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと							
	振動	49m/s ² 以下							
	標高	海拔 1000m 以下							

サーマルプロテクタ形名	T145AR3U1	サーマルプロテクタ仕様	印加電圧			
サーマルプロテクタ動作温度	145		125(AC)V	250(AC)V	24(DC)V	
		通電電流	最大	3.0A	2.0A	3.0A
			最小	0.15A 以上	0.15A 以上	0.15A 以上

注)1. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。

2. 一次側(コイル)上部から二次側(磁石)下部までの H 寸法(2.5.2 項参照)が 70.0mm の場合です。


3. 油冷の場合の注意事項を 2.6 節に記載していますので、2.6 節を必ず確認してください。

4. 本仕様は下記サイズ(L×W×H)のアルミ板を一次側(コイル)に取り付けた場合の値です。


LM-NP4S-10M・LM-NP4M-20M : 530×470×40、LM-NP4L-30M・LM-NP4G-40M : 1050×470×40

・推力特性


LM-NP4S-10M

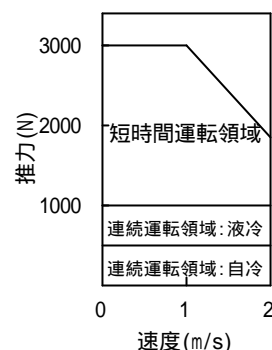


LM-NP4M-20M

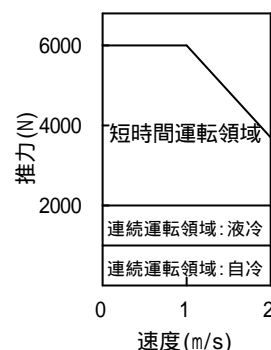

LM-NP4L-30M

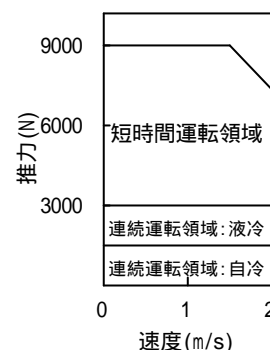

LM-NP4G-40M

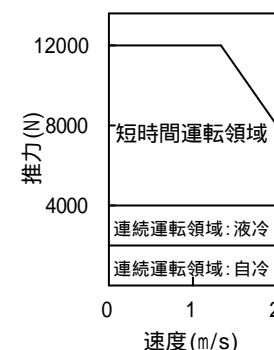

注) リニアサーボモータの連続・最大推力および最大速度は、組み合わされたサーボアンプの定格電源電圧・周波数の場合で、かつ、一次側(コイル)上部から二次側(磁石)下部までの H 寸法(2.5.2 項参照)が 70.0mm の場合です。

1.3.3.LM-T シリーズ仕様

モータ形名		LM-TP1A-004M	LM-TP1B-015M	LM-TP2C-018M	LM-TP2D-025M
冷却方法		自冷	自冷	自冷	自冷
アンプ形名 MR-J2S-	10A/A1-S040U521	10A/A1-S040U521	10A/A1-S040U522	20A/A1-S040U523	20A/A1-S040U524
	10B/B1-S009U521	10B/B1-S009U521	10B/B1-S009U522	20B/B1-S009U523	20B/B1-S009U524
電源設備容量(kVA)		0.3	0.3	0.5	0.5
推力	連続(N)	4.5	15	18	25
	最大(N)	18	60	72	100
最大速度(m/s) (注1)		2.0			
磁気吸引力(N)		0	0	0	0
質量	一次側[コイル](kg)	0.32	0.32	0.57	0.57
	二次側[磁石](kg)	[480mm 1 枚] 1.9	[480mm 1 枚] 2.1	[480mm 1 枚] 4.5	[480mm 1 枚] 4.7
二次側形名		LM-TS1A-480	LM-TS1A-480	LM-TS1A-480	LM-TS1A-480
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の 15 倍以下			
構造		開放(保護方式 IP00)			
環境	周囲温度	0 ~ 40 (凍結のないこと)			
	保存温度	-15 ~ 70 (凍結のないこと)			
	周囲湿度	80%RH 以下(結露のないこと)			
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)			
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと			
	振動	49m/s ² 以下			
	標高	海拔 1000m 以下			


注)1. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。

2. 本仕様は下記サイズ(L×W×H)のアルミ板を一次側(コイル)に取り付けた場合の値です。


LM-TP1A-004M・LM-TP1B-015M・LM-TP1C-018M・LM-TP2D-025M : 100×100×20

・推力特性


LM-TP1A-004M

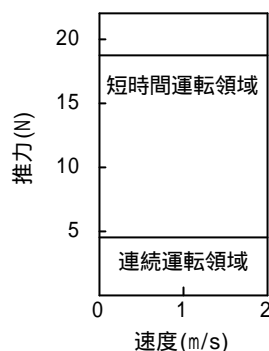


LM-TP1B-015M

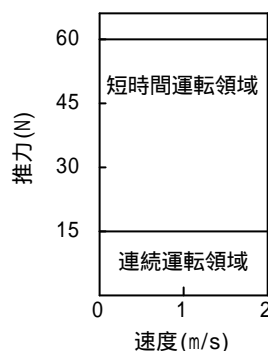

LM-TP2C-018M

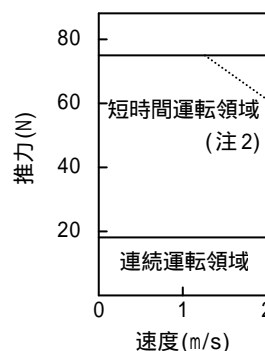

LM-TP2D-025M

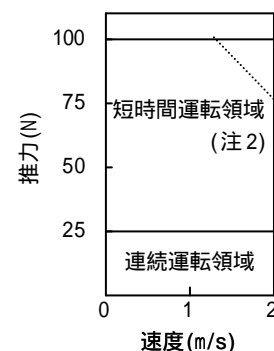

注)1. リニアサーボモータの連続・最大推力および最大速度は、組み合わされたサーボアンプの定格電源電圧・周波数の場合です。

2. 実線は三相 AC200 ~ 230V、単相 AC230V の場合です。破線は単相 AC100 ~ 120V の場合です。

1.3.4.LM-U シリーズ仕様

モータ形名		LM-UP1A-043M	LM-UP2B-063M	LM-UP2B-122M	LM-UP3C-165M
冷却方法		自冷	自冷	自冷	自冷
アンプ形名 MR-J2S-	10A/A1-S040U525	10A/A1-S040U525	20A/A1-S040U526	40A/A1-S040U527	40A/A1-S040U528
	10B/B1-S009U525	10B/B1-S009U525	20B/B1-S009U526	40B/B1-S009U527	40B/B1-S009U528
電源設備容量(kVA)		0.3	0.5	0.9	0.9
推力	連続(N)	43	63	122	165
	最大(N)	129	189	366	495
最大速度(m/s) (注1)		2.0			
磁気吸引力(N)		0	0	0	0
質量	一次側[コイル](kg)	0.40	0.55	1.02	1.15
	二次側[磁石](kg)	[300mm 1 枚] 3.82	[300mm 1 枚] 5.75	[300mm 1 枚] 8.80	[300mm 1 枚] 8.80
二次側形名		LM-US1A-300	LM-US2B-300	LM-US3C-300	
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の 15 倍以下			
構造		開放(保護方式 IP00)			
環境	周囲温度	0 ~ 40 (凍結のないこと)			
	保存温度	-15 ~ 70 (凍結のないこと)			
	周囲湿度	80%RH 以下(結露のないこと)			
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)			
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと) 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと			
	振動	49m/s ² 以下			
	標高	海拔 1000m 以下			


注)1. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。

2. 本仕様は下記サイズ(L×W×H)のアルミ板を一次側(コイル)に取り付けた場合の値です。


LM-UP1A-043M・LM-UP2B-063M：150×260×15、LM-UP2B-122M・LM-UP3C-165M：260×260×15

・推力特性


LM-UP1A-043M

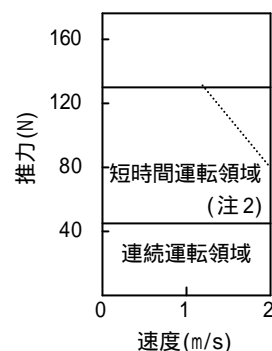


LM-UP2B-063M

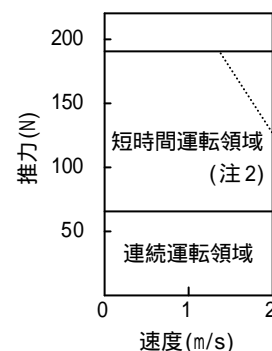

LM-UP2B-122M

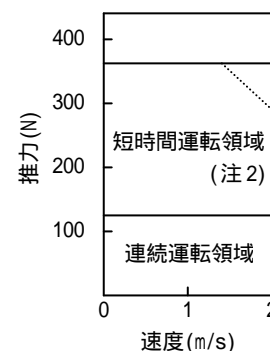

LM-UP3C-165M

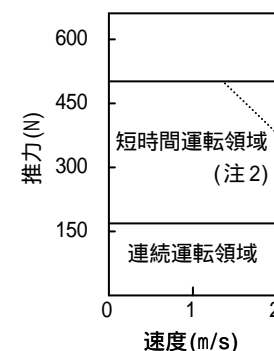


注)1. リニアサーボモータの連続・最大推力および最大速度は、組み合わされたサーボアンプの定格電源電圧・周波数の場合です。

2. 実線は三相 AC200 ~ 230V、単相 AC230V の場合です。破線は単相 AC100 ~ 120V の場合です。


1.4. リニアサーボモータ形名の構成

1.4.1. LM-H シリーズ形名構成

(1) 一次側：コイル

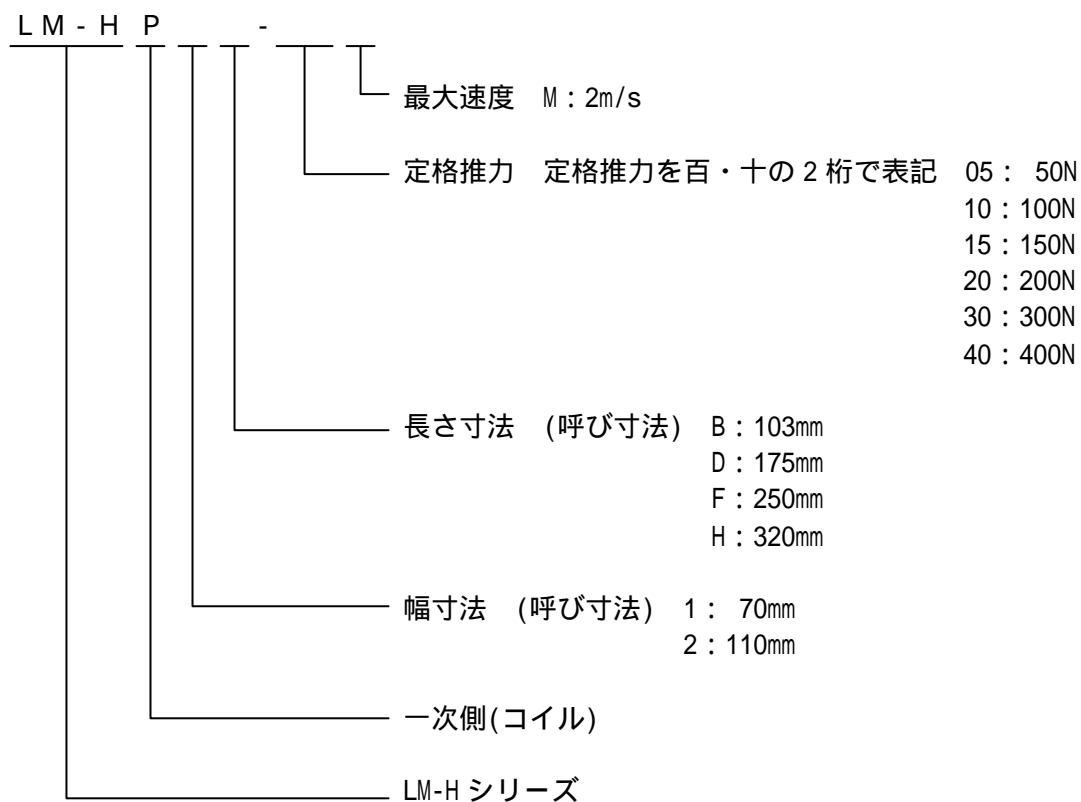


(2) 二次側：磁石

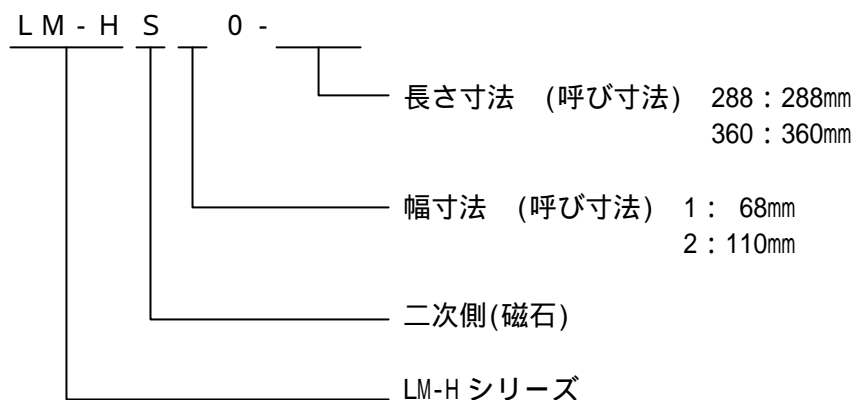


1.4.2. LM-N シリーズ形名構成

(1) 一次側：コイル

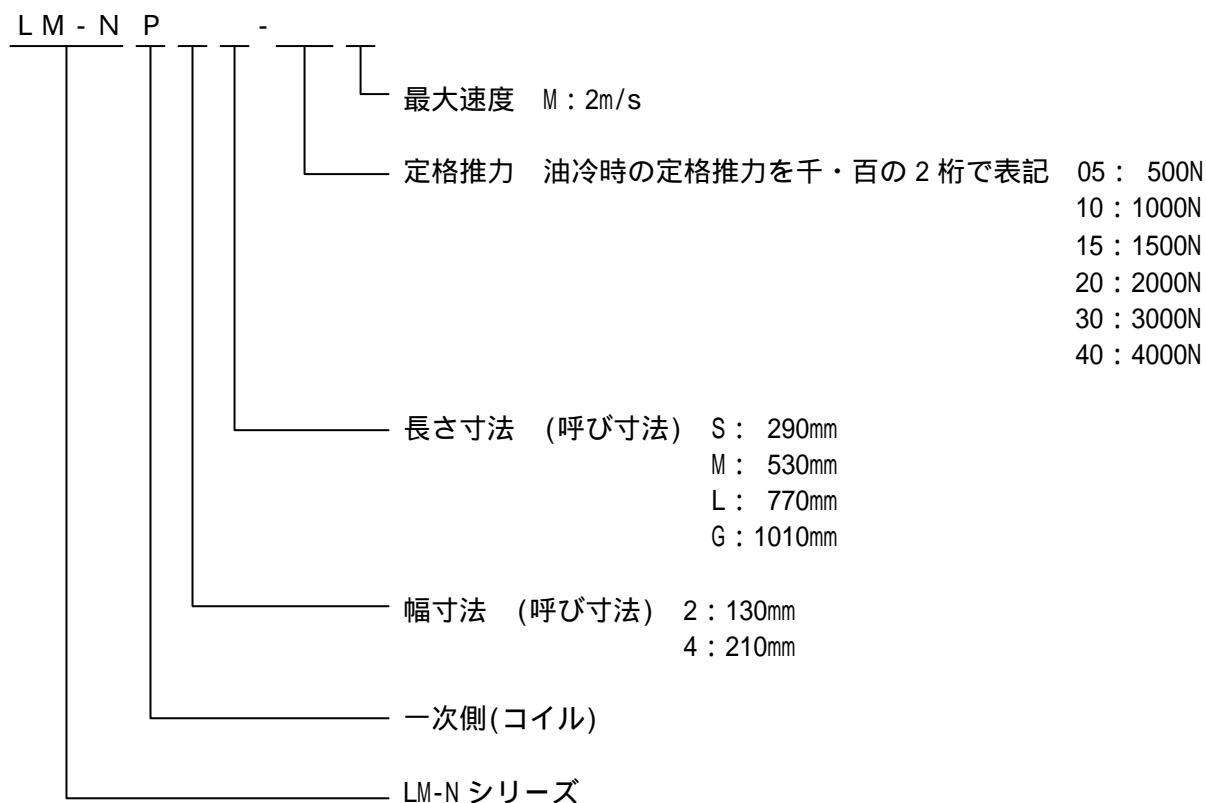


(2) 二次側：磁石

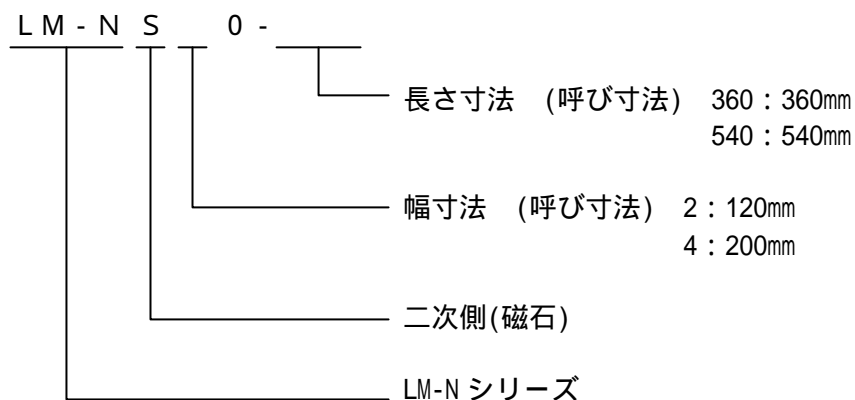


1.4.3.LM-T シリーズ形名構成

(1)一次側：コイル

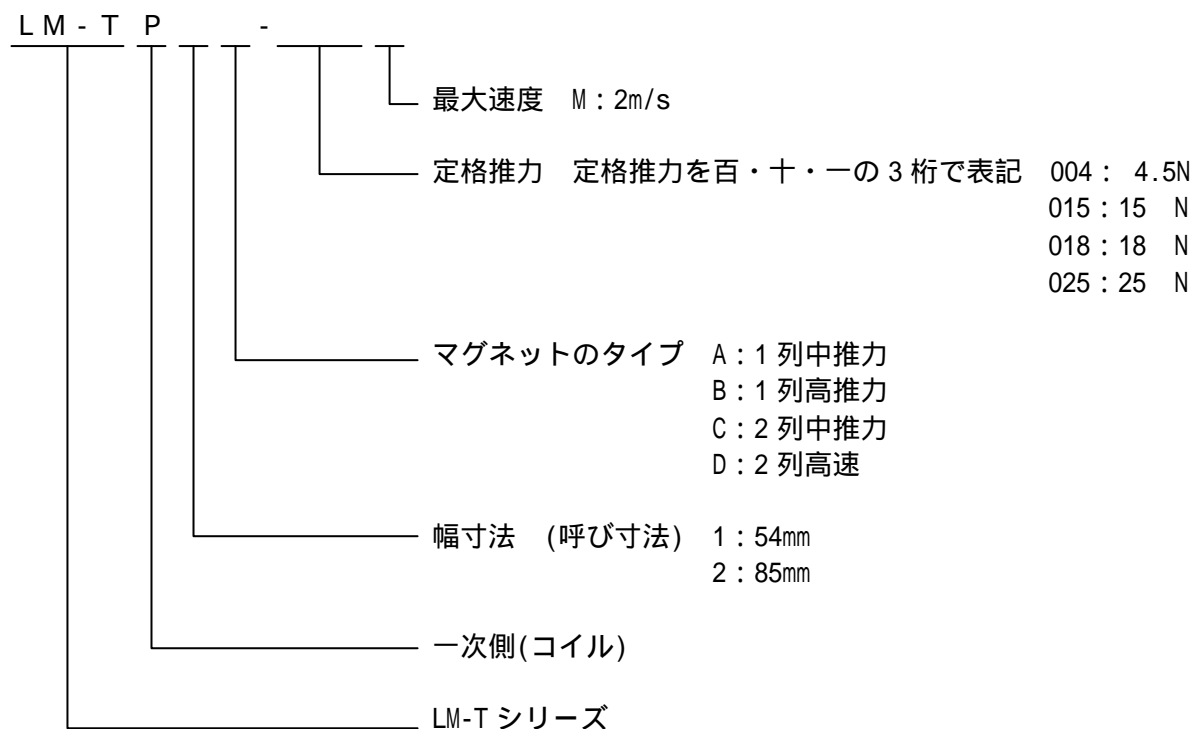


(2)二次側：磁石

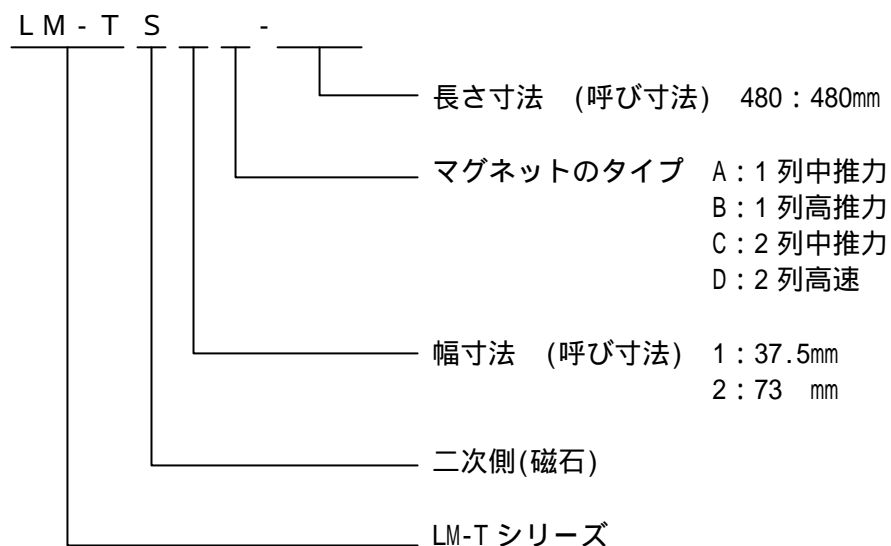


1.4.4.LM-U シリーズ形名構成

(1)一次側：コイル

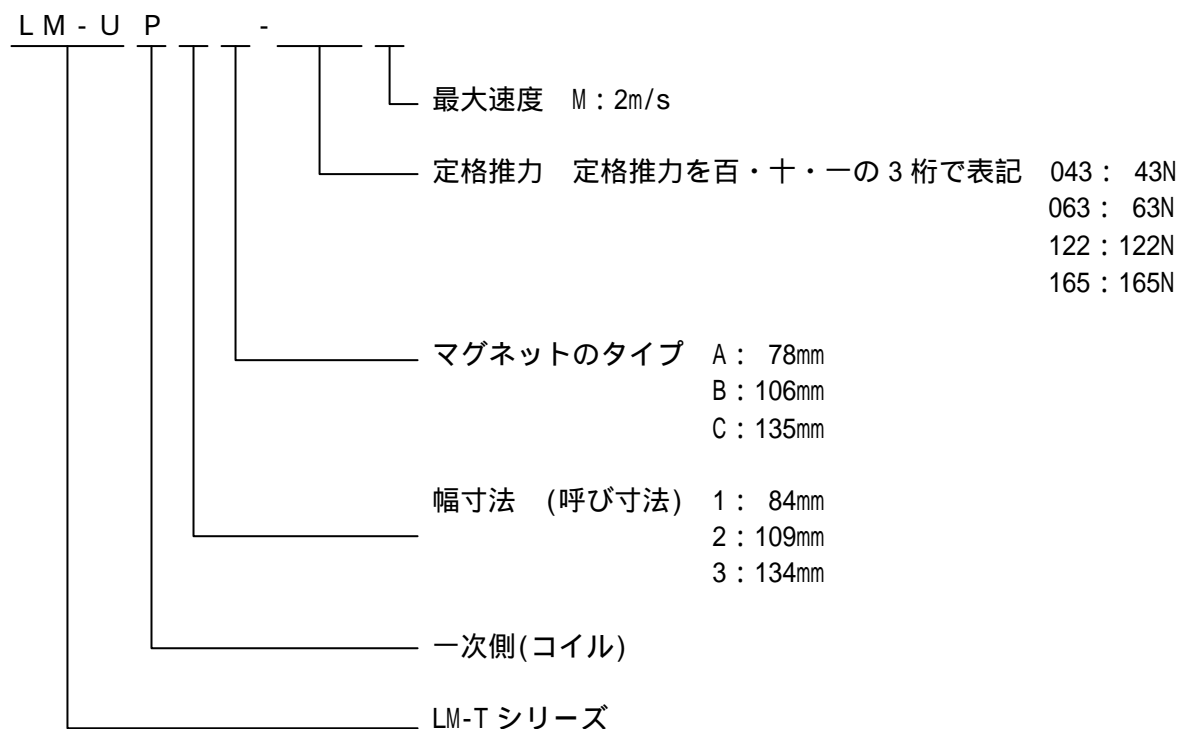

(2)二次側：磁石

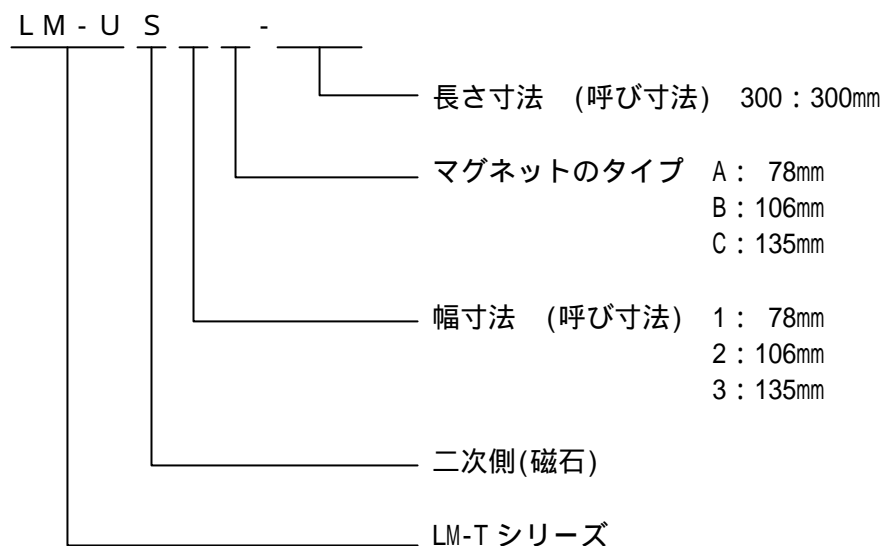

1.5. リニアサーボモータとサーボアンプの組合せ



1. 組合せ表以外の組合せでは、リニアサーボモータまたはサーボアンプを破損しますので、リニアサーボモータとサーボアンプの組合せには注意してください。

1.5.1. LM-H シリーズ

リニアサーボ モータ形名	一次側 (コイル)	二次側 (磁石)	対応サーボアンプ	
			汎用パルス列 インタフェース	SSCNET 対応
LM-HP1B-05M	LM-HP1B-05M	LM-HS10-288 LM-HS10-360	MR-J2S-20A-S040U500 MR-J2S-20A1-S040U500	MR-J2S-20B-S009U500 MR-J2S-20B1-S009U500
LM-HP1D-10M	LM-HP1D-10M	LM-HS10-288 LM-HS10-360	MR-J2S-40A-S040U501 MR-J2S-40A1-S040U501	MR-J2S-40B-S009U501 MR-J2S-40B1-S009U501
LM-HP1F-15M	LM-HP1F-15M	LM-HS10-288 LM-HS10-360	MR-J2S-60A-S040U502	MR-J2S-60B-S009U502
LM-HP1H-20M	LM-HP1H-20M	LM-HS10-288 LM-HS10-360	MR-J2S-70A-S040U503	MR-J2S-70B-S009U503
LM-HP2D-20M	LM-HP2D-20M	LM-HS20-288 LM-HS20-360	MR-J2S-70A-S040U504	MR-J2S-70B-S009U504
LM-HP2F-30M	LM-HP2F-30M	LM-HS20-288 LM-HS20-360	MR-J2S-100A-S040U505	MR-J2S-100B-S009U505
LM-HP2H-40M	LM-HP2H-40M	LM-HS20-288 LM-HS20-360	MR-J2S-200A-S040U506	MR-J2S-200B-S009U506

1.5.2. LM-N シリーズ

リニアサーボ モータ形名	一次側 (コイル)	二次側 (磁石)	対応サーボアンプ	
			汎用パルス列 インタフェース	SSCNET 対応
LM-NP2S-05M (自冷)	LM-NP2S-05M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-350A-S040U507	MR-J2S-350B-S009U507
LM-NP2S-05M (注 1) (液冷)	LM-NP2S-05M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-350A-S040U508	MR-J2S-350B-S009U508
LM-NP2M-10M (自冷)	LM-NP2M-10M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-500A-S040U509	MR-J2S-500B-S009U509
LM-NP2M-10M (注 1) (液冷)	LM-NP2M-10M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-500A-S040U510	MR-J2S-500B-S009U510
LM-NP2L-15M (自冷)	LM-NP2L-15M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-500A-S040U511	MR-J2S-500B-S009U511
LM-NP2L-15M (注 1) (液冷)	LM-NP2L-15M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-500A-S040U512	MR-J2S-500B-S009U512
LM-NP4S-10M (自冷)	LM-NP4S-10M	LM-NS40-360 LM-NS40-540	MR-J2S-500A-S040U513	MR-J2S-500B-S009U513
LM-NP4S-10M (注 1) (液冷)	LM-NP4S-10M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-500A-S040U514	MR-J2S-500B-S009U514
LM-NP4M-20M (自冷)	LM-NP4M-20M	LM-NS40-360 LM-NS40-540	MR-J2S-500A-S040U515	MR-J2S-500B-S009U515
LM-NP4M-20M (注 1) (液冷)	LM-NP4M-20M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-500A-S040U516	MR-J2S-500B-S009U516
LM-NP4L-30M (自冷)	LM-NP4L-30M	LM-NS40-360 LM-NS40-540	MR-J2S-11KA-S240U517	MR-J2S-11KB-S209U517
LM-NP4L-30M (注 1) (液冷)	LM-NP4L-30M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-11KA-S240U518	MR-J2S-11KB-S209U518
LM-NP4G-40M (自冷)	LM-NP4G-40M	LM-NS40-360 LM-NS40-540	MR-J2S-15KA-S240U519	MR-J2S-15KB-S209U519
LM-NP4G-40M (注 1) (液冷)	LM-NP4G-40M	LM-NS20-360 LM-NS20-540	MR-J2S-15KA-S240U520	MR-J2S-15KB-S209U520

注)1. 液冷の場合の注意事項を 2.6 節に記載していますので、2.6 節を必ず確認してください。

1.5.3. LM-T シリーズ

リニアサーボ モータ形名	一次側 (コイル)	二次側 (磁石)	対応サーボアンプ	
			汎用パルス列 インタフェース	SSCNET 対応
LM-TP1A-004M	LM-TP1A-004M	LM-TS1A-480	MR-J2S-10A-S040U521 MR-J2S-10A1-S040U521	MR-J2S-10B-S009U521 MR-J2S-10B1-S009U521
LM-TP1B-015M	LM-TP1B-015M	LM-TS1B-480	MR-J2S-10A-S040U522 MR-J2S-10A1-S040U522	MR-J2S-10B-S009U522 MR-J2S-10B1-S009U522
LM-TP2C-018M	LM-TP2C-018M	LM-TS2C-480	MR-J2S-20A-S040U523 MR-J2S-20A1-S040U523	MR-J2S-20B-S009U523 MR-J2S-20B1-S009U523
LM-TP2D-025M	LM-TP2D-025M	LM-TS2D-480	MR-J2S-20A-S040U524 MR-J2S-20A1-S040U524	MR-J2S-20B-S009U524 MR-J2S-20B1-S009U524




1.5.4. LM-U シリーズ

リニアサーボ モータ形名	一次側 (コイル)	二次側 (磁石)	対応サーボアンプ	
			汎用パルス列 インタフェース	SSCNET 対応
LM-UP1A-043M	LM-UP1A-043M	LM-US1A-300	MR-J2S-10A-S040U525 MR-J2S-10A1-S040U525	MR-J2S-10B-S009U525 MR-J2S-10B1-S009U525
LM-UP2B-063M	LM-UP2B-063M	LM-US2B-300	MR-J2S-20A-S040U526 MR-J2S-20A1-S040U526	MR-J2S-20B-S009U526 MR-J2S-20B1-S009U526
LM-UP2B-122M	LM-UP2B-122M	LM-US2B-300	MR-J2S-40A-S040U527 MR-J2S-40A1-S040U527	MR-J2S-40B-S009U527 MR-J2S-40B1-S009U527
LM-UP3C-165M	LM-UP3C-165M	LM-US3C-300	MR-J2S-40A-S040U528 MR-J2S-40A1-S040U528	MR-J2S-40B-S009U528 MR-J2S-40B1-S009U528


第2章 リニアサーボモータの取扱い

リニアサーボモータは二次側に強力な磁石を用いておりますので、その取扱いを誤ると重大な事故を引き起こす可能性があり非常に危険です。取扱いに関しては本章を読んでいただき、内容を十分に理解した上で慎重にお取扱いください。


2.1.注意事項(全般)

 危険	<ol style="list-style-type: none">1. リニアサーボモータでは二次側に強力磁石を使用しています。従いまして、リニアサーボモータの据付け作業だけでなく、機械のオペレータも十分な注意が必要です。例えば、ペースメーカー等医療機器を使用している人などは機械に近づかないようにしてください。2. 二次側の永久磁石により磁性体に吸引力が発生しますので、手が挟まれる等の事故がないように注意してください。3. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せ以外では性能保証ができません。また、指定以外の組合せでのご使用はサーボアンプまたはリニアサーボモータが損傷する恐れがあります。場合によっては制御不能に落ち入り暴走等極めて危険な状態になる恐れがありますので、指定の組合せで使用してください。
 注意	<ol style="list-style-type: none">1. リニアサーボモータの据付け作業や機械のオペレータは、電子機器(時計、電卓、PC等)や磁気記録媒体(IC カード、磁気カード、MD、フロッピー等)を身に付けて作業することや磁石の近くに持ち込むことは避けてください。磁気の影響を受けて動作不良や故障をする恐れがあります。2. リニアサーボモータの保護方式は IP00 となっておりますので、必要に応じ防塵防油等の対策をお願いします(2.2 節設計上の注意参照)。 <p>注)リニアサーボモータの保護方式</p> <p>リニアサーボモータは、弊社製の一次側(コイル)と二次側(磁石)の各部品およびお客様手配の位置検出器(リニアスケール)をお客様の機械へ組込むことでシステム構成が構築されます。従いまして、リニアサーボモータはお客様の機械へビルトインされる必然性から、国際規格 IEC60034-5 に規定されるリニアサーボモータのエンクロージャによる保護方式は、IP00 の分類となります。</p> <div><div>IP</div><div></div><div>水の浸入による影響対策 可動部との接触に対する人命の保護および固形異物の浸入に対する機械の保護</div></div> <ol style="list-style-type: none">3. リニアサーボモータ破損時は交換となります。お近くの三菱電機システムサービスまでお問い合わせください。4. サーボアンプの保護機能が働いた場合は、直ちに電源を切り、原因を取り除いた後で電源を再投入してください。原因を取り除かずに運転を続けた場合は、暴走や誤動作を引き起こすことがあり、けがや破損の原因になります。5. 通電中や電源遮断後のしばらくのあいだは、リニアサーボモータなどは高温になる場合がありますので、誤って手が触れないようにカバーを設けるなどの安全対策を実施してください。高温部分に手が触れると、火傷の原因になります。6. リニアサーボモータの一次側(コイル)、二次側(磁石)は、落下や衝撃などにより破損する場合があります。

2.2.設計上の注意


 注意	<ol style="list-style-type: none"> 1. サーボアンプでダイナミックブレーキをかけることができますが、移動物重量が大きい場合や速度が速い場合には惰走距離が長くなりストローク端に衝突する恐れがあり大変危険です。エアブレーキ等の衝突防止機構または可動部の衝撃を緩和するためのショックアブソーバ等の電氣的ストッパー・機械的ストッパーを設置してください。 (リニアサーボモータの電磁ブレーキ付仕様はありません) 2. 一次側(コイル)と二次側(磁石)の間に作用する磁気吸引力はモータの電源が入っていない状態でも常に作用しています。従いまして、この磁気吸引力を支え精度を維持できる十分な剛性を備えた機械の設計が必要です。 3. 磁気吸引力に比例して摩擦による走行負荷が増加しますので、ガイドを精度良く取り付けするなど摩擦をできる限り減らす設計をしてください。 4. 上下軸に取付けた状態では磁極検出ができませんので、上下軸には使用しないでください。 5. リニアサーボモータは可動部の重心に推力が作用するように設置して下さい。可動部の重心に力が作用しない場合モメントが生じます。 6. 一次側(コイル)と二次側(磁石)は、2.5節の取付け寸法を満足するように設計してください。 7. 一次側(コイル)から出ている動力線などのケーブルは、長時間の屈曲動作に耐え得るものではありませんので、可動部(コイル)などに固定し屈曲動作を生じないようにしてください。また、サーボアンプまでの配線には、長時間の屈曲動作に耐え得るケーブルを使用してください。 8. 鉄系切り粉等磁性紛があると二次側の永久磁石に付着する可能性があり、故障の原因となります。磁性紛の吸着防止対策または侵入防止対策が必要です。 9. 切削水、潤滑油等が常時かかるような状態や、オイルミストや過冷却、過湿度によってリニアサーボモータに結露が発生する状態が長時間続く状況ではリニアサーボモータの絶縁劣化などの原因となります。リニアサーボモータは防油、防塵カバーや結露防止対策を施してください。 10. リニアスケールはリニアサーボモータ以上の防油、防塵対策が必要です。詳細な内容については、各リニアスケールメーカーに確認してください。 11. リニアサーボモータとリニアスケールの移動方向を合わせてください。モータが暴走する恐れがあります。 12. 二次側(磁石)を2枚以上並べて取り付ける場合は、取付けねじピッチの位置累積公差を$\pm 0.2\text{mm}$以内にしてください。取付け方によっては二次側(磁石)間に隙間があくことがあります。 13. 一次側(コイル)をストッパーに当てないでください。一次側が破損する恐れがあります。ストッパーには一次側(コイル)に取付けた天板が当るように設計してください。
ポイント	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高精度の位置決めをするために機械の剛性をできるだけ確保し、機械共振点を高くしてください。 2. 可動部は出来る限り軽く、ベス部は重く、頑丈にしてください。 3. 機械の動作や精度に悪影響を与える恐れがありますので、リニアサーボモータの推力中心と移動物の重心を近づけるよう設計することを推奨します。 4. リニアスケールの取付け剛性が十分でないと機械振動等がフィードバック信号にのり、希望の性能を満足できない場合があります。また、電気ノイズの影響を受け易い場合も同様ですので、リニアスケール自身が振動や電気ノイズの影響を極力受けないような配置・取付けにしてください。 5. 高速・高加減速に耐え得る機構としてください。

 2.3.据付け作業上の注意



危険

1. 弊社から出荷された梱包状態(ダンボール)では、二次側の磁石が外部に大きな影響を与えることはありませんが、機械へ組み付けるまでに、磁性体の物(工具を含む)を二次側(磁石)のそばに近づけないでください。二次側(磁石)には正規に取り付けた状態の倍近くの吸引力が働くことがあり、大けがをする恐れがあります。いかなる場合においても、このような事態にならないように作業場所の周囲にも十分に注意してください。

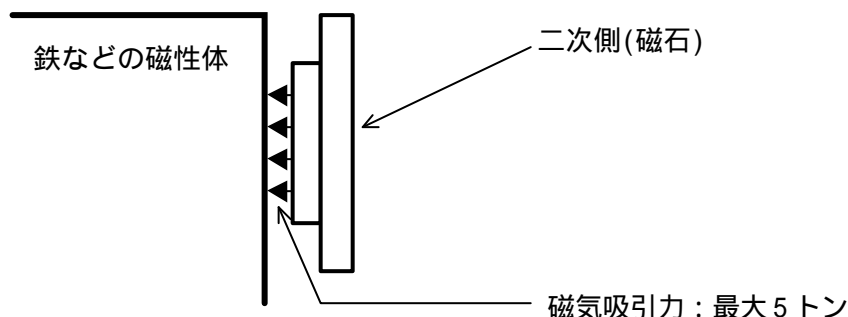

2. また、二次側の永久磁石に磁性体を近づけると吸引力が発生し、手が挟まれる等の事故の恐れがありますので、リニアサーボモータの据え付けや、リニアサーボモータの近傍での作業に使用する工具は必ず非磁性体工具を使用してください。作業性向上と安全性確保に必要です。また、使用するねじは、材質 SCM435、下降伏点 900[N/mm²]以上の高張力鋼レベルの強度のものを使用してください。
(例)防爆用ベリリウム銅合金製安全工具：日本ガイシ株式会社製
特に二次側(磁石)据付け後の一次側(コイル)据付け時は注意してください。



注意

1. サーボンプ・リニアサーボモータは不燃物に取り付けてください。可燃物に直接取付けおよび可燃物近くへの取付けは、火災の原因になります。
2. リニアサーボモータを確実に機械へ固定してください。固定が不十分だと運転時に外れてけがの原因になります。
3. 据付けは重量、磁気吸引力に耐えうる所に本書に従って取り付けてください。
4. サーボンプ・リニアサーボモータは精密機器なので、落下させたり、強い衝撃を与えないようにしてください。破損の原因になります。
5. 損傷したり部品が欠けているサーボンプ・リニアサーボモータを、運転しないでください。
6. 指定した環境条件の範囲内で使用してください。
7. リニアサーボモータのタップ穴は機械取付け用のため、他の目的で使用しないでください。
8. 濡れた手でリニアサーボモータに触らないでください。
9. 据付けにはリニアサーボモータに設けたすべてのねじ穴、タップ穴を用いて設置してください。
10. 二次側(磁石)を2枚以上並べて取り付ける場合は、取付けねじピッチの位置累積公差を $\pm 0.2\text{mm}$ 以内にしてください。取付け方によっては二次側(磁石)間に隙間があくことがあります。

2.4. 保管上の注意



注意

1. 上に乗ったり重いものを載せないでください。けがの原因になります。
2. 保管条件(環境温湿度等)を厳守してください。
3. 雨水のかからない、ほこりの少ない、油や化学物質が付着しない環境に保管してください。
4. 衝撃を加えないでください。
5. モータに加工を加えないでください。
6. 保管が長期に渡った場合は、お近くの三菱電機システムサービスまでお問い合わせください。

2.4.1. サーマルプロテクタの接触抵抗確認

保管が長期に渡った場合、一次側(コイル)のサーマルプロテクタの接触抵抗を測定し常温で 150mΩ 以下であることを確認してください。接触抵抗が 150mΩ を超えている場合は、皮膜が形成されている可能性がありますので、接点のクリーニング(酸化皮膜除去)をしてください。

(1) サーマルプロテクタの接触抵抗測定

サーマルプロテクタの接触抵抗は、低抵抗の測定レンジを持つ抵抗計を使用するか、以下に示す電圧降下法により測定してください。


リード端に圧着端子を取付けてある場合、圧着端子表面の酸化皮膜により接触抵抗が生じる場合がありますので、端子をクリップでつかんだ状態で2~3回クリップを動かしてから測定してください。

(a) 電圧降下法による接触抵抗の測定方法

回路に 1A の電流を流すよう、直流電源電圧 E、制限抵抗 R の大きさを決めてください。

回路定数の一例：電源電圧 E = 5V、制限抵抗 R = 5Ω、回路電流 I = 1A (= E / R = 5 / 5)

直流電圧計の読みが V (ボルト) の時、接触抵抗は $r = 1000 \cdot V$ (mΩ) となります。

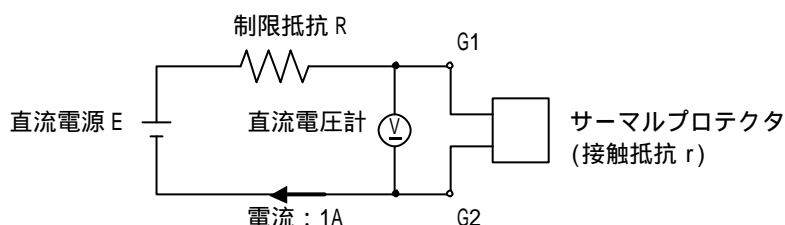


注) 制限抵抗を入れずにサーマルプロテクタに直接電源を接続すると、サーマルプロテクタに短絡電流が流れ焼損する危険があります。

(2) 接点クリーニング方法

(a) 接点クリーニング方法 1(簡易クリーニング)


G1-G2 間に市販の 1.5V 単一乾電池を接続し、5~10 秒サイクルで数回断続的に電流を流してください。このクリーニング方法で接触抵抗が下がらない場合は、(b)接点クリーニング 2を試みてください。

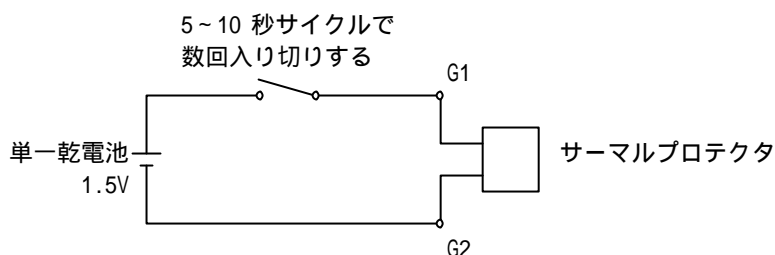

(b) 接点クリーニング方法2

G1-G2 間に AC50Hz または 60Hz で 5～10A の電流を 1～2 時間流してください。

接点に過大な電流を流すと焼損する危険がありますので、必ず定電流電源装置を使用するか、サーマルプロテクタと直列に電流制限のための抵抗を入れてください。なお、電源電圧は 100V 以下としてください。

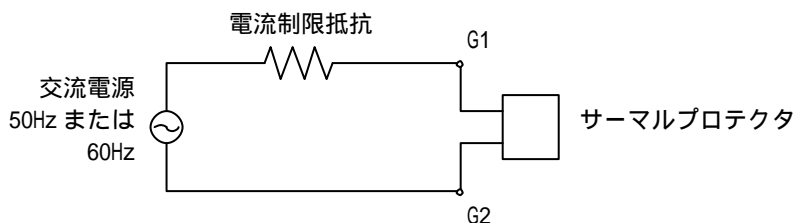


2.5. リニアサーボモータの据付け

2.5.1. 環境条件

周囲温度	0～40（凍結のないこと）
保存温度	-15～70（凍結のないこと）
周囲湿度	80%RH 以下（結露のないこと）
保存湿度	90%RH 以下（結露のないこと）
雰囲気	屋内（直射日光が当たらないこと） 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
標高	海拔 1000m 以下
振動	49m/s ² 以下
保護方式	IP00

2.5.2. リニアサーボモータの取付け寸法

(1) LM-H、LM-N シリーズ

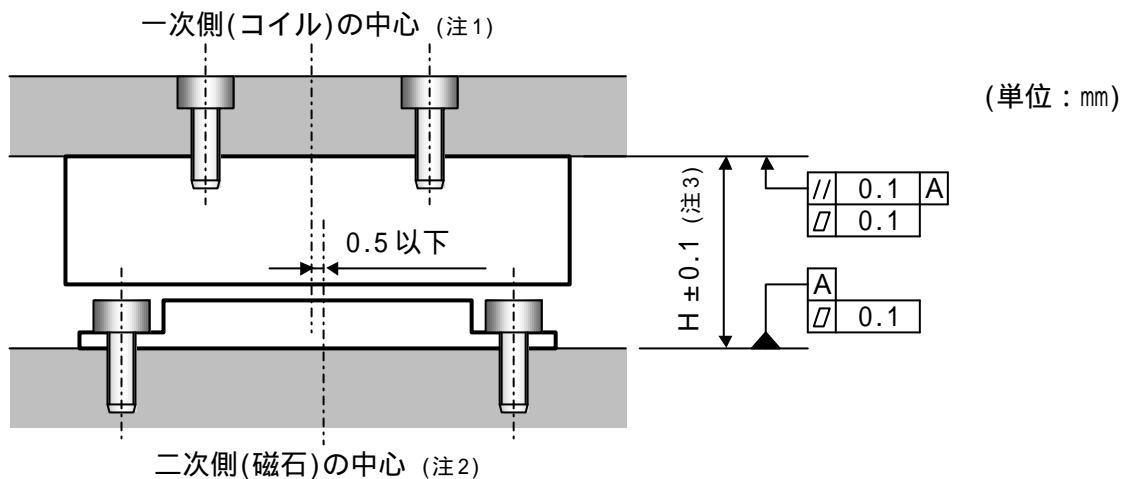

注)1. 一次側(コイル)の中心は、次の通りです。

- LM-HP1 - : 取付けねじピッチの中心
- LM-HP2 - : 中心の取付けねじ位置
- LM-NP2 - : 取付けねじピッチの中心
- LM-NP4 - : 中心の取付けねじ位置


2. 二次側(磁石)の中心は、取付けねじピッチの中心です。

3. H 寸法は(一次側(コイル)高さ寸法) + (二次側(磁石)高さ寸法) + (空隙長: 0.5mm)を示します。


- LM-HP1 - : H=38.5mm
- LM-HP2 - : H=38.5mm
- LM-NP2 - : H=70.0mm
- LM-NP4 - : H=70.0mm

(2)LM-T シリーズ


LM-TP1A-004M、LM-TP1B-015M

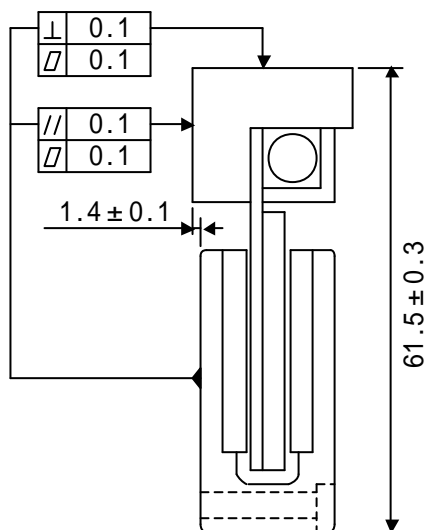

LM-TP2C-018M、LM-TP2D-025M

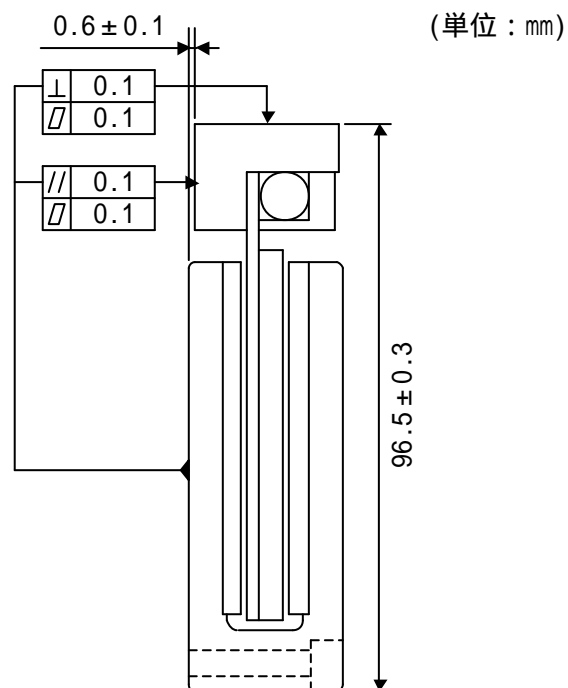

(3)LM-U シリーズ

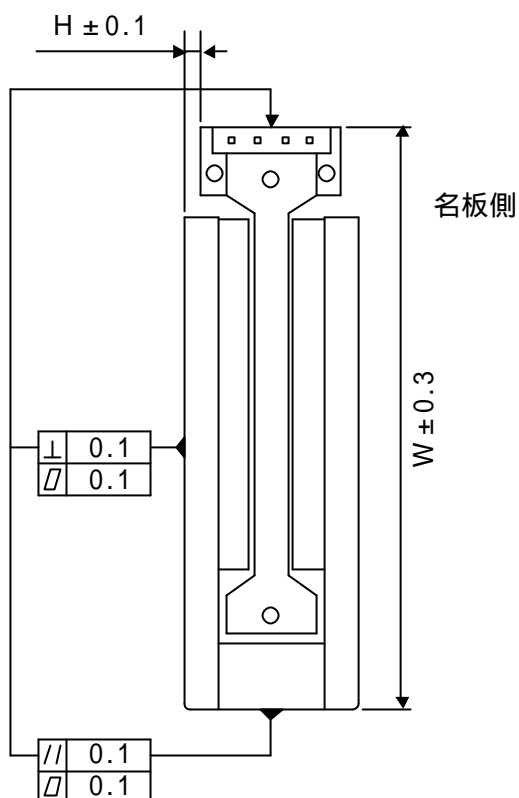

	W	H
LM-UP1A-043M	97.5	2.5
LM-UP2B-063M	125.5	3.5
LM-UP2B-122M	125.5	3.5
LM-UP3C-165M	154.5	5.5

 
第2章 リニアサーボモータの取扱い

2.5.3. 一次側(コイル)の据付け

以下に据付け手順の例を示します。

(1) LM-H、LM-N シリーズ


手順 ．二次側(磁石)を一部取り付ける。




手順 ．二次側(磁石)のない所で一次側(コイル)を取り付ける。



手順 ．一次側(コイル)を取付けてある二次側(磁石)上に移動する。

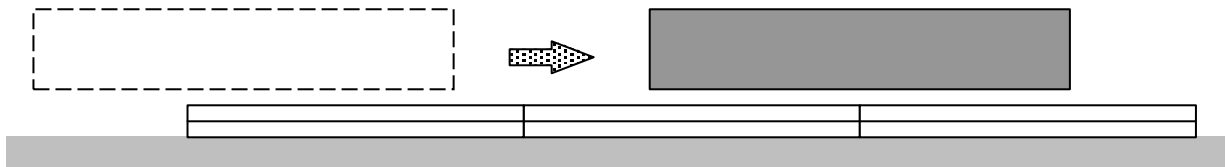

手順 ．残りの二次側(磁石)を取り付ける。

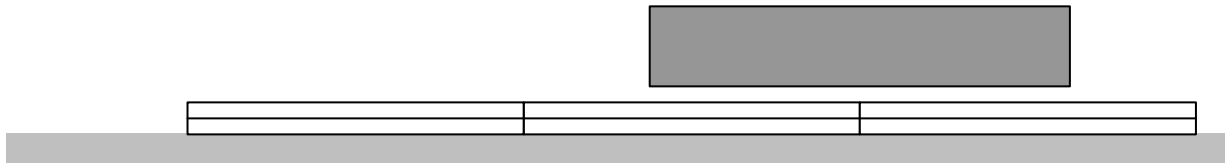


注意


1. 永久磁石によって発生する一次側(コイル) - 二次側(磁石)間の吸引力による危険を回避するため、上記に示すように二次側(磁石)のない所で一次側(コイル)を取り付けることを推奨します。
2. やむを得ず、二次側(磁石)上で一次側(コイル)を取り付ける場合は、吸引力等の荷重に十分耐えうるクレーン等のマテハン装置を使用してください。
3. 一次側(コイル)を取付け後スライドさせ、二次側(磁石)上に移動させる場合においても、吸引力が発生しますので十分注意してください。

(2) LM-T、LM-U シリーズ

 
手順 ．二次側(磁石)を一部取り付ける。




手順 ．二次側(磁石)のない所で一次側(コイル)を取り付ける。

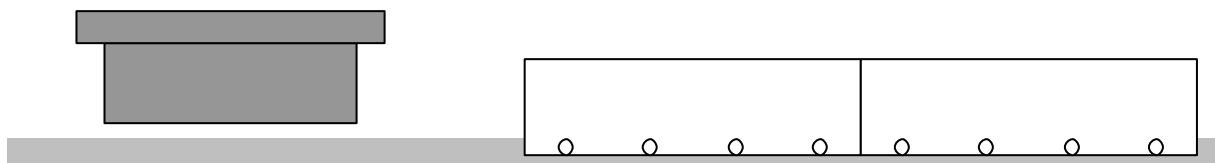

手順 ．一次側(コイル)を取付けてある二次側(磁石)上に移動する。

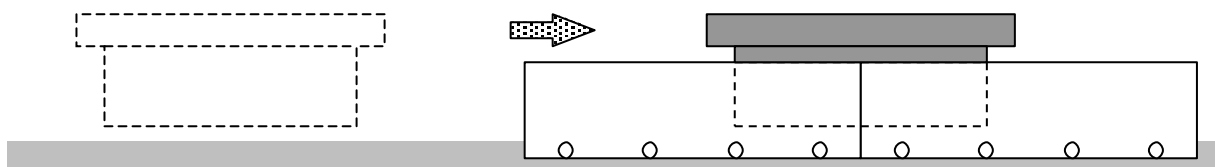

手順 ．残りの二次側(磁石)を取り付ける。

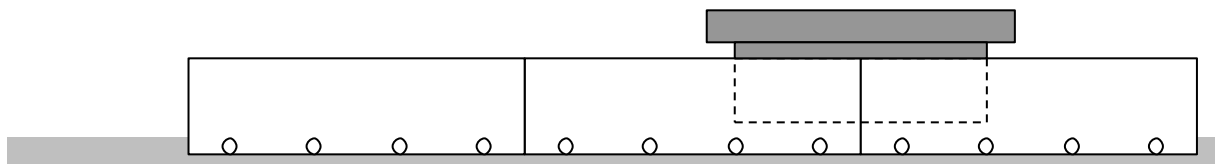


注意

1. 永久磁石によって発生する一次側(コイル) - 二次側(磁石)間の吸引力による危険を回避するため、上記に示すように二次側(磁石)のない所で一次側(コイル)を取り付けることを推奨します。
2. やむを得ず、二次側(磁石)上で一次側(コイル)を取り付ける場合は、吸引力等の荷重に十分耐えうるクレーン等のマテハン装置を使用してください。
3. 一次側(コイル)を取付け後スライドさせ、二次側(磁石)上に移動させる場合においても、吸引力が発生しますので十分注意してください。

2.5.4.二次側(磁石)の据付け


(1)LM-H、LM-N シリーズ

二次側(磁石)を複数台使用する場合は、磁極の配列を維持するため、製品に取付けてある名板が同一方向となるように配置して下さい。

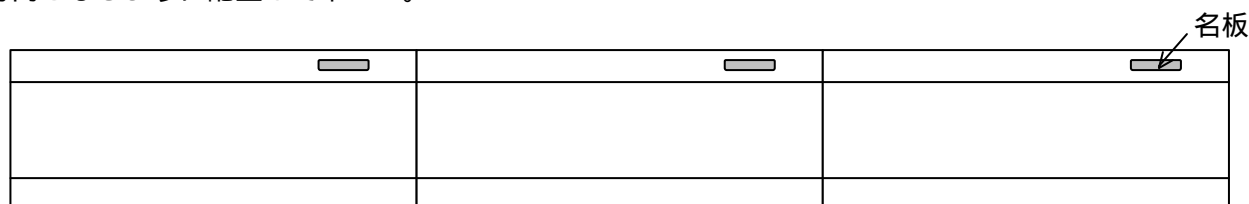


また、二次側(磁石)間の隙間を少なくするため、以下の手順で取り付けして下さい。


手順 . 取り付け基準となる二次側をボルトでしっかり固定する。

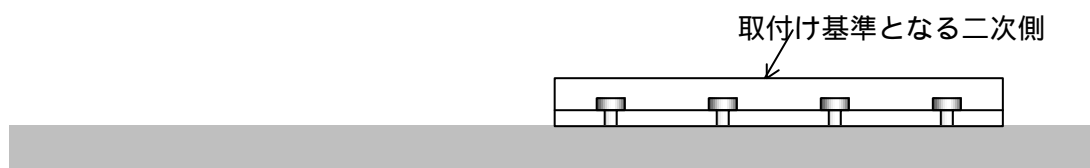


手順 . 二次側を取付け面に置き、ボルトで仮止めする。

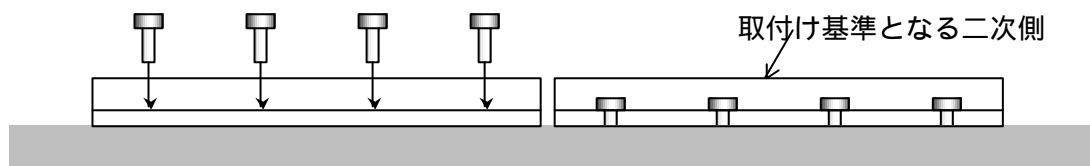

手順 . 仮止めした二次側を取付け基準となる二次側に押し当てる。

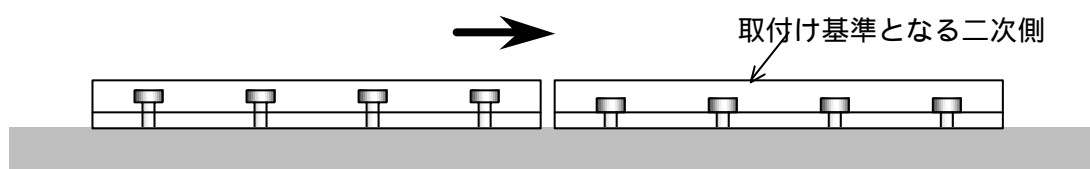

手順 . 仮止めしていた二次側を、ボルトでしっかり固定する。

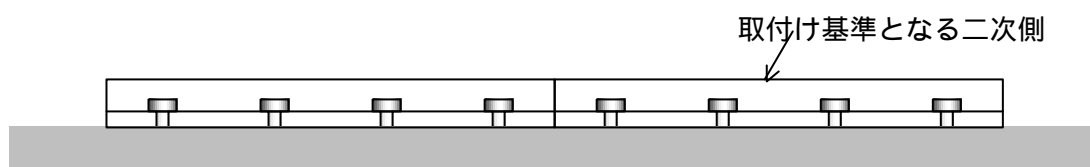

危険

1. 二次側(磁石)を押し当てる時に、二次側(磁石)同士が引き合いますので、手が挟まれる等の事故がないように注意してください。




注意

1. 二次側(磁石)取り付け時は、非磁性体工具を使用してください。
2. 既に二次側(磁石)が設置されており、二次側(磁石)を追加で取り付ける場合は、上記の通り既に取り付けてある二次側(磁石)と離れた位置に置いてから、追加する二次側(磁石)をスライドさせて所定の位置に設置してください。
3. 二次側(磁石)を2枚以上並べて取り付ける場合は、取り付けねじピッチの位置累積公差を $\pm 0.2\text{mm}$ 以内にしてください。取り付け方によっては二次側(磁石)間に隙間があくことがあります。


(2)LM-T、LM-Uシリーズ

二次側(磁石)を複数台使用する場合は、磁極の配列を維持するため、製品に取付けてある注意名板が同一方向となるように配置して下さい。

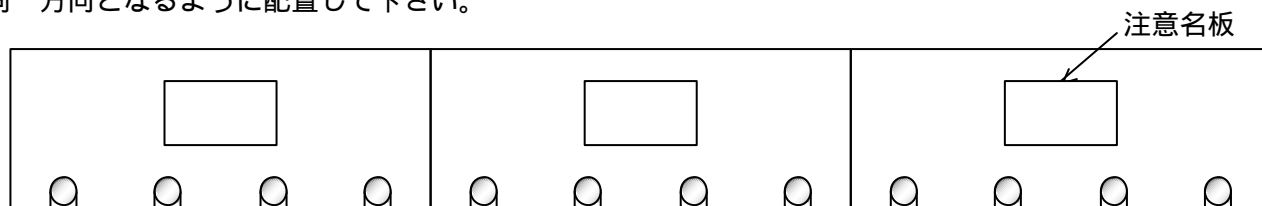


また、二次側(磁石)間の隙間を少なくするため、以下の手順で取り付けして下さい。


手順 ． 取り付け基準となる二次側をボルトでしっかり固定する。

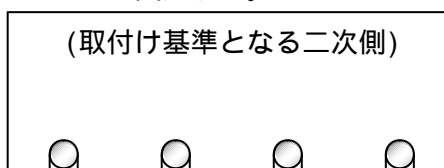


手順 ． 二次側を取付け面に置き、ボルトで仮止めする。

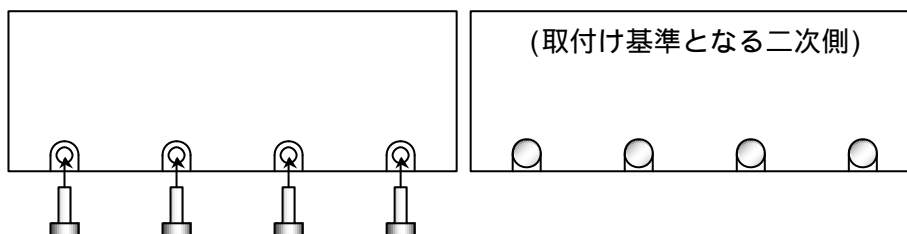

手順 ． 仮止めした二次側を取付け基準となる二次側に押し当てる。

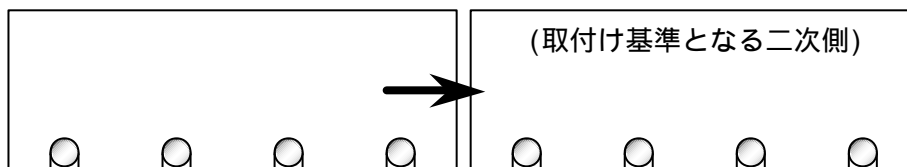

手順 ． 仮止めしていた二次側を、ボルトでしっかり固定する。

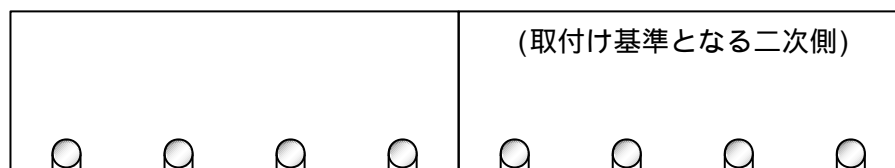

危険

1. 二次側(磁石)を押し当てる時に、二次側(磁石)同士が引き合いますので、手が挟まれる等の事故がないように注意してください。



注意

1. 二次側(磁石)取付け時は、非磁性体工具を使用してください。
2. 既に二次側(磁石)が設置されており、二次側(磁石)を追加で取り付ける場合は、上記の通り既に取り付けてある二次側(磁石)と離れた位置に置いてから、追加する二次側(磁石)をスライドさせて所定の位置に設置してください。
3. 二次側(磁石)を2枚以上並べて取り付ける場合は、取付けねじピッチの位置累積公差を $\pm 0.2\text{mm}$ 以内にしてください。取付け方によっては二次側(磁石)間に隙間があくことがあります。

2.6. リニアサーボモータの液冷(LM-Nシリーズの場合のみ)

LM-Nシリーズのリニアサーボモータに関しては、液冷も対応可能となりますが、下記事項を確認の上、機械(システム)を構築してください。

- (a) 一次側(コイル)に埋設した冷却パイプへの配管を含む冷却システム設計、据付および冷却に必要な部品、冷却装置(チラー)、クーラント液などはお客様にて選定、対応してください。
クーラント液の流量は、例えば、冷却水の場合は毎分5リットル以上必要です。
また、パイプ吐入口への圧力は 5kg/cm^2 までとなります。
- (b) 冷却パイプ内に異物が流入しないように、流路にフィルタなどの設備を常時設置するようにしてください。
- (c) 液漏れを起こさないよう液冷用パイプや継ぎ手などはお客様にて選定してください。特に、液冷用パイプは屈曲動作に耐え得るものを選定してください。
- (d) 冷却パイプに注入する液温は常温(20 程度)以下にすることを推奨します。液温を低くすることで冷却効果を高めることはできますが、結露しないように注意してください。
- (e) 過負荷保護特性が自冷の場合と異なりますので、運転パターンなどの使用条件が過負荷保護特性に合致しているか確認してください(22.1.2 項参照)。過負荷保護特性に合致しない運転条件の場合、アラームが発生することがあります。
- (f) 冷却パイプの材質は銅のため、クーラント液に添加する防錆材には銅を腐食させないものを選定してください。

第3章リニアスケール

リニアスケールの仕様、性能、保証などについての詳細は、リニアスケールメーカーにお問い合わせください。


3.1.対応リニアスケール一覧

スケールタイプ				メーカー	形名	分解能 [μm]	定格 速度 [m/s] (注2)	有効 測定長 (最大) [mm]	通信 方式	絶対 位置 システム			
三菱シリアル インタフェース 対応	A B S	加-ズ'	光学式	株式会社 ミットヨ	AT343A	0.05	2.0	3,000	2 線式				
			AT543A		1,500								
		加-ズ'	光学式	ハイデンハイン 株式会社	LC491M (注3)	0.05	2.0	2,040	4 線式				
	I N C	オープン	磁気式	ソニー・ プレジジョン・ テクノロジー 株式会社	SL710 + PL101R + MJ830	0.2 (注4)	6.4	3,000	2 線式	×			
		加-ズ'	光学式		SH13 + MJ830	0.005 (注4)	1.4	1,240		×			
		オープン	光学式	レニショー 株式会社	RGH26P	5.0	4.0	70,000	2 線式	×			
					RGH26Q	1.0	3.2						
RGH26R	0.5				1.6								
A/B/Z 相差動出力 (MR-J2S-CLP01 使用) A/B/Z 信号必要(注5)				I N C	指定なし	指定なし	指定なし	注5を満たすもの	スケールに 依存 (注6)	スケールに 依存	スケールに 依存	2 線式	×

注)1. リニアサーボモータは発熱しますので、リニアスケールの使用環境温度を考慮した機構としてください。

2. リニアサーボモータの最大速度は、リニアサーボモータの最大速度とリニアスケールの定格速度の小さい方の値となります。
3. リニアスケールの周辺温度が高くなりすぎると誤動作することがありますので、リニアスケールの周辺温度をリニアスケールメーカーが規定している温度範囲内に納めてください。
4. インターポレータ(MJ830: ソニープレジジョンテクノロジー株式会社製)の設定により変わります。分解能は、最小値 $\sim 5\mu\text{m}$ の範囲内で設定してください。
5. A相パルスとB相パルスの位相差は500ns以上、Z相パルス幅はA相パルスの1サイクル分の幅が必要になります。

また、Z相はA相/B相と同期している必要があります。Z相がないリニアスケールは使用できません。

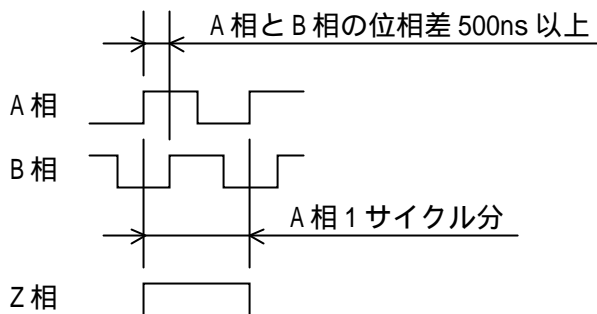

6. 許容分解能範囲は $0.0048\sim 5\mu\text{m}$ です。この範囲内でリニアスケールを選定してください。

<リニアスケールの取扱いについて>

リニアスケールの取付けなどが悪い場合についてはアラームの発生や位置ずれなどが起こる場合があります。そのような場合は、リニアスケールの取付けなどもご確認ください。

・リニアスケールの一般的な確認事項

- a) ヘッド、スケール間のギャップは適正か
- b) スケールヘッドのローリング・ヨーイング(スケールヘッド部のガタ)は発生していないか
- c) スケール面に汚れや傷がないか
- d) 振動、温度は使用範囲内か
- e) オーバシュートして、速度が許容範囲を超えていないか

詳細な確認事項については、リニアスケールメーカーまでお問い合わせください。

なお、本技術資料集に形名を記載していないリニアスケールを選定した場合は、ご使用前にリニアスケールメーカーと選定したリニアスケールの使用環境などの条件についても協議を十分に行ってください。

3.1.1. 株式会社ミットヨ製リニアスケール

(1) リニアスケール仕様 参考


本リニアスケールの仕様に関しては、株式会社ミットヨまでお問い合わせください。

株式会社ミットヨ エムイー営業グループ：TEL. (044)813-1711 (2003年12月現在のものです)

項目	仕様	
形名	AT343A-	AT543A-
方式	静電容量式、光電式複合形	
有効測定長	100～3,000mm	100～1,500mm
分解能	0.05 μ m	
指示精度 (20)	100～1,500mm：3+3L/1,000 μ m 1,600mm～3,000mm：5+5L/1,000 μ m L：有効測定長	100～1,500mm：3+3L/1,000 μ m L：有効測定長
供給電源電圧	5V \pm 5%	
消費電流	Max. 250mA	Max. 270mA
定格応答速度	2.0m/s	
最大応答速度	2.0m/s	
使用温度範囲	0～45 (凍結のないこと)	0～50 (凍結のないこと)
使用湿度範囲	20～80%RH (結露のないこと)	
保存温度範囲	-20～70 (凍結のないこと)	
保存湿度範囲	20～80%RH (結露のないこと)	
防塵・防水性	IP53 相当 (取扱説明書の指示方法による場合)	
耐振動性	100m/s ² (55～2000Hz)	150m/s ² (55～2000Hz)
耐衝撃性	150m/s ² (1/2sin、11ms)	200m/s ² (1/2sin、11ms)
摺動力	5N 以下	
出力信号	シリアル通信対応	
出力ケーブル	株式会社ミットヨ製オプション Part No. 09BAA598A～C：0.2、2、3m	標準付属品 ヘッドケ - ブル5m + 出力ケ - ブル1m
接続ケーブル (三菱オプション)	結線例に準じて作成してください 以下の三菱ケーブルも使用できます (注1) 出力ケーブル 0.2m：MR-JCCBL2,5,10M-H 2m：MR-JCCBL2,5M-H 3m：MR-JCCBL2M-H	結線例に準じて作成してください 以下の三菱ケーブルも使用できます (注1) MR-JCCBL2,5,10M-H


注)1.MR-JCCBL M-L および MR-JCCBL M-H(20m 以上品)は使用できません。

(2) スケールユニット構成

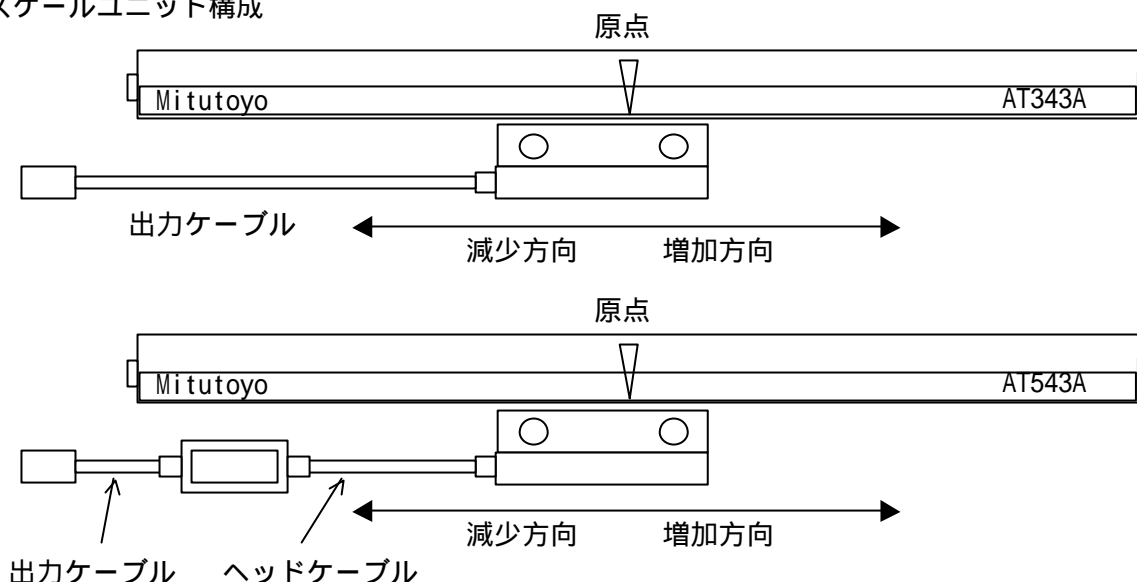

(3) 接続ケーブル結線例

配線長 5m までの結線例 (AWG24 使用、株式会社ミットヨ製出力ケーブル 2m の場合) は、下図のようになります。

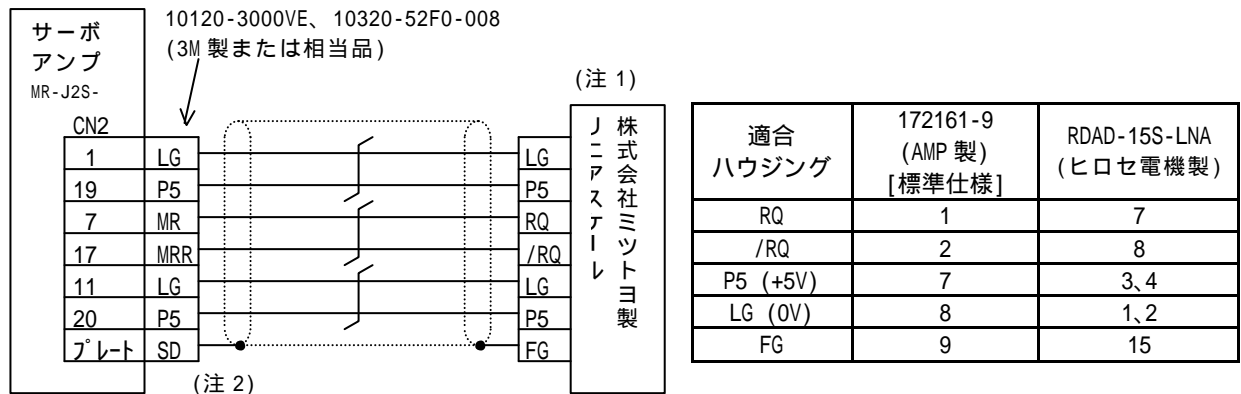


注) 1. 本仕様書に記載されていないリニアスケールを接続しないでください。リニアサーボモータが暴走する場合があります。

2. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。

なお、配線長 30m まで配線可能ですが、下に示す結線例のように配線長 30m の場合は LG および P5 の配線を、AT343A では AWG24 にて 12 パラ接続 (株式会社ミットヨ製出力ケーブル 0.2m の場合)、AT543A では AWG22 にて 12 パラ接続 (株式会社ミットヨ製出力ケーブル 1m の場合) してください。

配線長が 5 ~ 30m の場合は、配線長に応じて LG および P5 の接続数を変えてください(下表参照)。

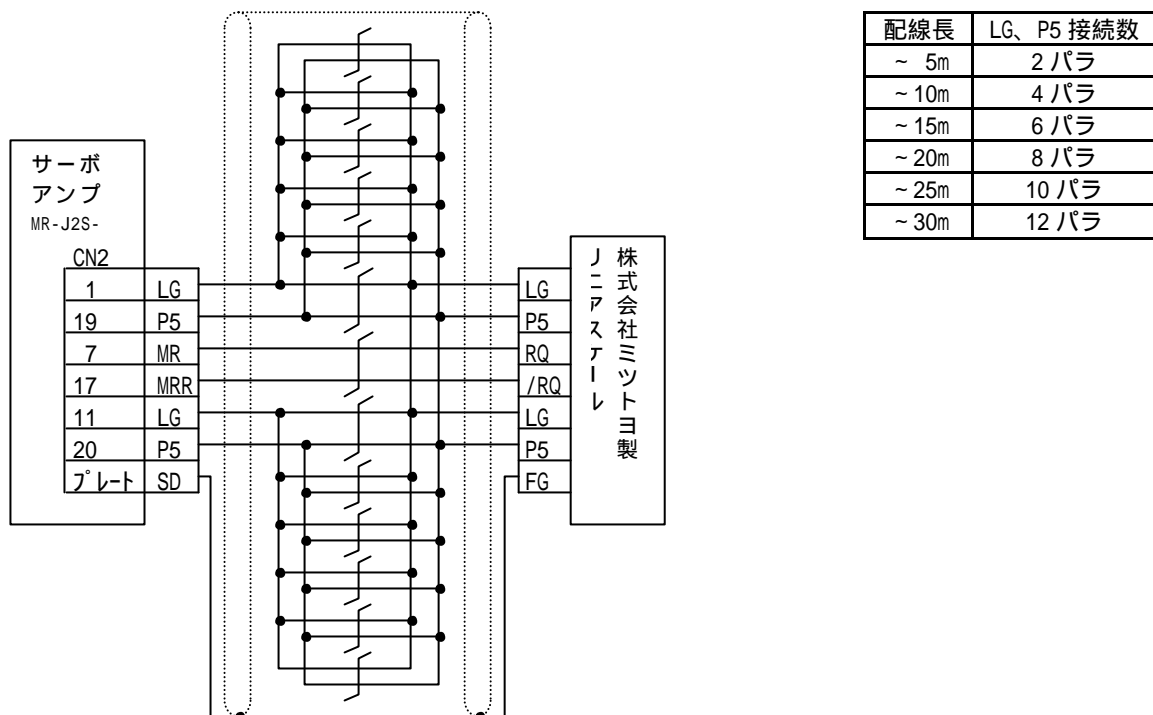

3.1.2.ハイデンハイン株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール)

(1)リニアエンコーダ(リニアスケール)仕様 **参考**

本リニアエンコーダ(リニアスケール)の仕様に関しては、ハイデンハイン株式会社までお問い合わせください。


ハイデンハイン株式会社 営業第2部：TEL.(03)3234-7781 (2003年12月現在のもので)

項目	仕様
形名	LC491M
方式	光電走査方式
有効測定長	70 ~ 2,040mm
分解能	0.05 μ m
精度等級 (20)	$\pm 5 \mu$ m $\pm 3 \mu$ m (有効測定長 1,240 まで)
供給電源電圧	5V \pm 5% リニアエンコーダ側にて
消費電流	Max . 300mA
定格応答速度	2.0m/s
最大応答速度	2.0m/s
使用温度範囲	0 ~ 50 (凍結のないこと) (注2)
保存温度範囲	-20 ~ 70 (凍結のないこと)
防塵・防水性	IP53 (マニュアルに従って取り付けした場合) IP64 (圧縮空気注入の場合)
耐振動性	100m/s ² (DINIEC 68-2-6) マウンティングスパーなし 150m/s ² (DINIEC 68-2-6) マウンティングスパーあり
耐衝撃性	150m/s ² (DINIEC 68-2-6) (11ms)
必要送り力	5N 以下
出力信号	シリアル通信対応
出力ケーブル	337 439- x x (17 ピンカップリング)、367 425-0 x (20 ピン) など (注1)
接続ケーブル	結線例に準じて作成してください (注1)

注)1.サーボアンプと直接接続するためには 367 425- x x (5M 以下)のものを使用してください。

2.リニアエンコーダ(リニアスケール)は、使用温度に大変敏感です。50 を超えた場合には、アラームが発生する可能性があります。使用温度については特に注意し、温度変化のマーヅンを確保することを推奨します。

(2)エンコーダ(スケール)ユニット構成

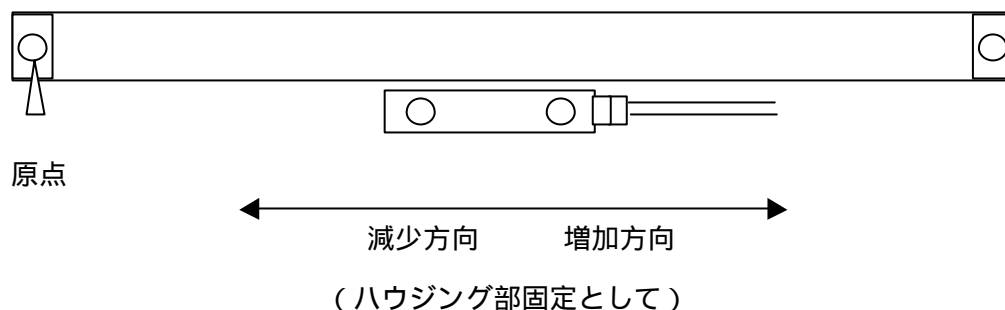

(3)接続ケーブル結線例


ハイデンハイン株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール)を使用する場合は通信方式が4線式になりますので、下記のサーボアンプパラメータを変更して設定して下さい。設定後サーボアンプの電源を一旦 off して下さい。電源を再投入して設定が有効となります。

・通信法式を4線式に設定する方法

MR-J2S- A-S040U : Pr.20= 1
MR-J2S- B-S009U : Pr.23= 1


パラメータが設定されていない場合、AL20が発生し

配線長(アンプ-スケール間)5mまでの結線例(AWG22 使用)は、下図のようになります。

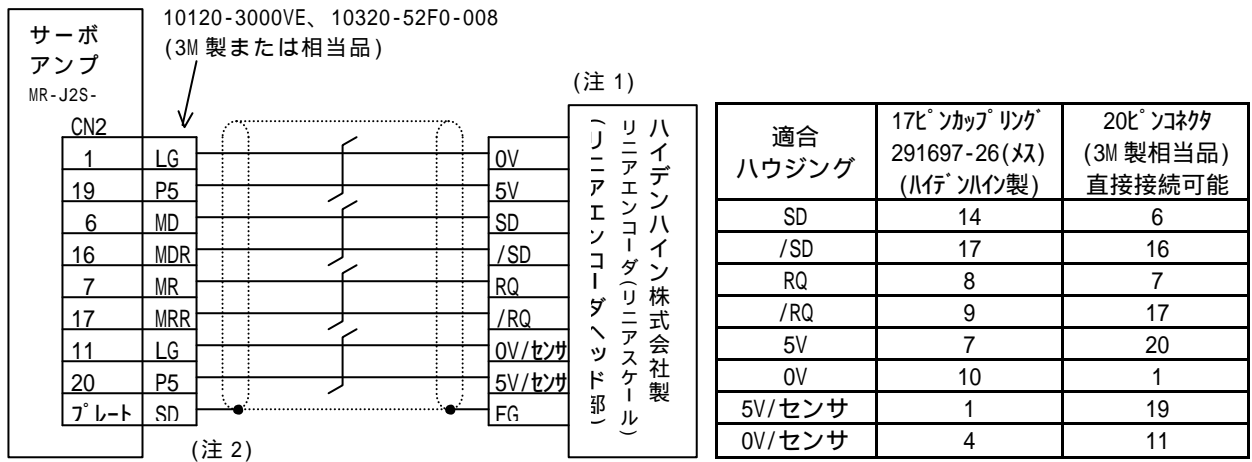

- 注)1. 本仕様書に記載されていないリニアエンコーダ(リニアスケール)を接続しないでください。リニアサーボモータが暴走する場合があります。
2. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。

なお、配線長 30m まで配線可能ですが、下に示す結線例のように配線長 30m の場合は LG および P5 の配線を AWG22 にて 12 パラ接続してください(ハイデンハイン株式会社製出力ケーブル 0.5m の場合)。
配線長が 5 ~ 30m の場合は、配線長に応じて LG および P5 の接続数を変えてください(下表参照)。

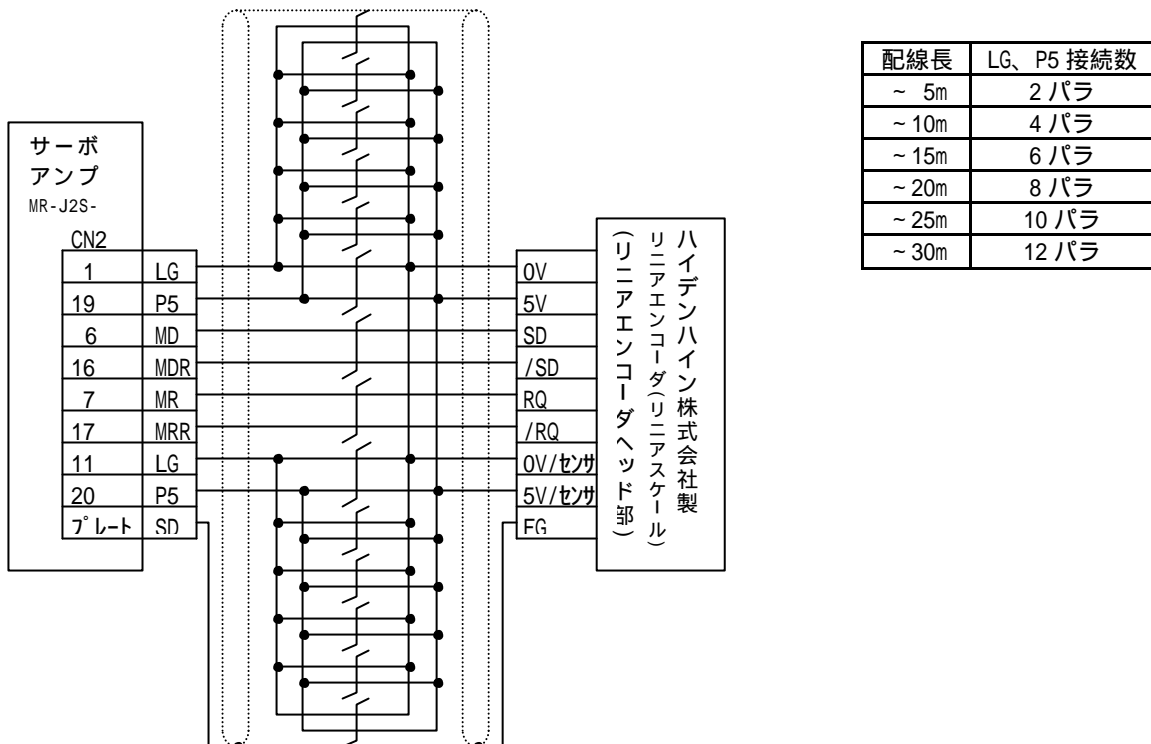

3.1.3. レニショー株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール)

(1) リニアエンコーダ(リニアスケール)仕様 参考

本リニアエンコーダ(リニアスケール)の仕様に関しては、レニショー株式会社までお問い合わせください。


レニショー株式会社 エンコーダ部：TEL.(03)5366-5316 (2003年12月現在のもので)

項目	仕様		
形名	RGH26P	RGH26Q	RGH26R
方式	光学式		
有効測定長	最長 70,000mm		
分解能	5 μ m	1 μ m	0.5 μ m
精度 (20)	$\pm 3 \mu$ m/m (2点間補正時)		
供給電源電圧	5V \pm 5%		
消費電流	Max . 230mA		
定格応答速度 (注1)	4.0m/s	3.2m/s	1.6m/s
最大応答速度	5.0m/s	4.0m/s	2.0m/s
使用温度範囲	0 ~ 55 (凍結のないこと)		
使用湿度範囲	10 ~ 90%RH (結露のないこと)		
保存温度範囲	-20 ~ 70 (凍結のないこと)		
防塵・防水性	IP50		
耐振動性	100m/s ² (55 ~ 2000Hz)		
耐衝撃性	1,000m/s ² (1/2sin、11ms)		
出力信号	シリアル通信対応 (Z相の情報含む、リファレンスマークデータもシリアル通信実施)		
出力ケーブル	N-15 PIN Dtype plug (0.5m)		
接続ケーブル	結線例に準じて作成してください		

注)1. 定格速度以下でご使用ください。

2. リミットスイッチについては直接サーボアンプに取り込めません。使用する場合は、フォトカプラで絶縁して使用してください。


(2) エンコーダ(スケール)ユニット構成

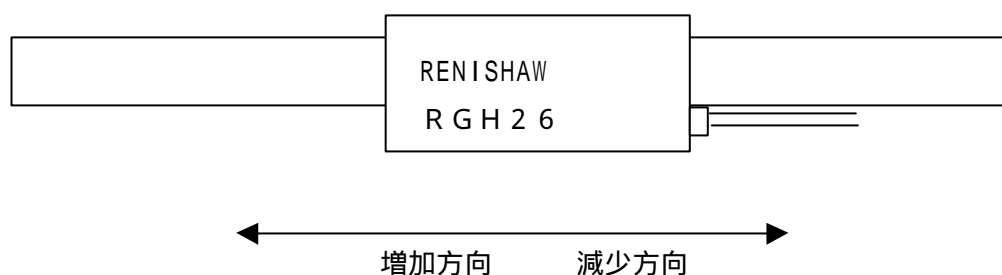

注)1. 原点(リファレンスマーク)を必ず設置してください。

(3) 接続ケーブル結線例


配線長 5m までの結線例 (AWG22 使用、レニショー株式会社製出力ケーブル 0.5m の場合) は、下図のようになります。

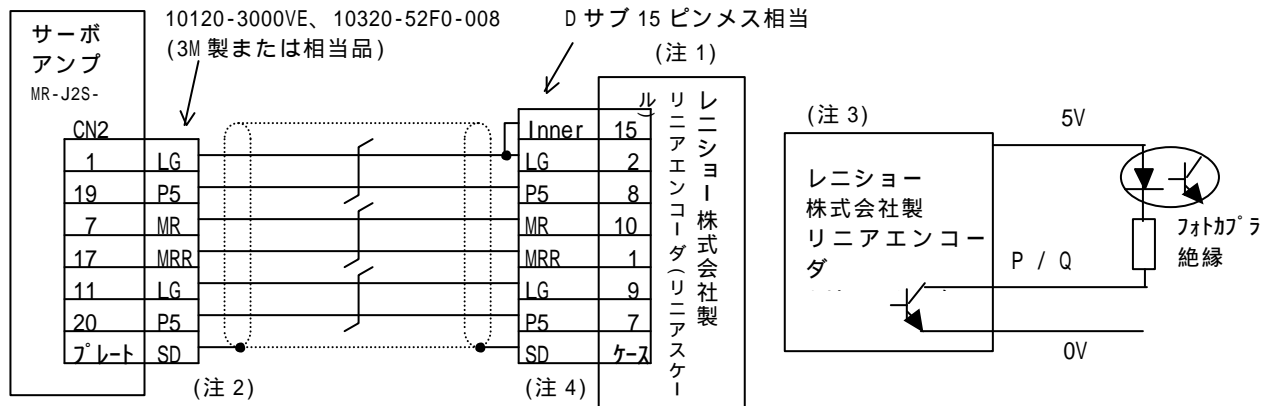

- 注) 1. 本仕様書に記載されていないリニアエンコーダ(リニアスケール)を接続しないでください。リニアサーボモータが暴走する場合があります。
2. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
3. リミットスイッチについては直接サーボアンプに取り込めません。使用する場合は、上右図のようにフォトカプラで絶縁して使用してください。リミットスイッチの詳細仕様に関しては、レニショー株式会社までお問い合わせください。
4. リファレンスマークのデータは、シリアル通信でサーボアンプに送信されます。

なお、配線長 30m まで配線可能ですが、下に示す結線例のように配線長 30m の場合は LG および P5 の配線を AWG22 にて 7 パラ接続してください(レニショー株式会社製出力ケーブル 0.5m の場合)。

配線長が 5 ~ 30m の場合は、配線長に応じて LG および P5 の接続数を変えてください(下表参照)。

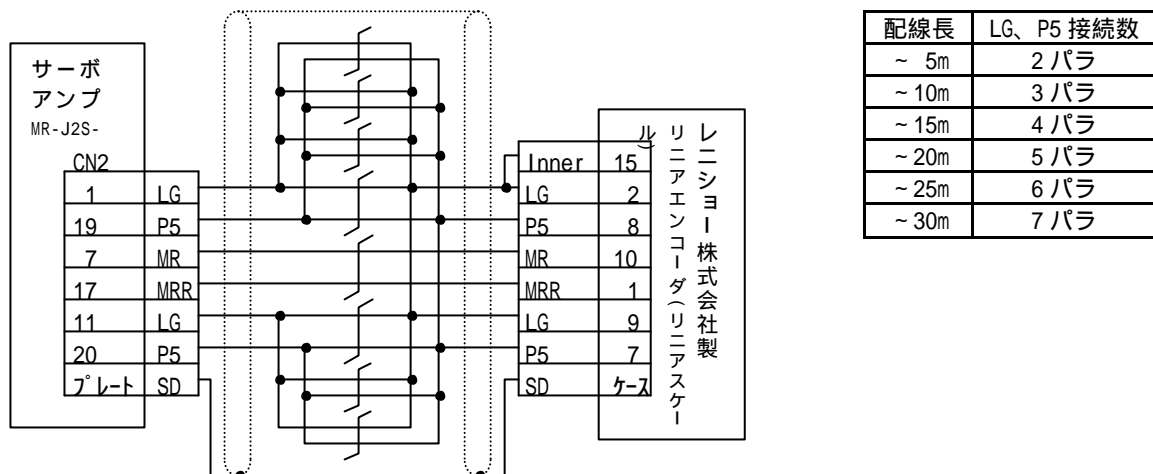

第3章 リニアスケール

3.1.4. ソニー・プレジジョン・テクノロジー株式会社製リニアエンコーダ(リニアスケール)

(1) リニアエンコーダ(リニアスケール)仕様 参考

本リニアエンコーダ(リニアスケール)の仕様に関しては、ソニー・プレジジョン・テクノロジー株式会社までお問い合わせください。

ソニー・プレジジョン・テクノロジー株式会社 営業部：TEL. (03)3490-3915

(2003年12月現在のもので)

項目	仕様	
インターポレ - タ型名	MJ830	-
リニアエンコーダ型名	-	SL710 + PL101R(H)
方式	磁気検出方式	
有効測定長	50 ~ 3,000mm	
分解能	Min. 0.2 μm (注2)	
精度	$\pm 10 \mu\text{m}$	
供給電源電圧	5V (4.5V ~ 5.5V) (注1)	
消費電力	Max. 3W	
定格応答速度	6.4m/s	
最大応答速度	6.4m/s	
使用温度範囲	0 ~ 55 (凍結のないこと)	0 ~ 45 (凍結のないこと)
保存温度範囲	-20 ~ 65 (凍結のないこと)	-20 ~ 50 (凍結のないこと)
防塵・防水性	保護構造にはなっていません	IP50(PL101R)、IP64(PL101RH)
耐振動性	9.6m/s ² 5 ~ 800Hz	20m/s ² 50 ~ 2KHz
耐衝撃性	980m/s ² 11ms	980m/s ² 11ms
出力信号	シリアル通信対応 (Z相の情報含む)	
出力延長ケーブル	-	CK-T1
接続ケーブル	結線例に準じて作成してください	

項目	仕様	
インターポレ - タ型名	MJ830	-
リニアエンコーダ型名	-	SH13
方式	光学検出方式	
有効測定長	70 ~ 1,240mm	
分解能	Min. 0.005 μm (注3)	
精度	$\pm 3 \mu\text{m}$ A3 タイプ $\pm 5 \mu\text{m}$ A5 タイプ	
供給電源電圧	5V (4.5V ~ 5.5V) (注1)	
消費電力	Max. 3W	
定格応答速度	1.4m/s	
最大応答速度	2.0m/s	
使用温度範囲	0 ~ 55 (凍結のないこと)	0 ~ 45 (凍結のないこと)
保存温度範囲	-20 ~ 65 (凍結のないこと)	-10 ~ 60 (凍結のないこと)
防塵・防水性	保護構造にはなっていません	IP53 (マニュアルの取り付けによる)
耐振動性	9.6m/s ² 5 ~ 800Hz	98m/s ² (30 ~ 1000Hz 30分)
耐衝撃性	980m/s ² 11ms	294m/s ² (11ms XYZ3方向 各3回)
出力信号	シリアル通信対応 (Z相の情報含む)	
出力延長ケーブル	-	CR4-05NNT0、CR4-10NNT01(10m)
接続ケーブル	結線例に準じて作成してください	

注)1.24V 仕様のインターポレータについては、ソニープレジジョンテクノロジー株式会社までお問い合わせください。


2. インターポレータ MJ830 の設定により変わります。分解能は、0.2 ~ 5 μm の範囲内で設定してください。
3. インターポレータ MJ830 の設定により変わります。分解能は、0.005 ~ 5 μm の範囲内で設定してください。

(2)エンコーダ(スケール)ユニット構成

リニアエンコーダ(リニアスケール)の増加方向/減少方向は、インターポレータ MJ830 の設定により変わりますので注意してください。


- ・MODE スイッチが5 の時場合

SL710+PL101R(H)使用時

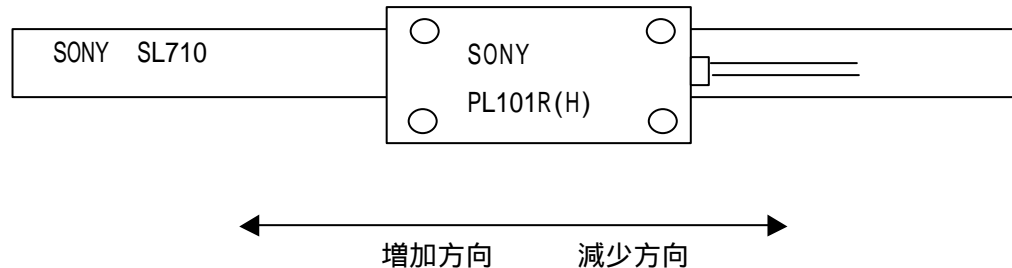

注)1.原点(リファレンスマーク)を必ず設置してください。


SH13 使用時

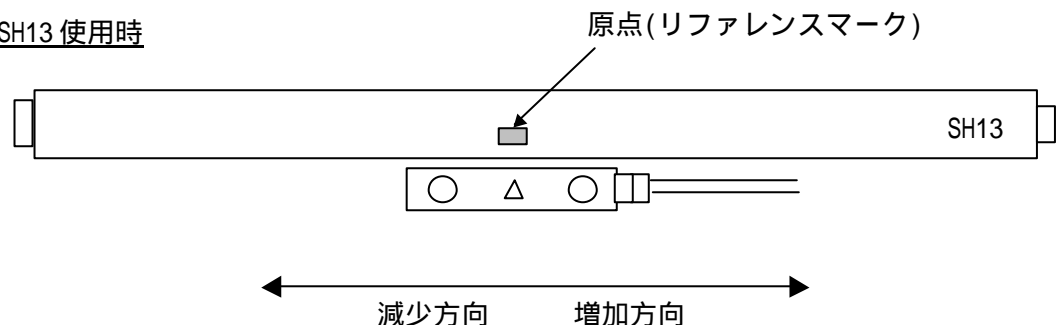

注)1.原点(リファレンスマーク)を必ず設置してください。

(3)接続ケーブル結線例

配線長 30m までの結線例(AWG28 使用、最大 30m)は、下図のようになります。

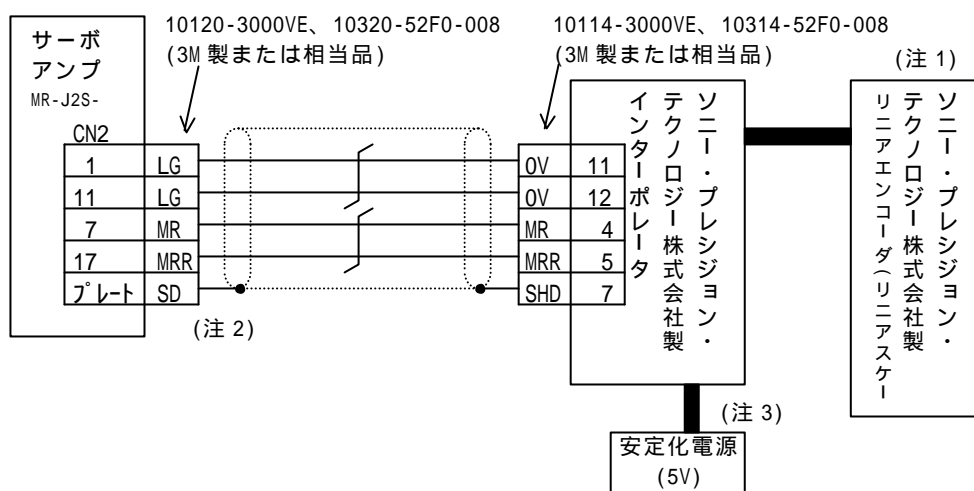

注)1. 本仕様書に記載されていないリニアエンコーダ(リニアスケール)を接続しないでください。リニアサーボモータが暴走する場合があります。


2. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。

3. 安定化電源は、サーボアンプの制御電源 ON より前に ON してください。

3.1.5.A/B/Z 相差動出力リニアスケール

A/B/Z 相差動出力リニアスケールの仕様に関しては、リニアスケールメーカーまでお問い合わせください(許容分解能範囲は0.005~5 μ mですので、この範囲内でリニアスケールを選定してください)。

(1) 接続ケーブル結線例

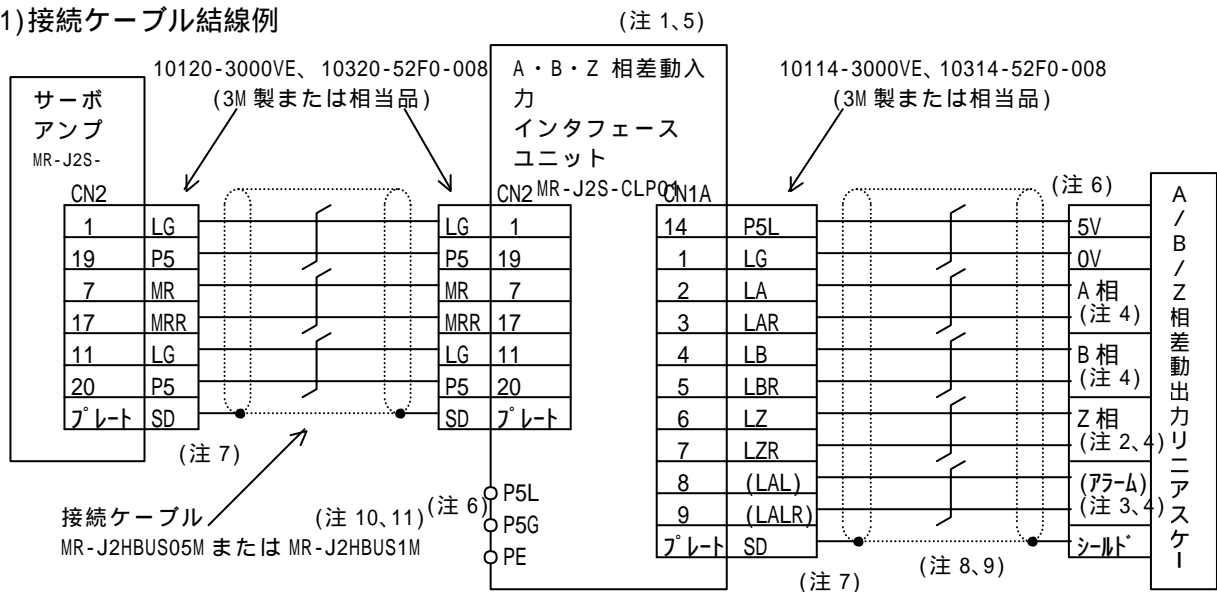

注)1.A/B/Z相差動出力リニアスケールを使用する場合は、A・B・Z相差動入力インタフェースユニットが必要です。


2.Z相がないと、アラームAL20が発生し動作させることができません。

3.アラーム出力が無い場合は、下記のサーボアンプパラメータを変更して設定して下さい。


MR-J2S- A-S040U : Pr.86= 0

MR-J2S- B-S009U : Pr.62= 0

4.A 相、B 相、Z 相、アラームの各信号は、差動ラインドライバ出力にする必要があります。

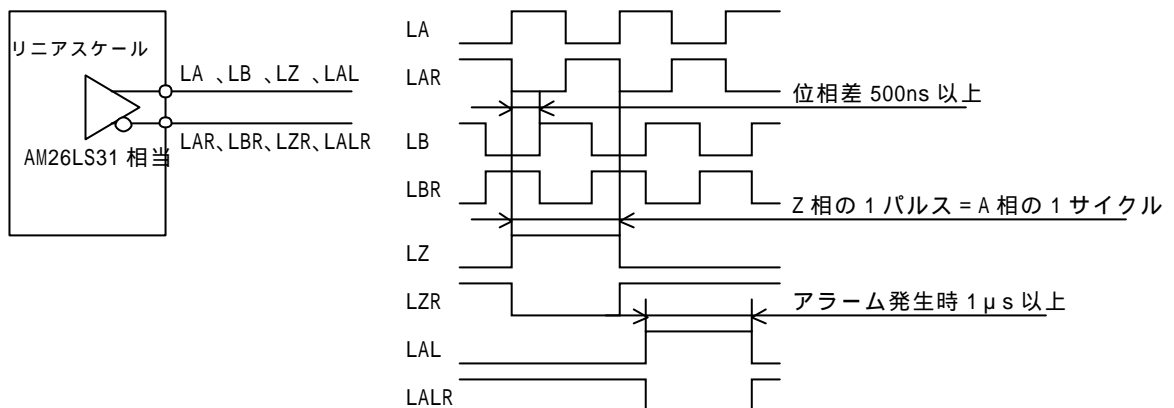

5. 内部設定スイッチ(SW1)を LINEAR に設定してください。

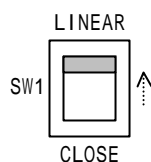

6. リニアスケールの消費電流が 150mA を超える場合は、外部から電源を供給してください。

7. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。



8. 長時間の屈曲動作に耐え得るケーブルを使用してください。

9. RS-422 通信のためケーブル長は最大 30m ですが、電源電圧降下やリニアスケール仕様により短くする必要がある場合があります。

10. 接続ケーブルは、MR-J2HBUS05M または MR-J2HBUS1M を使用してください。

11. 接続ケーブルを作成される場合は、ケーブル長を 1m 以内にしてください。

第 4 章 リニアサーボモータの点検

 危険	1. 保守・点検は電源OFF後、10分以上経過しサーボアンプのチャージランプが消灯したのち、テスタなどで電圧を確認してから行ってください。感電の原因になります。 2. 専門の技術者以外は点検を行わないでください。感電の原因になります。 また、修理・部品交換はお近くの三菱電機システムサービスにお問い合わせください。
 注意	1. メガテスト(絶縁抵抗測定)を行なう場合は、サーボアンプとの接続を外してから実施してください。故障の原因になります。 2. お客様で分解・修理を行わないでください。 3. リニアサーボモータのモールド樹脂は変色することがあります。変色しただけでは故障の原因となる可能性は低いですが、点検を実施し確認してください。

リニアサーボモータは、装置内に組み込まれて(ビルトイン)初めてモータとしての機能を有します。このため、保護構造は IP00 となりますので、定期的な点検や清掃を行なうことを推奨します。

4.1. 点検

4.1.1. 一次側(コイル)の点検

- (a) リニアサーボモータの一次側(コイル)および二次側(磁石)が水や油に濡れた状態でないことを確認してください。

リニアサーボモータが濡れた状態では、一次側(コイル)の絶縁が劣化し故障する恐れがあります。リニアサーボモータが濡れた状態が続く場合は、リニアサーボモータに水や油が付着しないような機械構造にしてください。

- (b) 一次側(コイル)のモールド樹脂に欠けがないことを確認してください。

一次側(コイル)のモールド樹脂が欠け、一次側(コイル)内部の部材が露出している場合は、一次側(コイル)を交換する必要があります。交換については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

- (c) 一次側(コイル)のモールド樹脂に割れやひびが生じてないことを確認してください。

一次側(コイル)のモールド樹脂に割れやひびが生じている場合は、絶縁劣化などにより故障する場合がありますので、一次側(コイル)を交換する必要があります。交換については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

- (d) 一次側(コイル)の二次側(磁石)との対向面に傷がないことを確認してください。

一次側(コイル)の二次側(磁石)との対向面に傷が付いた場合は、できるだけ早い時期に一次側(コイル)を交換する必要があります。交換については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

一次側(コイル)と二次側(磁石)との空隙間に異物が挟み込まれたことによって一次側(コイル)に傷が発生している場合は、すぐに該当異物を取り除き、物を挟み込まないような機械構造にしてください。

なお、一次側(コイル)の二次側(磁石)との対向面に付いた傷が、一次側(コイル)の保護塗装を剥がしただけであれば補修できる場合があります。修理については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

- (e) 一次側(コイル)取付け用のねじにゆるみがないことを確認してください。

一次側(コイル)取付け用のねじがゆるんでいた場合は、該当のねじを増し締めしてください。

- (f) リニアサーボモータのケーブル類に傷や割れがないことを確認してください。

リニアサーボモータのケーブル類に傷や割れがある場合は、該当のケーブル類を交換してください。特にケーブル類が稼動する場合は、使用条件に応じて定期点検を実施してください。

4.1.2. 二次側(磁石)の点検

- (a) リニアサーボモータの一次側(コイル)および二次側(磁石)が水や油に濡れた状態でないことを確認してください。

リニアサーボモータが濡れた状態では、一次側(コイル)の絶縁が劣化し故障する恐れがあります。リニアサーボモータが濡れた状態が続く場合は、リニアサーボモータに水や油が直接かからないような機械構造にしてください。

- (b) 二次側(磁石)の磁石の露出や浮き上がりがないことを確認してください。

二次側(磁石)の磁石の露出や浮き上がりが生じている場合は、すぐに二次側(磁石)を交換してください。交換については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

- (c) 二次側(磁石)のモールド樹脂に欠け・割れやひびが生じてないことを確認してください。

二次側(磁石)のモールド樹脂に欠け・割れやひびが生じている場合は、できるだけ早い時期に二次側(磁石)を交換する必要があります。交換については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

- (d) 二次側(磁石)のモールド樹脂に傷がないことを確認してください。

二次側(磁石)のモールド樹脂に付いた傷によって磁石が露出した場合は、すぐに二次側(磁石)を交換する必要があります。交換については、三菱電機システムサービスにお問い合わせください。

一次側(コイル)と二次側(磁石)との空隙間に異物が挟み込まれたことによって二次側(磁石)に傷が発生している場合は、すぐに該当異物を取り除き、物を挟み込まないような機械構造にしてください。

- (e) 二次側(磁石)取付け用のねじにゆるみがないことを確認してください。

二次側(磁石)取付け用のねじがゆるんでいた場合は、該当のねじを増し締めしてください。

4.1.3. リニアスケールの点検

リニアスケールの点検が必要になる可能性があります。

リニアスケールの点検については、リニアスケールメーカーにお問い合わせください。

4.2. 交換

4.2.1. 一次側(コイル)、二次側(磁石)の交換

一次側(コイル)または二次側(磁石)を交換した場合は、磁極検出動作を再度実施して下さい。

やむをえず磁極検出動作を実施できない場合は、一次側(コイル)または二次側(磁石)の取付け位置のずれが交換の前後で、 $\pm 0.1\text{mm}$ 以下になるように取付けてください(この場合モータの推力が 5%低下する可能性があります)。

4.2.2. リニアスケールの交換

リニアスケールを交換した場合は、磁極検出動作を再度実施して下さい。

やむをえず磁極検出動作を実施できない場合は、リニアスケールの取付け位置のずれが交換の前後で、 $\pm 0.1\text{mm}$ 以下になるように取付けてください。


リニアスケール交換時は必ず原点セット(コントローラによる原点セット)を実施してください。

< リニアスケールの取付け位置確認方法 >

- (1) リニアスケールを交換する前に、モータを特定の位置に固定した状態にして、セットアップソフトウェアを使用し検出器情報を確認する。
- (2) リニアスケールを交換前後の位置ずれが $\pm 0.1\text{mm}$ になるように交換する。
- (3) リニアスケールの交換後に、再度モータを特定の位置に固定した状態にして、セットアップソフトウェアを使用し検出器情報を確認する。
- (4) リニアスケールの交換前後の検出器情報(分解能単位)の差から換算した値が $\pm 0.1\text{mm}$ 以下であることを確認する。

< セットアップソフトウェアによる検出器情報の読み取り方法 >

- (1) セットアップのシステム設定からリニア用アンプを選択。
- (2) 診断画面のリニア診断を選択(リニア用のサーボアンプに接続されていないと開きません)。
[下図の画面が開きます]
- (3) 検出器情報のデータ1(下図の)を読み取る。

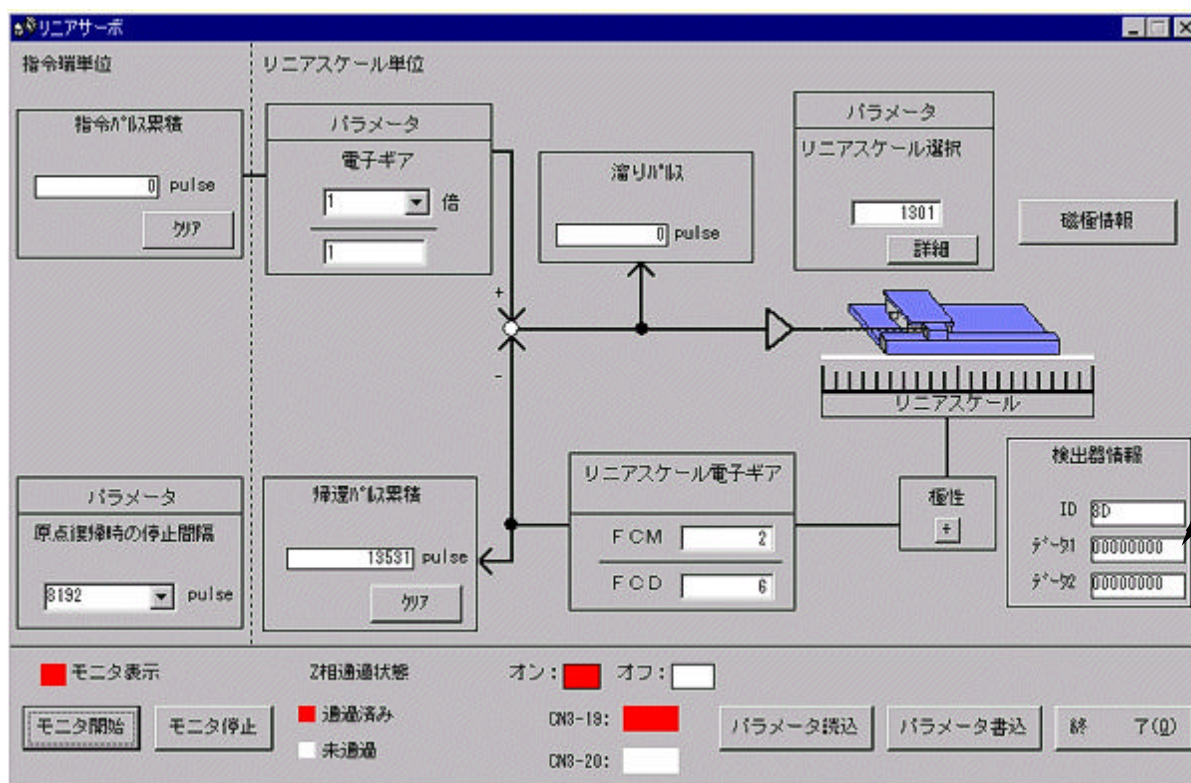


第 5 章 リニアサーボモータの外形寸法図

5.1. LM-Hシリーズ外形寸法図

5.1.1. LM-Hシリーズ一次側(コイル)

・ LM-HP1B-05M/LM-HP1D-10M/LM-HP1F-15M/LM-HP1H-20M


[単位 : mm]

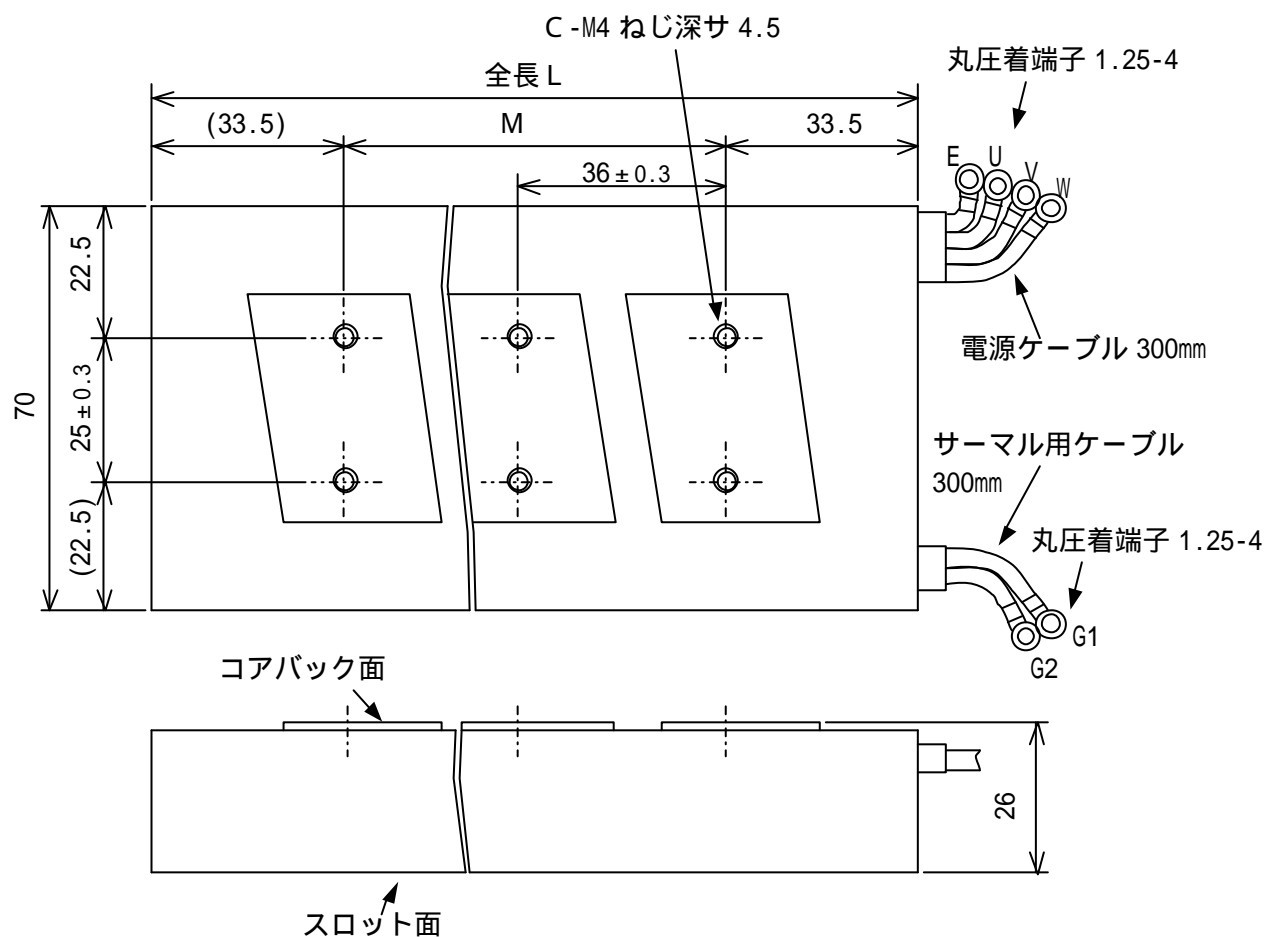

形名	変化寸法		
	L	M	C
LM-HP1B-05M	103	1 × 36 (= 36)	2 × 2
LM-HP1D-10M	175	3 × 36 (=108)	4 × 2
LM-HP1F-15M	247	5 × 36 (=180)	6 × 2
LM-HP1H-20M	319	7 × 36 (=252)	8 × 2

・ LM-HP2D-20M/LM-HP2F-30M/LM-HP2H-40M

[単位 : mm]

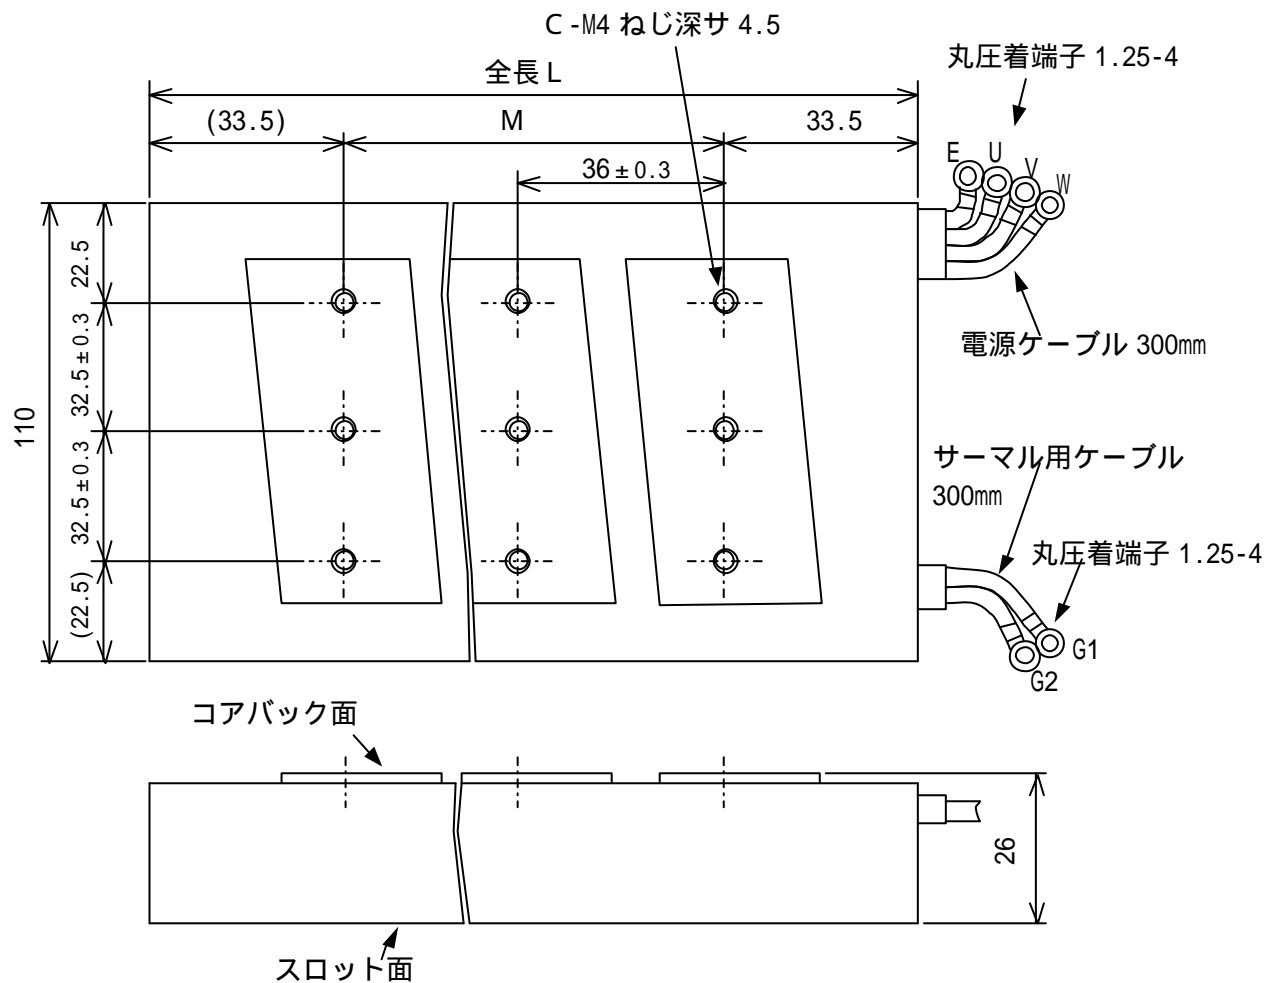


形名	変化寸法		
	L	M	C
LM-HP2D-20M	175	$3 \times 36 (=108)$	4×3
LM-HP2F-30M	247	$5 \times 36 (=180)$	6×3
LM-HP2H-40M	319	$7 \times 36 (=252)$	8×3

5.2.LM-N シリーズ外形寸法図


5.2.1. LM-N シリーズ一次側(コイル)

・ LM-NP2S-05M/LM-NP2M-10M/LM-NP2L-15M

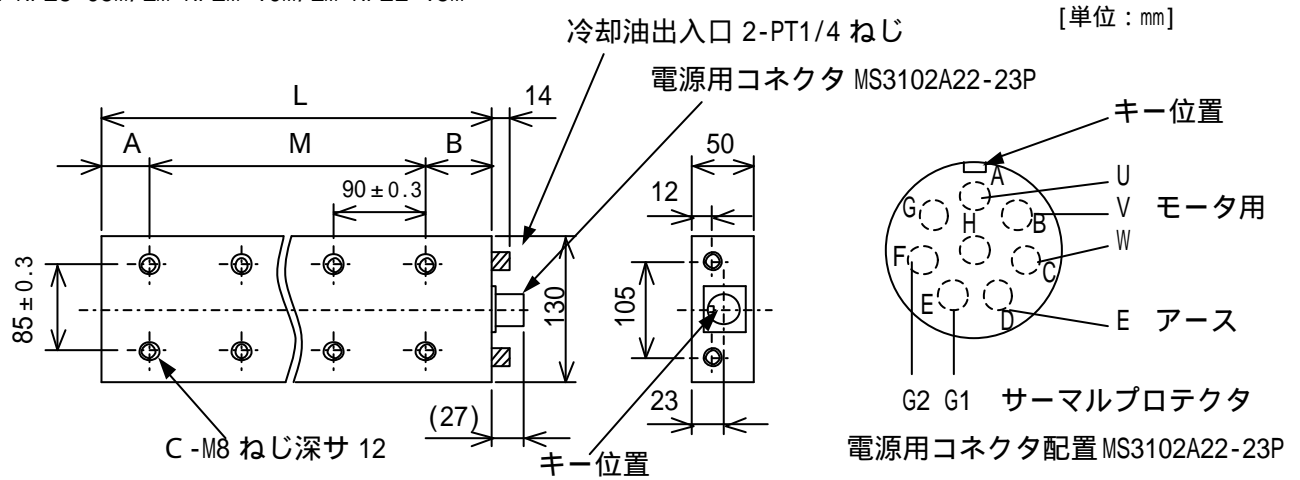

形名	変化寸法				
	L	M	A	B	C
LM-NP2S-05M	290	2 × 90 (=180)	55	55	3 × 2
LM-NP2M-10M	530	4 × 90 (=360)	85	85	5 × 2
LM-NP2L-15M	770	7 × 90 (=630)	70	70	8 × 2

・ LM-NP4S-10M/LM-NP4M-20M/LM-NP4L-30M

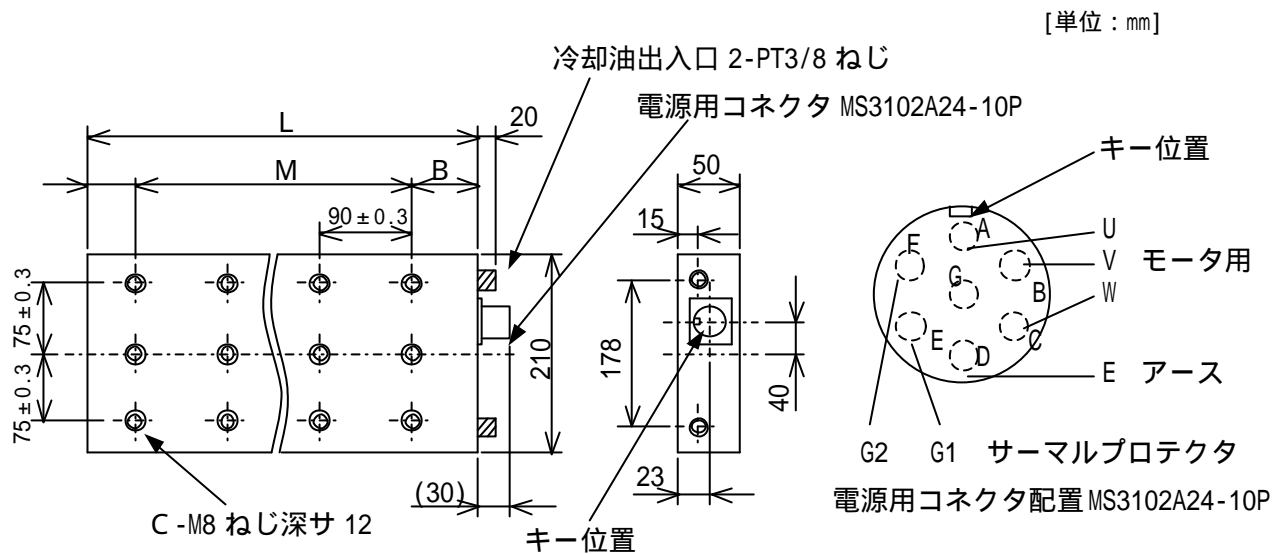

形名	変化寸法				
	L	M	A	B	C
LM-NP4S-10M	290	2 × 90 (=180)	55	55	3 × 3
LM-NP4M-20M	530	4 × 90 (=360)	85	85	5 × 3
LM-NP4L-30M	770	7 × 90 (=630)	70	70	8 × 3

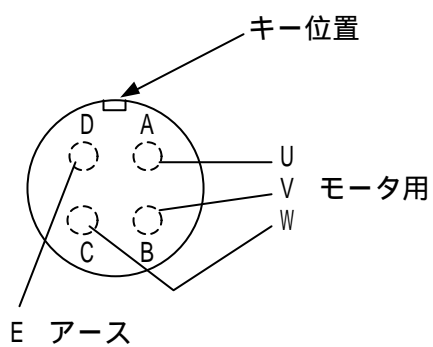



Diagram illustrating the components of a thermal protector (サーマルプロテクタ). The diagram shows a circular component with a key position (キー位置) indicated by an arrow. Inside the circle, two points are labeled A and B, with dashed lines connecting them to labels G2 and G1 respectively.

サーマル用コネクタ配置 MS3101A10SL-4P

5.2.2. LM-N シリーズ二次側(磁石)

・ LM-NS20-360/LM-NS20-540


[単位：mm]

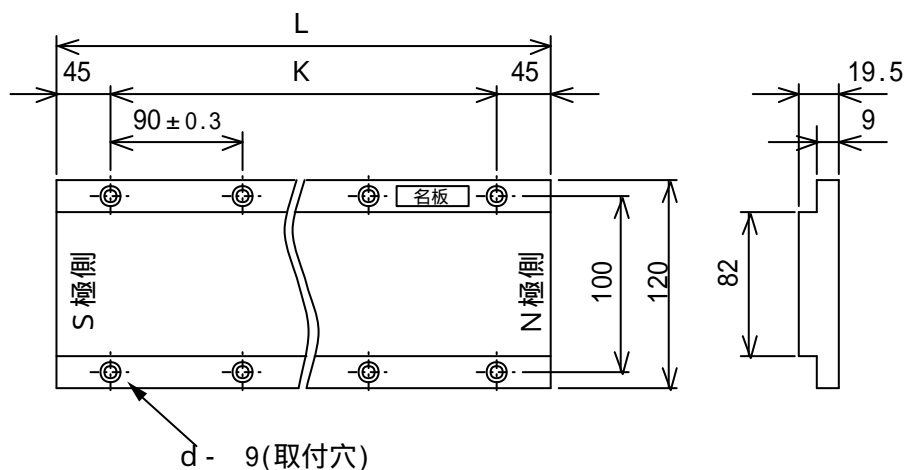

形名	変化寸法		
	L	K	d
LM-NS20-360	360	3 × 90 (=270)	4 × 2
LM-NS20-540	540	5 × 90 (=450)	6 × 2

・ LM-NS40-360/LM-NS40-540

[単位：mm]

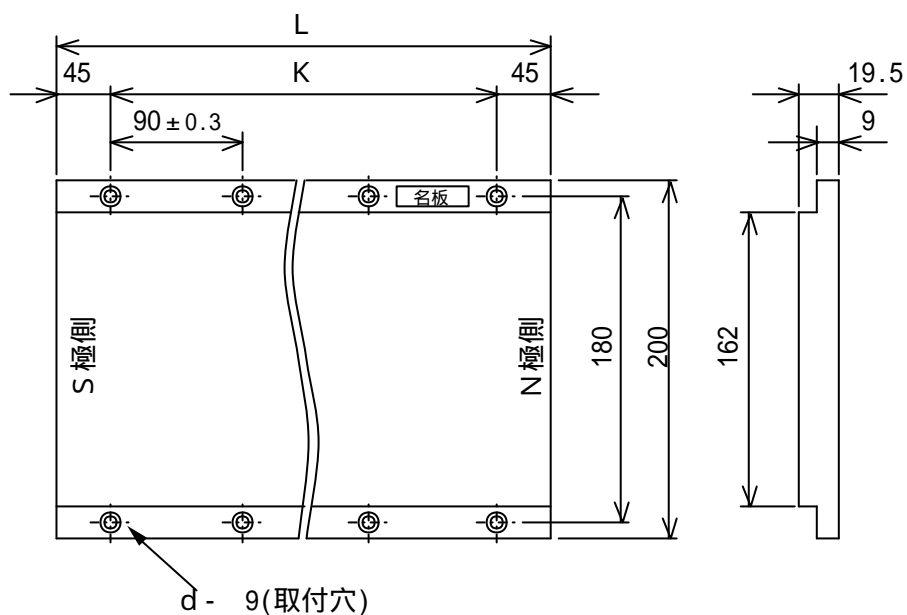


形名	変化寸法		
	L	K	d
LM-NS40-360	360	3 × 90 (=270)	4 × 2
LM-NS40-540	540	5 × 90 (=450)	6 × 2


5.3.LM-T シリーズ外形寸法図

5.3.1. LM-T シリーズ一次側(コイル)

・ LM-TP1A-004M、 LM-TP1B-015M

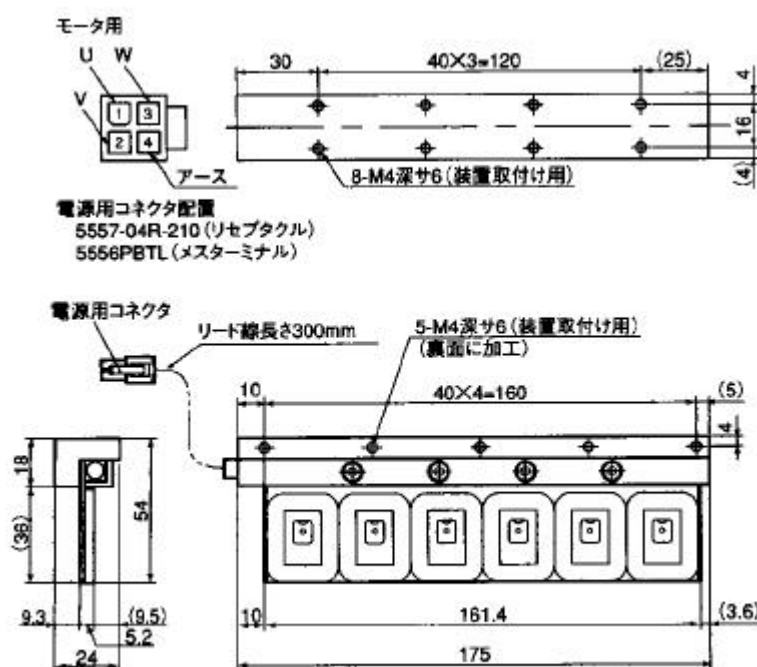


・ LM-TP2C-018M、 LM-TP2D-025M

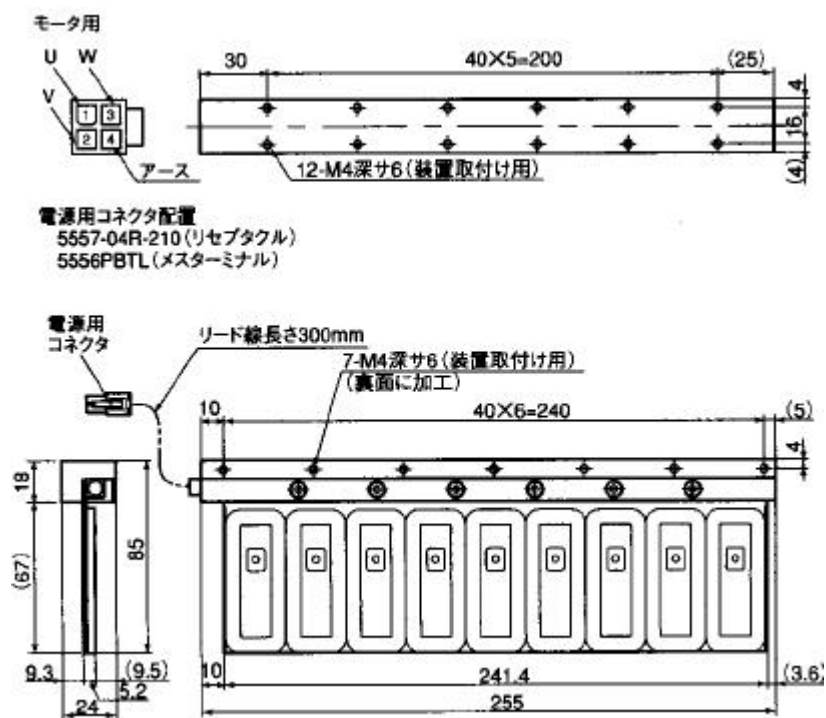


5.3.2. LM-Tシリーズ二次側(磁石)

- ・ LM-TS1A-480、LM-TS1B-480

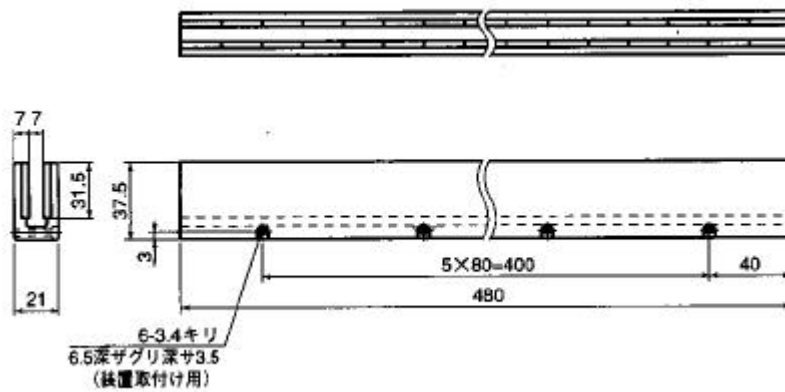

- ・ LM-TS2C-480、LM-TS2D-480

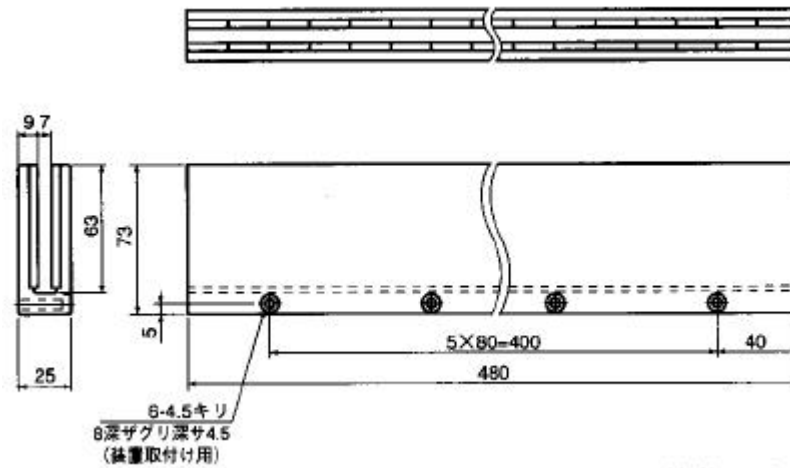


5.4.LM-U シリーズ外形寸法図

5.4.1. LM-U シリーズ一次側(コイル)

- ・ LM-UP1A-043M、 LM-UP2B-063M

LM-UP1A-043M
LM-UP2B-063M

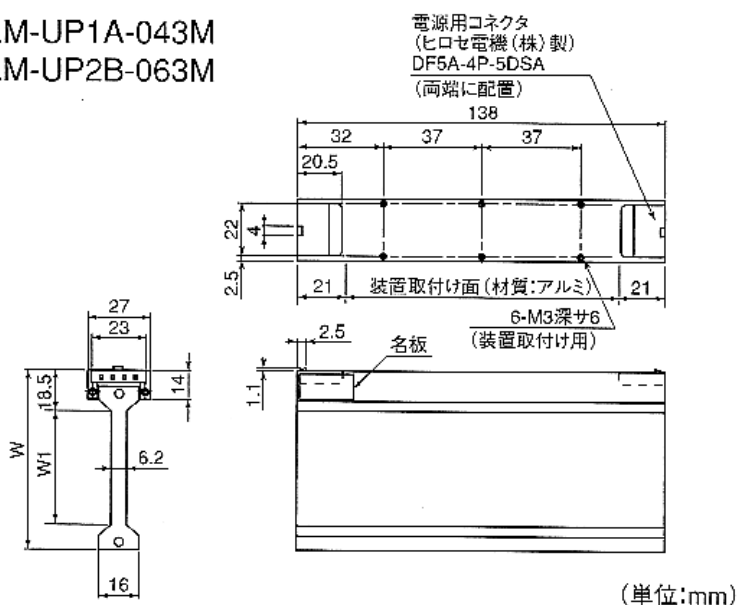

形名	変化寸法	
	W	W1
LM-UP1A-043M	84	53
LM-UP2B-063M	109	78


電源用コネクタは、同梱して
います。

電源用コネクタの配線時に
は、下記の圧着工具が必要で
す。

圧着工具
ヒロセ電機株式会社製
DF5A-1822/CR-HT

- ・ LM-UP2B-122M、 LM-UP3C-165M

LM-UP2B-122M
LM-UP3C-165M

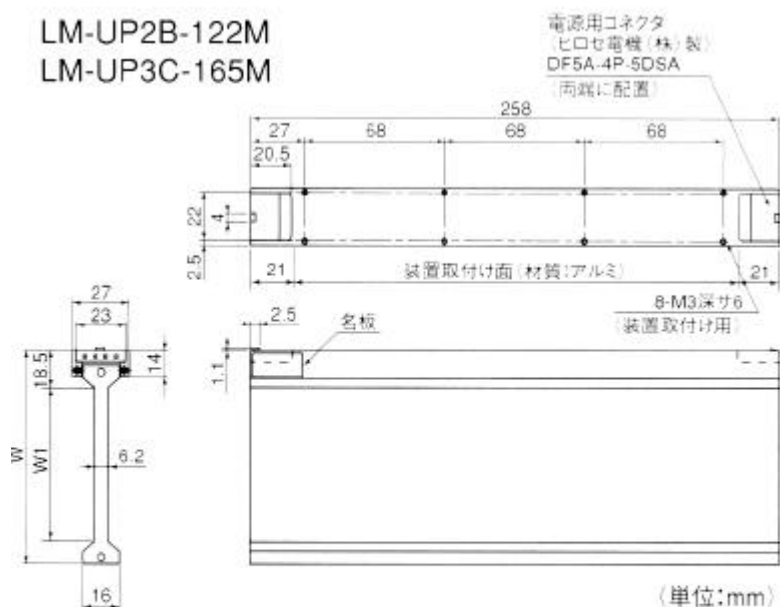

形名	変化寸法	
	W	W1
LM-UP2B-122M	109	78
LM-UP3C-165M	134	103

電源用コネクタは、同梱して
います。


電源用コネクタの配線時に
は、下記の圧着工具が必要で
す。

圧着工具
ヒロセ電機株式会社製
DF5A-1822/CR-HT

5.4.2. LM-U シリーズ二次側(磁石)


- ・ LM-US1A-300

LM-US1A-300

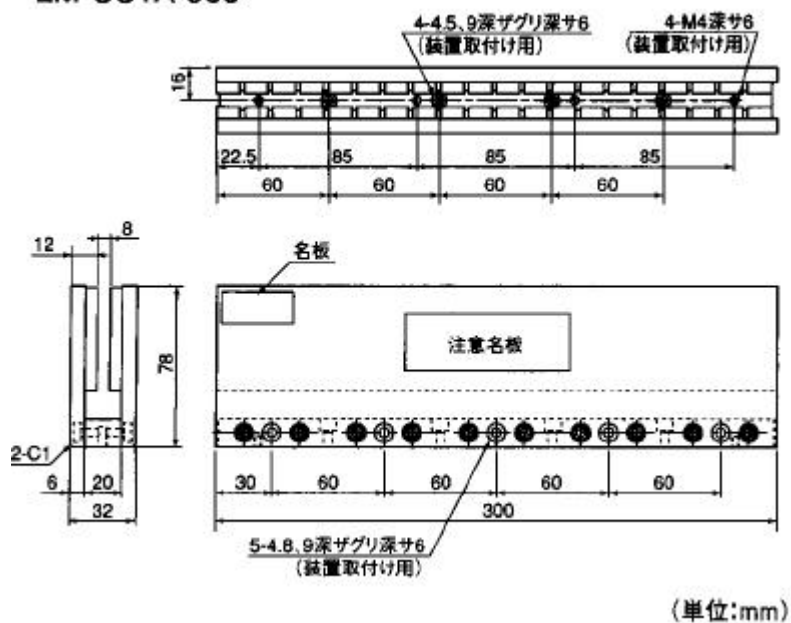


- ・ LM-US2B-300

LM-US2B-300

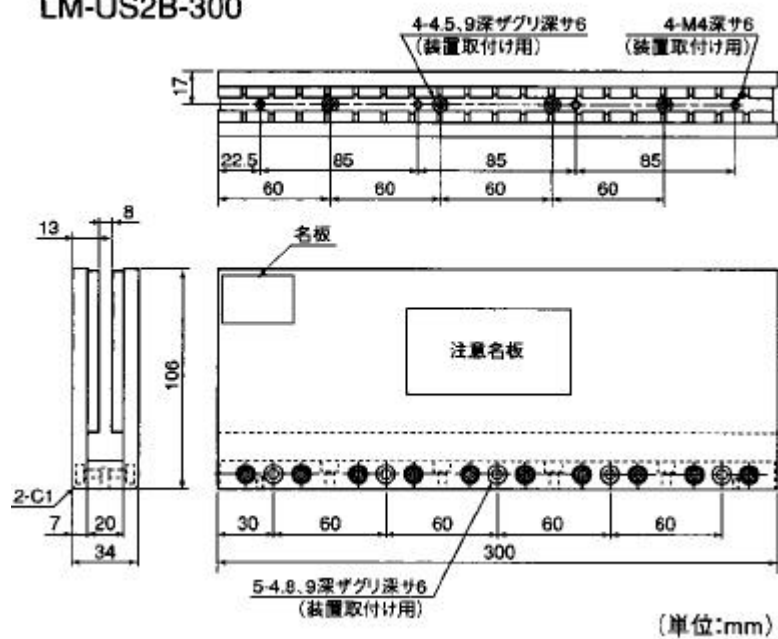

・ LM-US3C-300

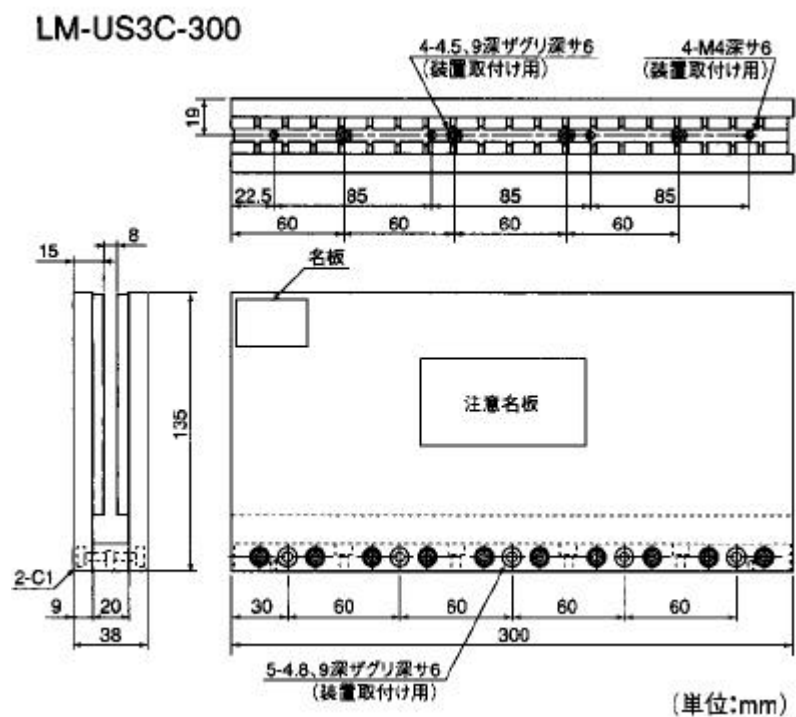

第 6 章 リニアサーボモータの容量選定

6.1. リニアサーボモータの選定

リニアサーボモータは、取り付ける機械の目的に合わせて選定することが重要です。取り付ける機械とリニアサーボモータが合っていないと、リニアサーボモータの性能を十分に引き出せないばかりでなく、サーボパラメータの調整も困難になります。本章にてリニアサーボモータの特性を十分理解した上で、正しいモータ選定を行ってください。

6.1.1. 最大送り速度


各シリーズのリニアサーボモータの最大送り速度は、2m/s です。ただし、選定されたりニアスケールによっては、最大速度 2m/s まで出せない場合がありますので注意してください。

6.1.2. 一次側(コイル)の選定(理論値)

リニアサーボモータは、連続推力に対して加減速などの短時間に限り使用できる出力領域(最大推力)があり約 3 倍の推力を出すことができます。

機械の諸元、運転パターンから連続実行負荷推力および必要最大推力を算出し、それに適応するリニアサーボモータを選定します。本章では、直線加減速の運転パターンにて選定しています。

機械構成

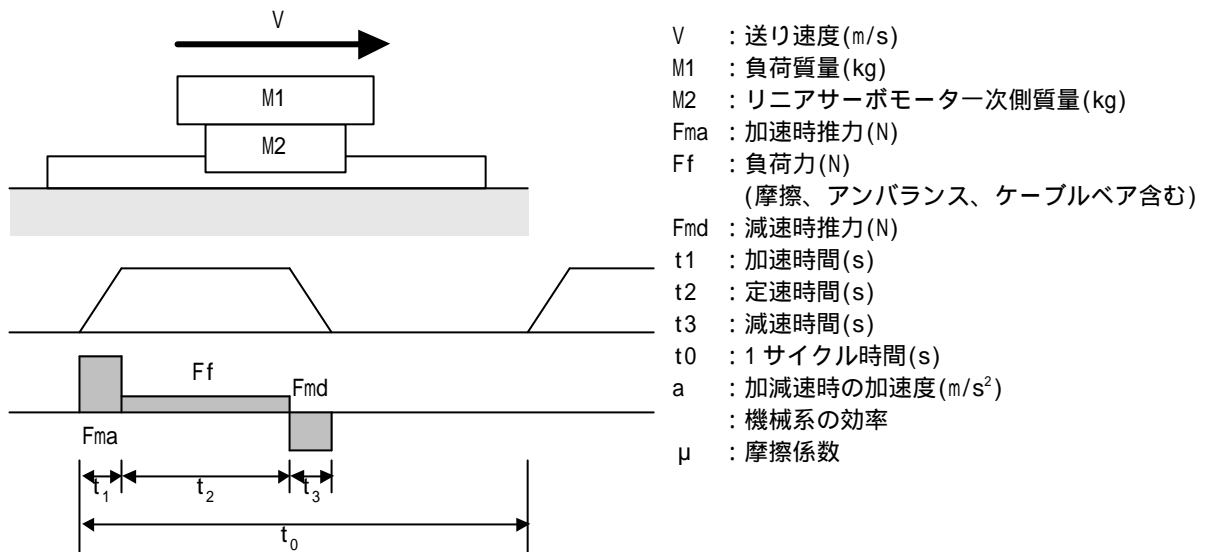

(1) 仮選定

使用する用途・機械に合ったリニアサーボモータのシリーズから、リニアサーボモータ一次側(コイル)と負荷の質量比が 15 倍以内になるリニアサーボモータを仮選定します。

$$15 \text{ 倍} \quad M1 / M2$$

(2) 負荷力の計算

$$M = M1 + M2 \quad (\text{kg})$$

$$Ff = \mu \cdot (M \cdot 9.8 + \text{磁気吸引力}) \quad (\text{N}) \quad (\text{摩擦のみ考慮の場合})$$

(3) 加速時推力、減速時推力の計算

$$Fma = M \cdot a + Ff \quad (\text{N})$$

$$Fmd = -M \cdot a + Ff \quad (\text{N})$$

(4)連続実効負荷推力の計算

$$F_{rms} = \sqrt{(F_{ma}^2 \cdot t_1 + F_f^2 \cdot t_2 + F_{md}^2 \cdot t_3) / t_0} \quad (N)$$

(5)選定したリニアサーボモータの判定

 $F_{rms} /$ 仮選定モータの連続推力 (N)


 $F_{ma} /$ 仮選定モータの最大推力 (N)

判定の結果、上式を満たさない場合はリニアサーボモータ容量を 1 ランク UP して、再計算します。

6.1.3.二次側(磁石)の枚数選定

二次側(磁石)の枚数は、次式を満足する組合せにて選定してください。

(二次側(磁石)を並べた長さの合計) (最大送り距離) + (一次側(コイル)の長さ)

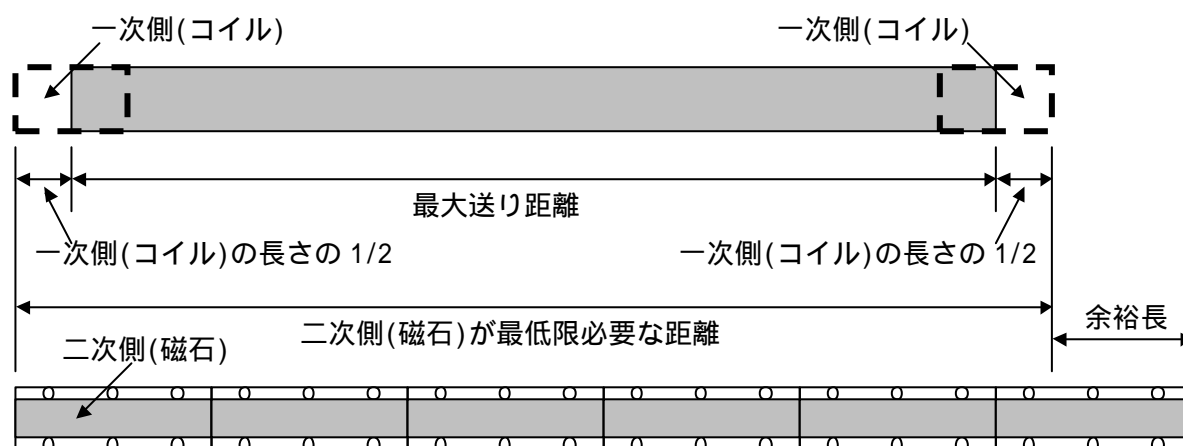

6.1.4.回生オプションの選定

サーボアンプ内のコンデンサで吸収できるエネルギーとリニアサーボモータの逆効率を下表に示します。

リニアサーボ選定時に求めた減速時推力から下表で示すロス分を引くことにより回生抵抗で消費するエネルギーを求めることができます。

$$\text{回生エネルギー} P(W) = (-F_{md} \cdot t_3 \cdot (\text{速度} / 2) \cdot (\text{逆効率} / 100) - C \text{ 充電}) / t_0$$

消費するエネルギー - が下表で示す回生電力以下になるように必要に応じて回生オプションを選定してください。

MR-J2S-	C 充電 [J]	逆効率 [%]	内蔵回生 抵抗器 [W]	外付回生 抵抗器 (附属品) [W]	回生オプション MR-RB [W]						
					032	12	32	30	50 (注 1)	65 (注 2)	66 (注 2)
10A/A1/B/B1	9	55	-	-	30	-	-	-	-	-	-
20A/A1/B/B1	9	70	10	-	30	100	-	-	-	-	-
40A/A1/B/B1	11	85	10	-	30	100	-	-	-	-	-
60A/B	11	85	10	-	30	100	-	-	-	-	-
70A/B	18	80	20	-	30	100	300	-	-	-	-
100A/B	18	80	20	-	30	100	300	-	-	-	-
200A/B	40	85	100	-	-	-	-	300	500	-	-
350A/B	40	85	100	-	-	-	-	300	500	-	-
500A/B	45	90	130	-	-	-	-	300	500	-	-
11KA/B	120	90	-	500(800)	-	-	-	-	-	500(800)	-
15KA/B	170	90	-	850(1300)	-	-	-	-	-	-	850(1300)

注) 1.必ず冷却ファンを設置してください。

2.()内は、冷却ファンを設置した場合の値です。

6.2. 回生を含んだ選定例

機械条件	負荷質量 : 20kg	
	送り速度 : 2m/s	機械系の効率 : 0.9
	送り距離 : 1600mm	摩擦摩擦 μ : 0.01
	送り時間 : 1s	1 サイクル時間 : 2s

(1) 仮選定と負荷力の計算

加速時間を $t_1 = 0.2\text{s}$ として運転パターンを決めれば、定速時間は $t_2 = 0.6\text{s}$ となる。

加速度は $a = (2\text{m/s}) / (0.2\text{s}) = 10\text{m/s}^2$

また、質量 20kg より質量比が 9.6 倍となる LM-HP1F-15M(2.1kg)を仮選定する。

(2) 加速時推力、減速時推力の計算 (F_f は摩擦のみ考慮)

$$F_f = \mu \cdot (M \cdot 9.8 + 2040) = 0.01 \times ((20 + 2.1) \times 9.8 + 2040) = 22.6 \text{ (N)}$$

$$F_{ma} = M \cdot a + F_f = (20 + 2.1) \times 10\text{m/s}^2 + 22.6 = 243.6 \text{ (N)}$$

$$F_{md} = -M \cdot a + F_f = -(20 + 2.1) \times 10\text{m/s}^2 + 22.6 = -198.4 \text{ (N)}$$

(3) 連続実効負荷推力の計算

$$F_{rms} = \sqrt{(F_{ma}^2 \cdot t_1 + F_f^2 \cdot t_2 + F_{md}^2 \cdot t_3) / t_0}$$

$$= \sqrt{(243.6^2 \times 0.2 + 22.6^2 \times 0.6 + -198.4^2 \times 0.2) / 2} = 100.1 \text{ (N)}$$

$$F_{rms} / \quad = 100.1 / 0.9 = 111.2 \text{ (N)} \quad \text{これは連続推力 150N 以下であり対応可能。}$$

$$F_{ma} / \quad = 243.6 / 0.9 = 270.7 \text{ (N)} \quad \text{これは最大推力 450N 以下であり対応可能。}$$

(4) 二次側(磁石)の枚数

$$(\text{最大送り距離}) + (\text{一次側(コイル)の長さ}) = 1600 + 247 = 1847 \text{ (mm)}$$

となり、二次側(磁石)を並べた長さの合計が 1847mm 以上必要であることから、

(a) LM-HS20-360 を 6 枚(計 2160mm)、

(b) LM-HS20-288 を 7 枚(計 2016mm)、

(c) LM-HS20-360 を 2 枚と LM-HS20-288 を 4 枚(計 1872mm)

などの条件の中から選定。

(5) 回生エネルギーの計算

$$P \text{ (W)} = (-F_{md} \cdot t_3 \cdot (\text{速度} / 2) \cdot (\text{逆効率} / 100) - C \text{ 充電}) / t_0 \quad (\text{サーボアンプは 60A/B 使用})$$

$$= (198.4 \times 0.2 \times (2 / 2) \times (85 / 100) - 11) / 2 = 11.4 \text{ (W)}$$

回生エネルギーがサーボアンプの回生電力(10W)以上となるため、30W の回生オプション MR-RB032 が必要。

選定結果

リニアサーボアンプ : MR-J2S-60A-S040U502 または MR-J2S-60B-S009U502

リニアサーボモータ

一次側(コイル) : LM-HP1F-15M

二次側(磁石) : LM-HS20-360 (6 枚)

回生オプション : MR-RB032

第 7 章 リニアサーボモータの廃却

リニアサーボモータは二次側に強力な磁石を用いておりますので、その取扱いを誤ると重大な事故を引き起こす可能性があり非常に危険です。廃却時の取扱いに関しては本章を読んでいただき、内容を十分に理解した上で慎重にお取扱いください。

7.1. 廃却時の注意

1. 一次側(コイル)は、7.2 節に基づき処置してください。
2. 二次側(磁石)は、永久磁石を使用しておりますので、二次側(磁石)全体を 300 ℃ 以上に加熱し脱磁してから、7.2 節に基づき処置してください。

<div data-bbox="180 651 284 752" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="201 768 264 799" data-label="Text"> <p>危険</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. リニアサーボモータでは、二次側に強力磁石を使用しています。従いまして、リニアサーボモータを解体・廃却する場合は、作業者だけでなく、作業場所付近の方に対しても十分な注意が必要です。例えば、ペースメーカー等医療機器を使用している人などは二次側(磁石)に近づかないようにしてください。 2. 二次側の永久磁石により磁性体(一次側(コイル)や他の二次側(磁石)を含む)に吸引力が発生しますので、リニアサーボモータを解体・廃却する場合は、手が挟まれる等の事故がないように注意してください。解体時・解体後の消磁する前の二次側(磁石)の取扱いには特に注意してください。 3. リニアサーボモータを解体・廃却する場合は、磁性体の物(一次側(コイル)、他の二次側(磁石)や工具を含む)を二次側(磁石)のそばに近づけないでください。二次側(磁石)には正規に取り付けた状態の倍近くの吸引力が働くことがあり、大けがをする恐れがあります。いかなる場合においても、このような事態にならないように作業場所の周囲にも十分に注意してください。 <div data-bbox="395 1144 1244 1458" data-label="Diagram"> <p>The diagram illustrates the powerful magnetic attraction of the secondary side magnet. On the left, a vertical bar represents the '鉄などの磁性体' (ferromagnetic material like iron). On the right, a rectangular block represents the '二次側(磁石)' (secondary side magnet). Four arrows point from the magnet towards the ferromagnetic material, indicating the direction of the magnetic force. A label '磁気吸引力：最大 5 トン' (Magnetic attraction force: maximum 5 tons) points to the arrows.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 4. また、二次側の永久磁石に磁性体(工具を含む)を近づけると吸引力が発生しますので、リニアサーボモータの解体・廃棄やその近傍での作業に使用する工具は必ず非磁性体工具を使用してください。作業性向上と安全性確保に必要です。
--	--

<div data-bbox="180 1727 284 1827" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="201 1843 264 1874" data-label="Text"> <p>注意</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. リニアサーボモータの解体・廃却作業や作業場所付近の方は、電子機器(時計、電卓、PC 等)や磁気記録媒体(IC カード、磁気カード、MD、フロッピー等)を身に付けて作業することや二次側(磁石)の近くに持ち込むことは避けてください。磁気の影響を受けて動作不良や故障をする恐れがあります。 2. リニアサーボモータを解体する場合は、手が挟まれる等の事故を回避するため、据付け時と同様に細心の注意を払って実施してください。 3. 二次側(磁石)を 300 ℃ 以上に加熱し脱磁した後は、十分に冷えるのを待ってから二次側に触れてください。火傷の原因になります。
--	--

7.2. 廃棄物の処理

本製品が廃棄されるときには、以下に示す 2 つの法律の適用を受け、それぞれの法規ごとの配慮が必要となります。また、以下の法律については日本国内において効力を発揮するものであるため、日本国外(海外)においては、現地の法律が優先されます。必要に応じて、最終製品への表示、告知等をして頂くようお願いいたします。

1. 資源の有効な利用の促進に関する法律(通称：資源有効利用促進法)における必要事項
 - (1) 不要となった本製品は、できる限り再生資源化をお願いします。
 - (2) 再生資源化では、鉄くず、電気部品などに分割してスクラップ業者に売却されることが多いため、必要に応じて分割し、それぞれ適正な業者に売却されることを推奨します。
2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称：廃棄物処理清掃法)における必要事項
 - (1) 不要となった本製品は前 1 項の再生資源化売却等を行い、廃棄物の減量に努められることを推奨します。
 - (2) 不要となった本製品が売却できずこれを廃棄する場合は、同法の産業廃棄物に該当します。
 - (3) 産業廃棄物は、同法の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託し、マニフェスト管理などを含め、適正な処置をする必要があります。
 - (4) 電池は、いわゆる「一次電池」に該当しますので、自治体で定められた廃棄方法に従って廃棄ください。

第 2 部サーボアンプ : MR-J2S- A

本技術資料集に記載されていないサーボアンプ : MR-J2S- A に関する項目については、汎用インタフェース MR-J2S- A サーボアンプ技術資料集(SH(名)-030000)に記載されていますので必ず確認してください。

第 8 章サーボアンプ : MR-J2S- A の仕様と構成

8.1.概要

リニアサーボモータには、回転型サーボモータ(標準サーボモータ)と同じく、汎用パルス列インタフェースの高性能・高機能サーボアンプである MR-J2S- A-S040U / -S240U をお使いいただけます。

・リニアサーボモータと回転型サーボモータとの相違点

分類	項目		相違点		備考
			リニアサーボ	回転型サーボ (標準サーボ)	
外部入出力信号	ストロークエンド信号 (LSP、LSN)(通常運転時)		入力可能	入力可能	リニアスケールの初期調整時に 使用 パラメータにより、強制入力可 能
	ストロークエンド信号 (LSP、LSN)(磁極検出動作時)		あり	なし	
制御モード	位置制御モード		可	可	リニアサーボモータでの制御 モード切換え機能は使用不可 速度制御モード、トルク(推力) 制御モード時はリニアサーボ制 御異常検知機能に使用制限あり
	速度制御モード		可	可	
	トルク(推力)制御モード		可	可	
絶対位置システム			不可	可	
磁極検出(モータ磁極合せ)			あり	なし (出荷時 調整済)	電源投入後の初回サーボオン時 に実施 ABS スケールの場合、パラメータ 設定により未実施に変更可能 (10.2.項参照)
原点復帰	原点基準 位置	INC スケール	スケールZ相 位置	モータ1回転 単位	
		ABS スケール	磁極ピッチ 単位		
アラーム・警告	リニア専用アラーム・警告		追加		AL.27: 磁極検出異常 AL.28: リニアスケール異常 2 AL.2A: リニアスケール異常 1 AL.42: リニアサーボ制御異常
オートチューニング	負荷慣性モーメント比(J)		質量比	慣性 モーメント比	
テスト運転機能	モータ無し運転		なし	あり	
	JOG運転		なし	あり	
7セグメント表示	回転数表示(モニタ)		mm/s 単位	r/min 単位	
セットアップ ソフトウェア (Ver.151以降)	モータ回転速度 (データ表示、設定)		mm/s 単位	r/min 単位	画面上の表記は r/min
	リニア用アラーム表示		AL 番号のみ		
	パラメータ名称表示		標準のまま		
	テスト 運転機能	位置決め運転	あり	あり	
		モータ無運転	なし	あり	
		JOG運転	なし	あり	
		プログラム運転	あり	あり	

8.2. サーボアンプ : MR-J2S- A-S040U /-S240U 標準仕様

サーボアンプ形名 MR-J2S-		10A	20A	40A	60A	70A	100A	200A	350A	500A	11KA	15KA	10A1	20A1	40A1
		-S040U									-S240U (注 4)		-S040U		
電源	電圧、 周波数(注 1)	三相 AC200 ~ 230V , 50/60Hz または単相 AC230V , 50/60Hz					三相 AC200 ~ 230V , 50/60Hz					単相 AC100 ~ 120V , 50/60Hz			
	許容電圧 変動	三相 AC170 ~ 253V , 50/60Hz 単相 AC207 ~ 253V , 50/60Hz					三相 AC170 ~ 253V , 50/60Hz					単相 AC85 ~ 127V , 50/60Hz			
	許容周波数 変動	± 5%以内													
制御方式		正弦波 PWM 制御・電流制御方式													
ダイナミック ブレーキ		内蔵									外付け オプション		内蔵		
保護機能		過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、検出器異常保護、 回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護													
位置 制御 モード	最大入力パ ルス周波数	500kpps(差動レシーバ時)、200kpps(オープンコレクタ時)													
	位置決め 帰還パルス	リニアスケールの分解能に依存													
	指令パルス 倍率	電子ギア A/B 倍 A=1 ~65535、B=1 ~65535 1/50<A/B<500													
	位置決め 完了幅設定	0 ~ ± 10000pulse(指令パルス単位)													
	位置偏差 異常検出	50mm													
	推力制限	パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0 ~ +10V/ 最大推力)													
速度 制御 モード	速度制御 範囲	アナログ速度指令 1 : 2000、内部速度指令 1 : 5000													
	アナログ速 度指令入力	DC0 ~ ± 10V/最大速度 (注 2)													
	推力制限	パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0 ~ +10V/ 最大推力)													
トルク (推力) 制御 モード	アナログ推 力指令入力	DC0 ~ ± 8V/ 最大推力(入力インピーダンス 10 ~ 12k)													
	速度制限	パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0 ~ ± 10V/ 最大速度)													
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ次側質量の 15 倍以下													
構造		自冷、開放 (IP00)					強冷、開放 (IP00)					自冷、 開放 (IP00)			
環境	周囲温度	0 ~ 55 (凍結のないこと)													
	保存温度	-20 ~ 65 (凍結のないこと)													
	周囲湿度	90%RH 以下(結露のないこと)													
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)													
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと)、 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと													
	標高	海拔 1000m 以下													
	振動	5.9m/s ² 以下													
質量(kg)		0.7	0.7	1.1	1.1	1.7	1.7	2.0	2.0	4.9	15.0	16.0	0.7	0.7	1.1

- 注) 1. 組み合わされたリニアサーボモータの定格推力および最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。電源電圧降下時は保証できません。
2. 10V での速度は、パラメータ No.25 により変更可能です。
3. 暴走検知ができなくなるため、位置/速度制御切換モード・速度/トルク(推力)制御切換モード・トルク(推力)/位置制御切換モードは、使用できません。
4. 付属の回生抵抗器なしのサーボアンプ(MR-J2S-11KA/15KA-PX240U)も用意しています。

8.3. サーボアンプ : MR-J2S- A-S040U / -S240U の形名の構成

MR - J 2 S - A - S U

リニアサーボモータ対応記号

記号	モータ形名	記号	モータ形名
U500	LM-HP1B-05M	U515	LM-NP4M-20M(自冷)
U501	LM-HP1D-10M	U516	LM-NP4M-20M(液冷)
U502	LM-HP1F-15M	U517	LM-NP4L-30M(自冷)
U503	LM-HP1H-20M	U518	LM-NP4L-30M(液冷)
U504	LM-HP2D-20M	U519	LM-NP4G-40M(自冷)
U505	LM-HP2F-30M	U520	LM-NP4G-40M(液冷)
U506	LM-HP2H-40M	U521	LM-TP1A-004M
U507	LM-NP2S-05M(自冷)	U522	LM-TP1B-015M
U508	LM-NP2S-05M(液冷)	U523	LM-TP2C-018M
U509	LM-NP2M-10M(自冷)	U524	LM-TP2D-025M
U510	LM-NP2M-10M(液冷)	U525	LM-UP1A-043M
U511	LM-NP2L-15M(自冷)	U526	LM-UP2B-063M
U512	LM-NP2L-15M(液冷)	U527	LM-UP2B-122M
U513	LM-NP4S-10M(自冷)	U528	LM-UP3C-165M
U514	LM-NP4S-10M(液冷)		

リニアサーボモータ対応の
汎用パルス列インタフェースサーボアンプ

S040 : 5kW 以下のサーボアンプ

S240 : 11kW 以上のサーボアンプ

電源電圧 無 : 三相 AC200V または単相 AC230V
(単相 AC230V は MR-J2S-70A 以
下のサーボアンプのみです)
1 : 単相 AC100V

汎用パルス列インタフェース

サーボアンプ記号(対応リニアサーボモータ)

記号	対応モータ形名
10	LM-TP1A-004M , LM-TP1B-015M , LM-UP1A-043M
20	LM-HP1B-05M , LM-TP2C-018M , LM-TP2D-025M LM-UP2B-063M
40	LM-HP1D-10M , LM-UP2B-122M , LM-UP3C-165M
60	LM-HP1F-15M
70	LM-HP1H-20M , LM-HP2D-20M
100	LM-HP2F-30M
200	LM-HP2H-40M
350	LM-NP2S-05M
500	LM-NP2M-10M , LM-NP2L-15M , LM-NP4S-10M LM-NP4M-20M
11K	LM-NP4L-30M
15K	LM-NP4G-40M

MELSERVO-J2-Super シリーズ


第 9 章サーボアンプ：MR-J2S- A の信号と配線

9.1. サーボアンプ：MR-J2S- A の制御信号系標準接続例

電源およびリニアサーボモータとの接続は 9.2 節を、リニアスケールとの接続は 3 章を参照してください。

9.1.1. 位置制御モード

(1)MR-J2S-10A(1)-S040U ~ MR-J2S-500A-S040U アンプの場合

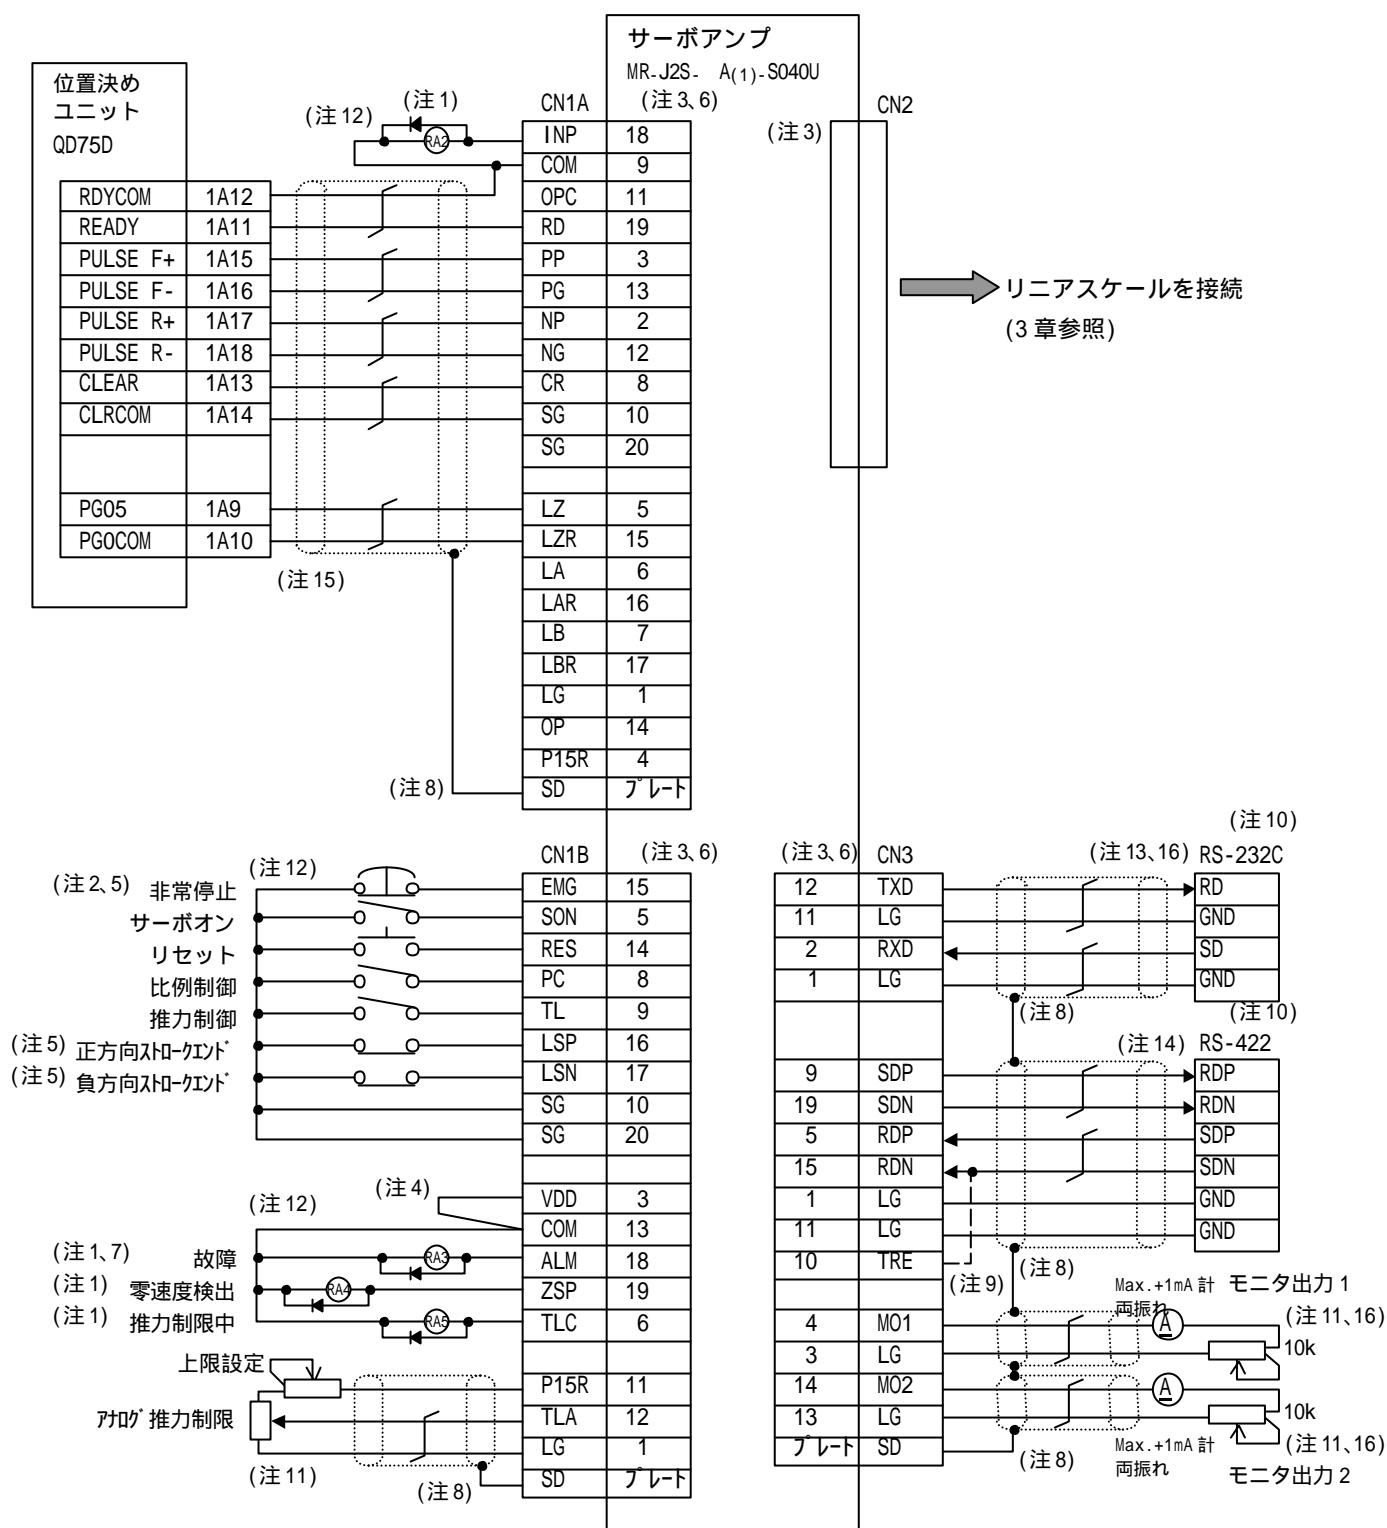


- 注)1. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
2. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
3. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
4. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
5. 運転時には非常停止(EMG)、正方向/負方向ストロークエンド信号(LSP、LSN)を必ず短絡してください(b接点)。
6. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
7. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
8. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
9. 最終軸はTREとRDNを必ず接続してください。
10. RS-232CとRS-422は排他機能です。
11. 配線は2m以下にしてください。
12. 配線は10m以下にしてください。
13. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
14. 配線は30m以下にしてください。
15. 配線は、差動方式の場合は10m以下に、オープンコレクタ方式の場合は2m以下にしてください。
16. モニタ出力1・2と同時にパーソナルコンピュータを接続する場合は、保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用してください。



- 注) 1. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
2. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
3. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
4. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
5. 運転時には非常停止(EMG)、正方向/負方向ストロークエンド信号(LSP、LSN)を必ず短絡してください(b接点)。
6. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
7. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
8. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
9. 最終軸はTREとRDNを必ず接続してください。
10. RS-232CとRS-422は排他機能です。
11. 配線は2m以下にしてください。
12. 配線は10m以下にしてください。
13. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
14. 配線は30m以下にしてください。
15. 配線は、差動方式の場合は10m以下に、オープンコレクタ方式の場合は2m以下にしてください。


9.1.2.速度制御モード

(1)MR-J2S-10A(1)-S040U ~ MR-J2S-500A-S040U アンプの場合

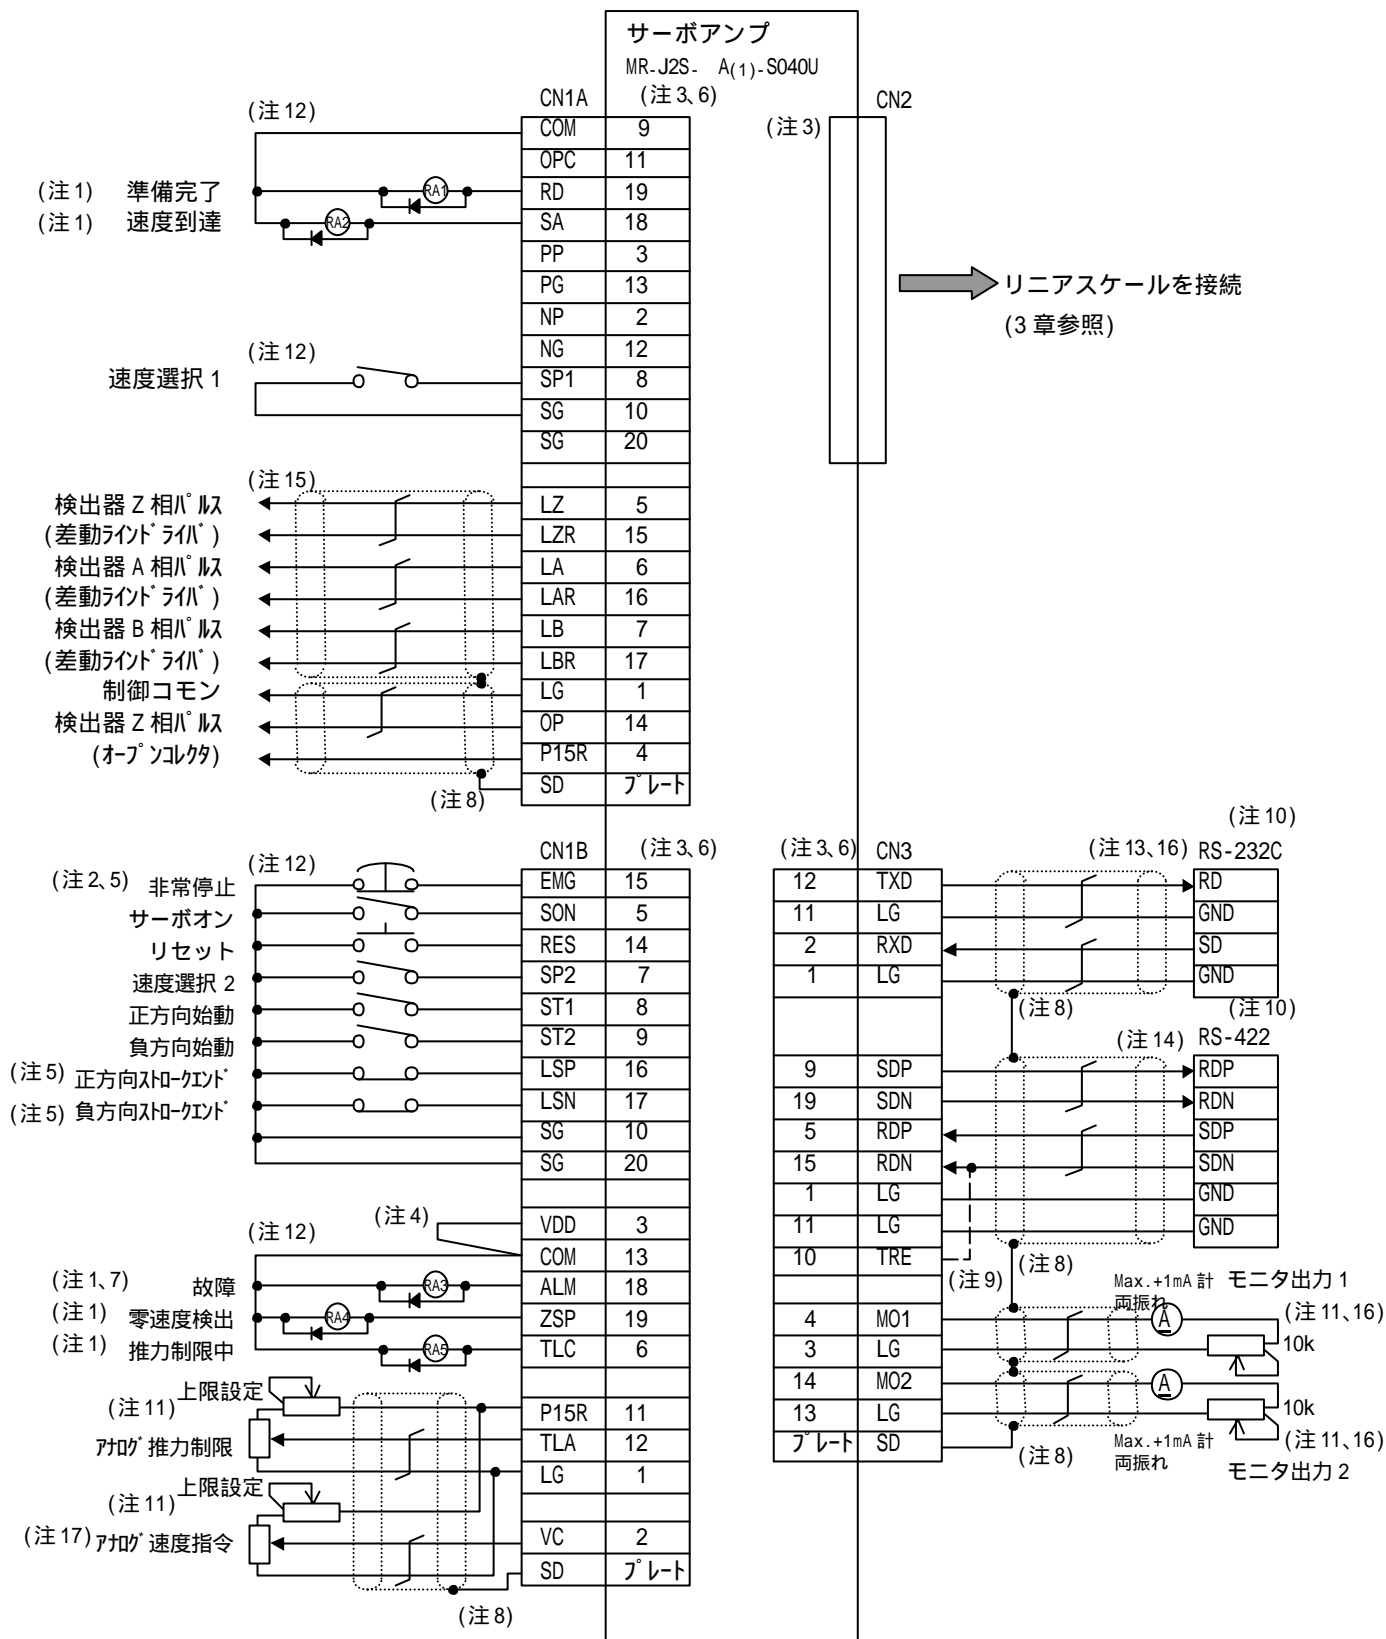

- 注)1. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
2. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
3. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
4. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
5. 運転時には非常停止(EMG)、正方向/負方向ストロークエンド信号(LSP、LSN)を必ず短絡してください(b接点)。
6. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
7. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
8. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
9. 最終軸はTREとRDNを必ず接続してください。
10. RS-232CとRS-422は排他機能です。
11. 配線は2m以下にしてください。
12. 配線は10m以下にしてください。
13. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
14. 配線は30m以下にしてください。
15. 配線は、差動方式の場合は10m以下に、オープンコレクタ方式の場合は2m以下にしてください。
16. モニタ出力1・2と同時にパーソナルコンピュータを接続する場合は、保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用してください。
17. マイナス電圧を入力する場合、外部電源を使用してください。


(2)MR-J2S-11KA-S240U ~ MR-J2S-15KA-S240U アンプの場合

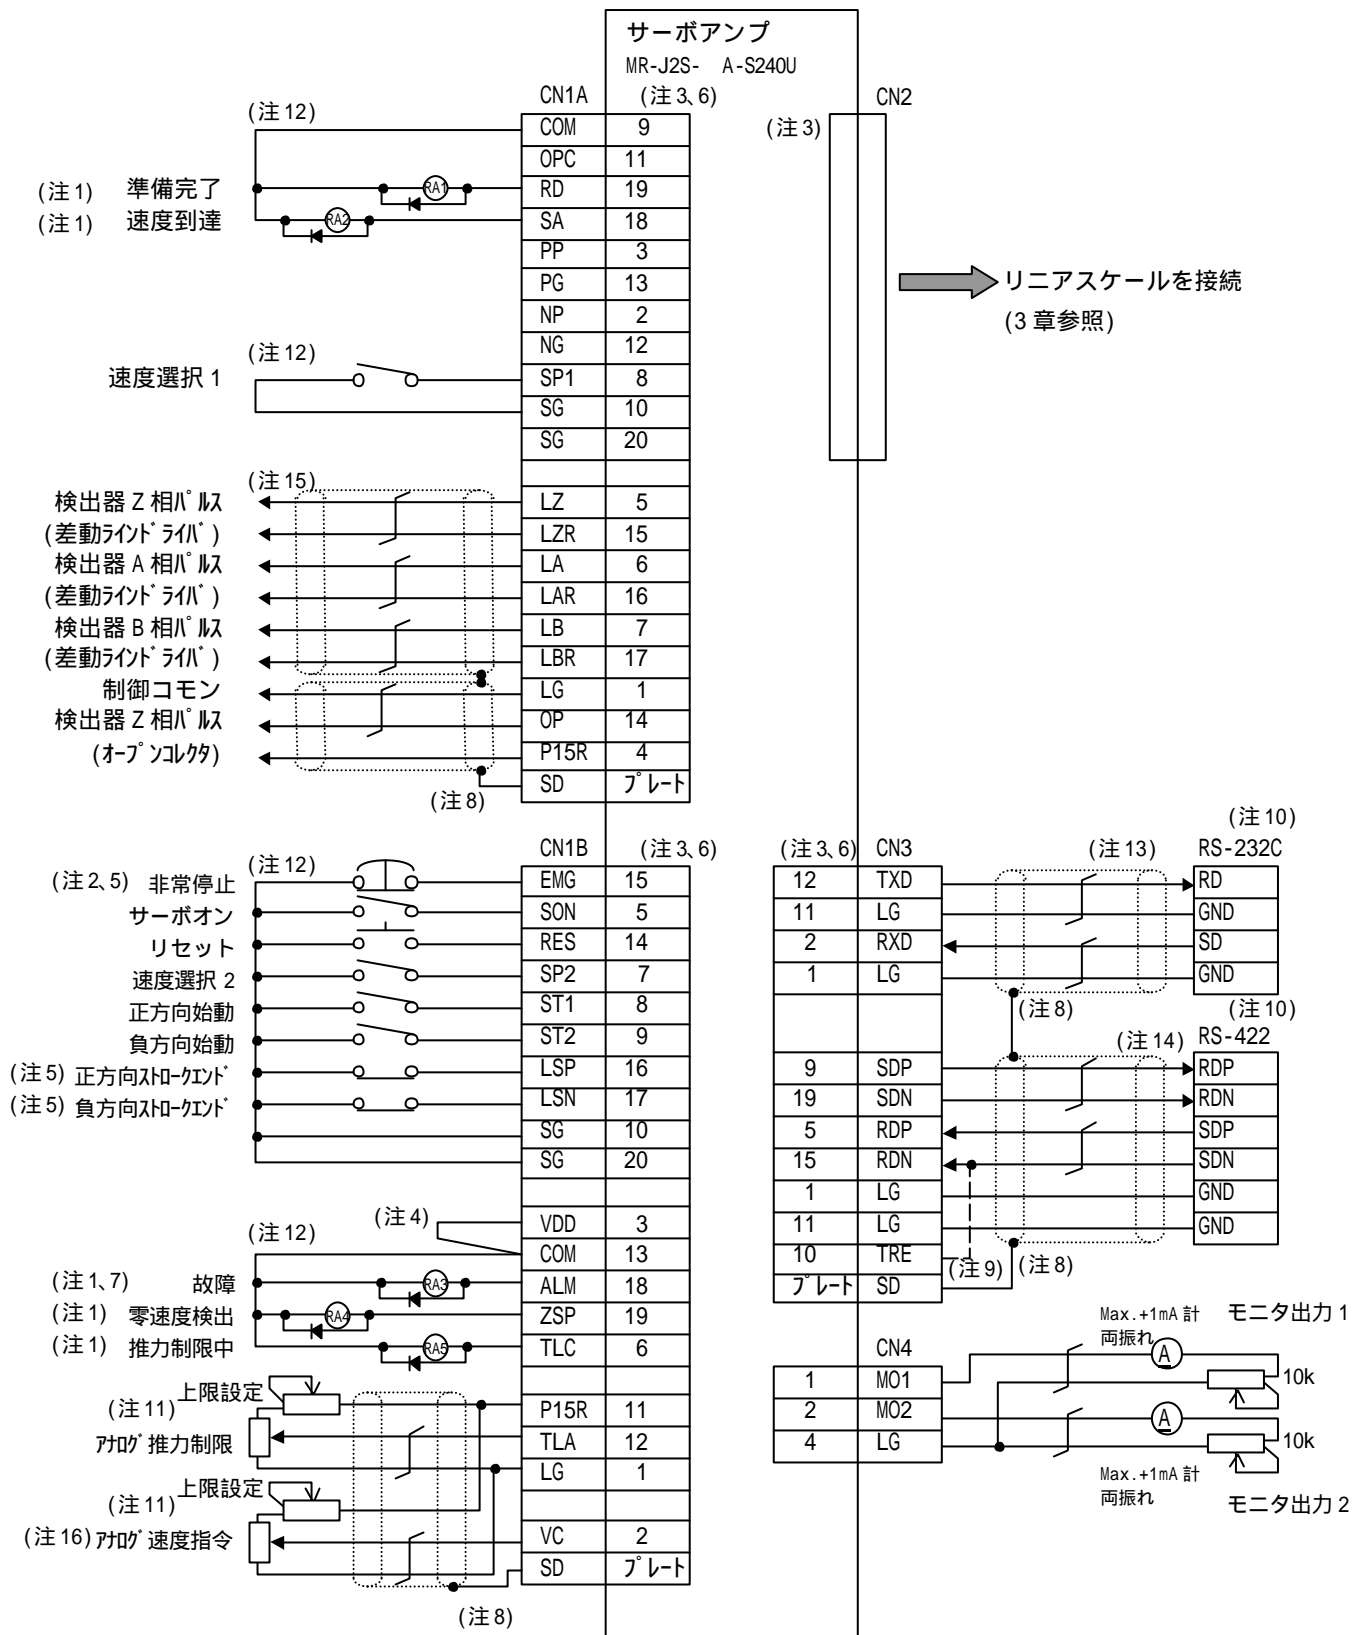

- 注)1. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出
力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
2. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
3. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
4. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、
VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
5. 運転時には非常停止(EMG)、正方向/負方向ストロークエンド信号(LSP、LSN)を必ず短絡してくだ
さい(b接点)。
6. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
7. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFFになったとき(アラーム発生時)
に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
8. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
9. 最終軸はTREとRDNを必ず接続してください。
10. RS-232CとRS-422は排他機能です。
11. 配線は2m以下にしてください。
12. 配線は10m以下にしてください。
13. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大
15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にして
ください。
14. 配線は30m以下にしてください。
15. 配線は、差動方式の場合は10m以下に、オープンコレクタ方式の場合は2m以下にしてください。
16. マイナス電圧を入力する場合、外部電源を使用してください。


9.1.3. トルク (推力) 制御モード

(1)MR-J2S-10A(1)-S040U ~ MR-J2S-500A-S040U アンプの場合

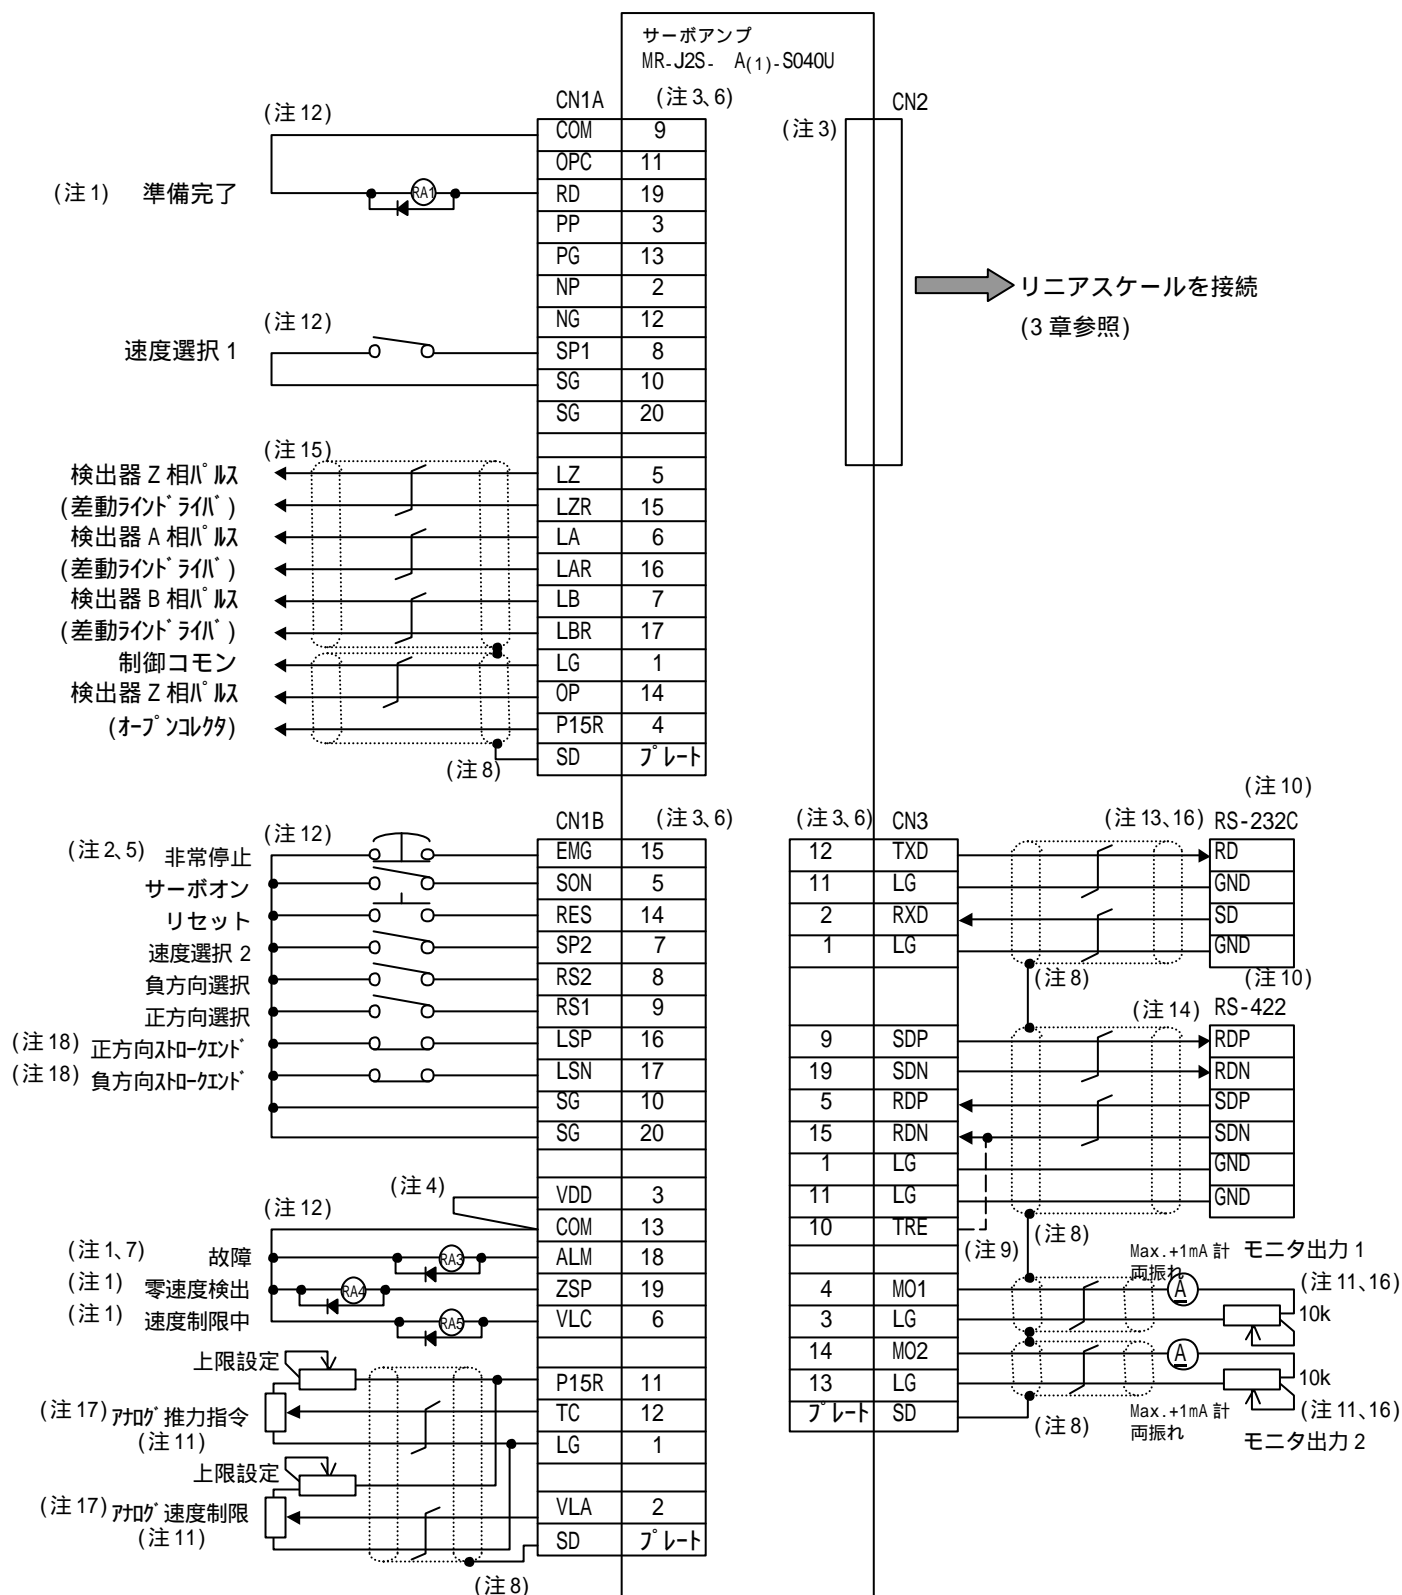

- 注) 1. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
2. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
3. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
4. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
5. 運転時には非常停止(EMG)を必ず短絡してください(b接点)。
6. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
7. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
8. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
9. 最終軸はTREとRDNを必ず接続してください。
10. RS-232CとRS-422は排他機能です。
11. 配線は2m以下にしてください。
12. 配線は10m以下にしてください。
13. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
14. 配線は30m以下にしてください。
15. 配線は、差動方式の場合は10m以下に、オープンコレクタ方式の場合は2m以下にしてください。
16. モニタ出力1・2と同時にパーソナルコンピュータを接続する場合は、保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用してください。
17. マイナス電圧を入力する場合、外部電源を使用してください。
18. トルク(推力)制御モードの正方向ストロークエンド(LSP)と負方向ストロークエンド(LSN)は、磁極検出動作時のみ有効です。

(2)MR-J2S-11KA-S240U ~ MR-J2S-15KA-S240U アンプの場合

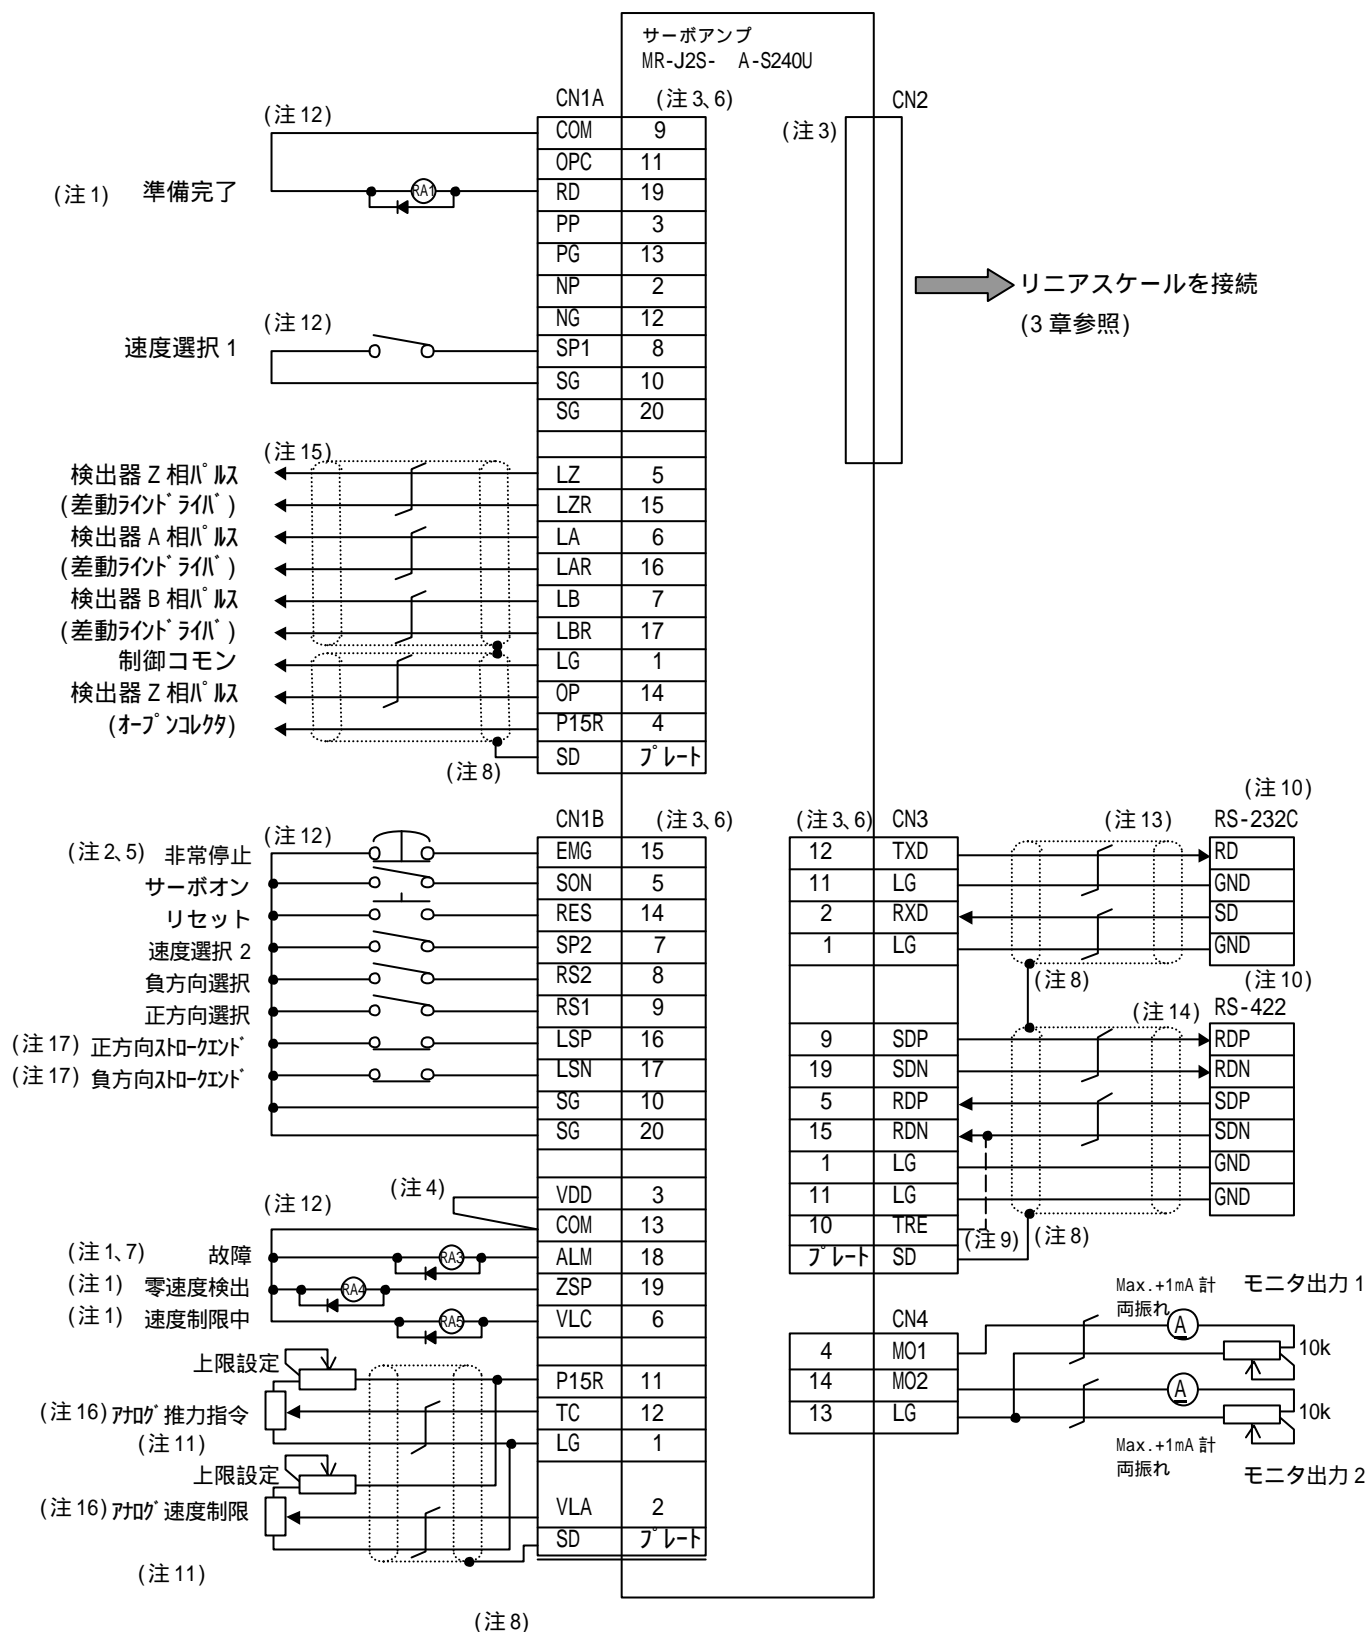


- 注) 1. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
2. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
3. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
4. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
5. 運転時には非常停止(EMG)を必ず短絡してください(b接点)。
6. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
7. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
8. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
9. 最終軸はTREとRDNを必ず接続してください。
10. RS-232CとRS-422は排他機能です。
11. 配線は2m以下にしてください。
12. 配線は10m以下にしてください。
13. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
14. 配線は30m以下にしてください。
15. 配線は、差動方式の場合は10m以下に、オープンコレクタ方式の場合は2m以下にしてください。
16. マイナス電圧を入力する場合、外部電源を使用してください。
17. トルク(推力)制御モードの正方向ストロークエンド(LSP)と負方向ストロークエンド(LSN)は、磁極検出動作時のみ有効です。

9.2. 電源およびリニアサーボモータとの接続例

位置制御/速度制御/トルク(推力)制御の各モードの接続は 9.1 節を、リニアスケールとの接続は 3 章を参照してください。


9.2.1. 三相 AC200 ~ 230V 電源の場合

(1)MR-J2S-10A-S040U ~ MR-J2S-350A-S040U アンプの場合

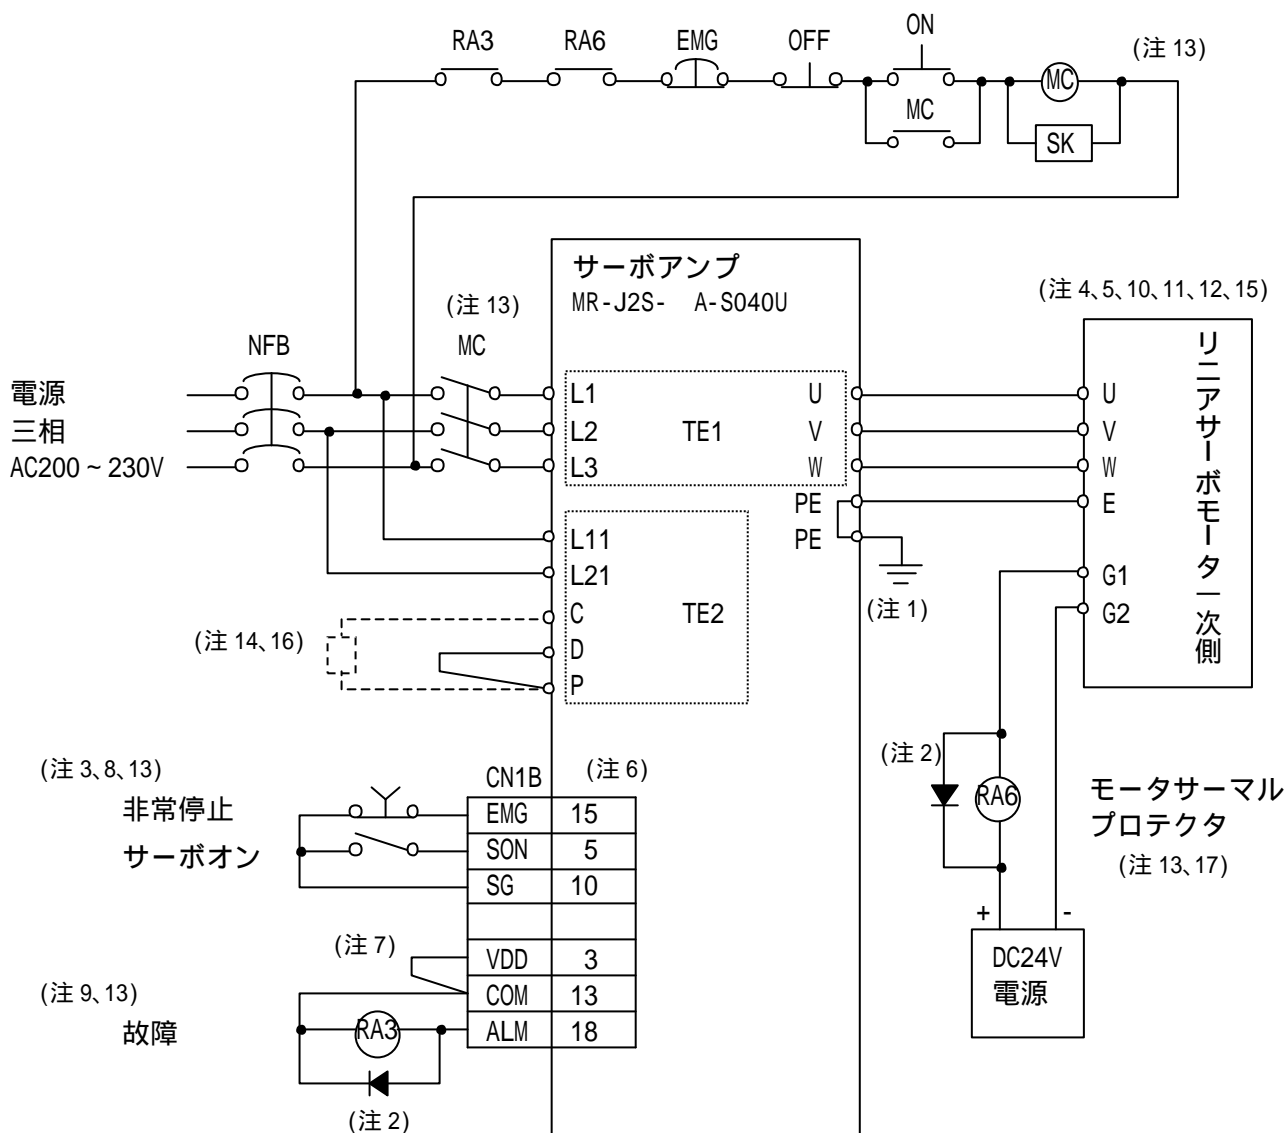


- 注) 1. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
2. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
3. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
4. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となることがあります。
5. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
6. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
7. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
8. 運転時には非常停止(EMG)を必ず短絡してください(b接点)。
9. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFF になったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
10. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
11. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
12. 上下軸には使用しないでください。
13. アラーム、非常停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
14. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
15. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストッパを設置し危険を回避する構造としてください。
16. 外部に回生オプションを接続する場合は必ず P-D 間の接続を外してください。
17. LM-TPおよびLM-UPシリーズのリニアサーボモータにはモータサーマルプロテクタはありません。

(2)MR-J2S-500A-S040U アンプの場合

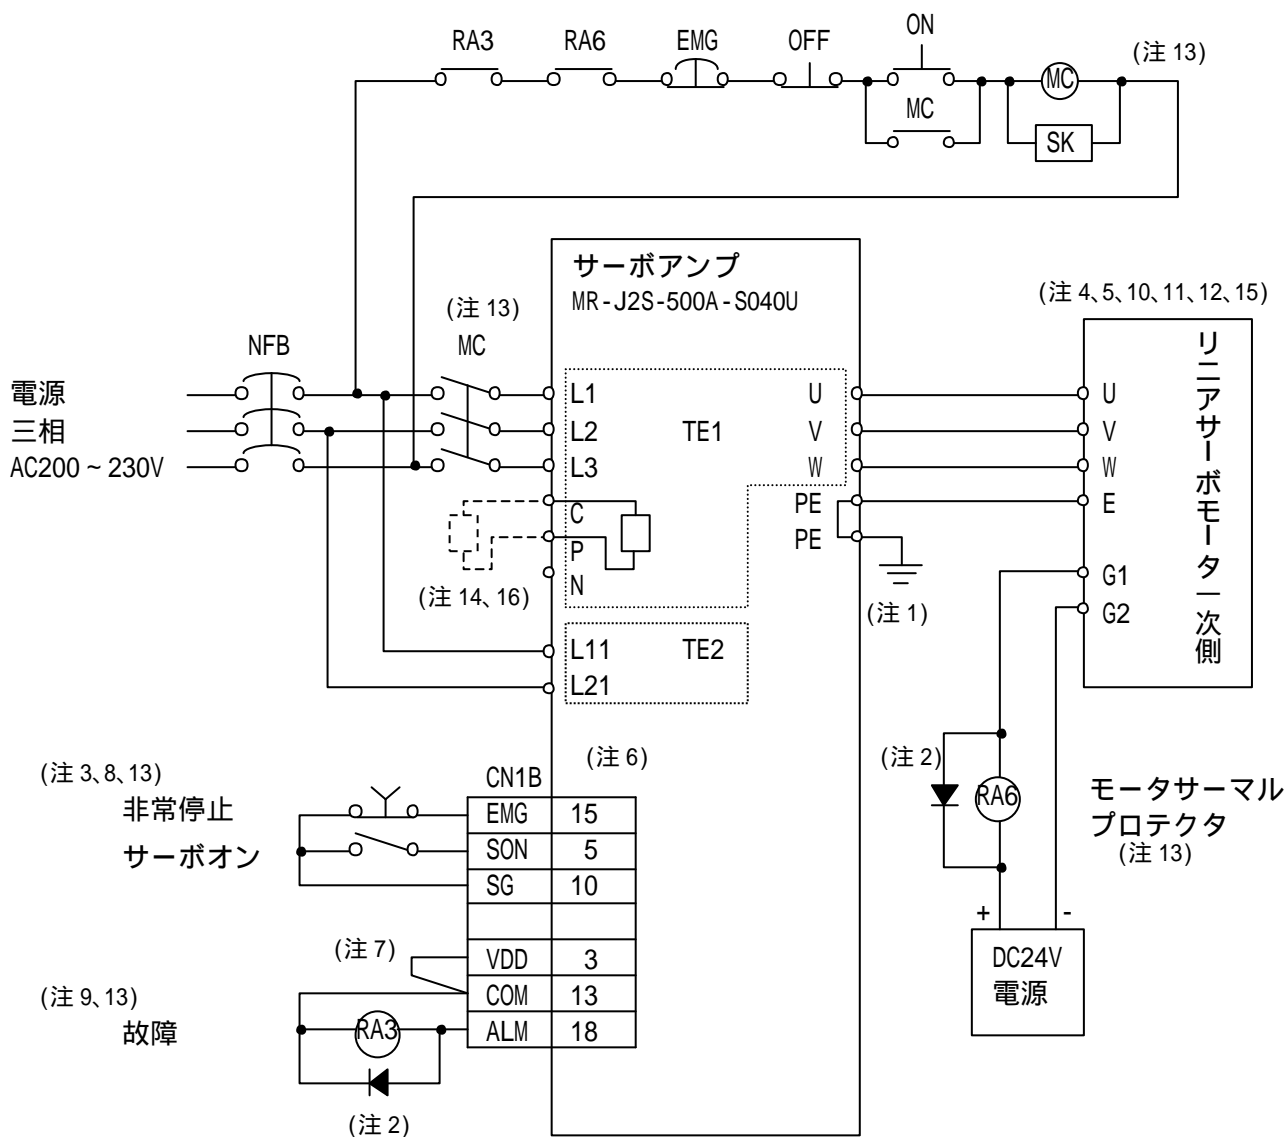


- 注) 1. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
2. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
3. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
4. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となることがあります。
5. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
6. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
7. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
8. 運転時には非常停止(EMG)を必ず短絡してください(b接点)。
9. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFF になったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
10. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
11. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
12. 上下軸には使用しないでください。
13. アラーム、非常停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
14. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
15. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストッパを設置し危険を回避する構造としてください。
16. 外部に回生オプションを接続する場合は必ずC、Pへの接続を外してください。

(3)MR-J2S-11KA-S240U ~ MR-J2S-15KA-S240U アンプの場合

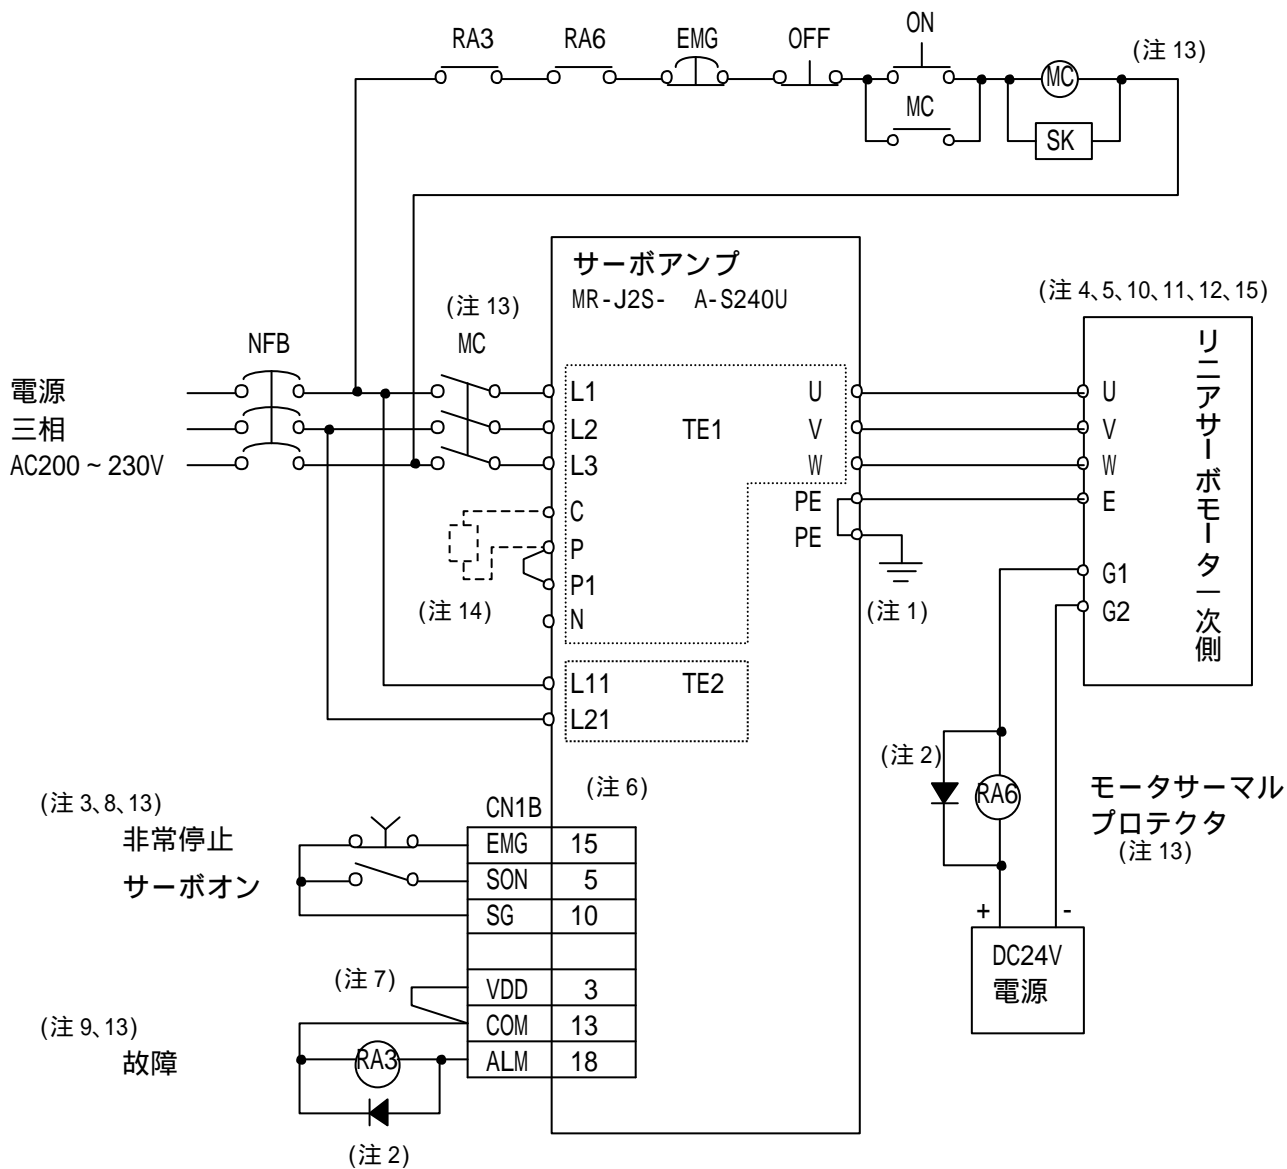

- 注) 1. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
2. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
3. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
4. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となることがあります。
5. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
6. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
7. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
8. 運転時には非常停止(EMG)を必ず短絡してください(b接点)。
9. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFF になったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
10. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
11. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
12. 上下軸には使用しないでください。
13. アラーム、非常停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
14. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
15. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストッパを設置し危険を回避する構造としてください。

9.2.2. 単相 AC230V 電源・単相 AC100～120V 電源の場合

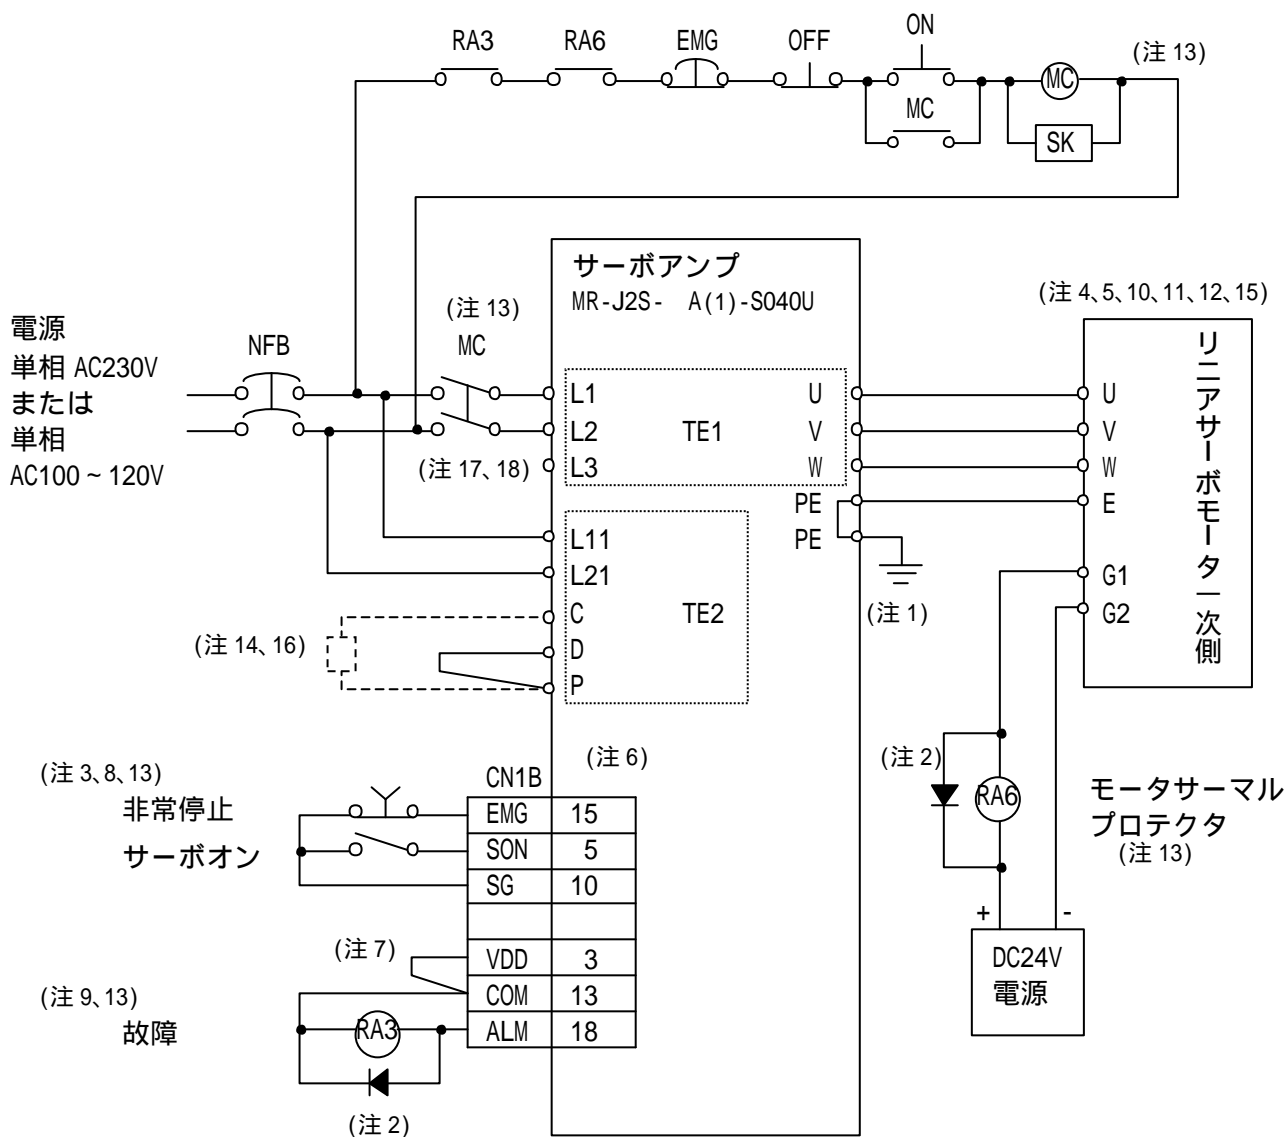

- 注) 1. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
2. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、非常停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
3. 必要に応じて外部非常停止スイッチを設置してください。
4. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となることがあります。
5. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
6. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
7. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
8. 運転時には非常停止(EMG)を必ず短絡してください(b接点)。
9. 故障信号(ALM)は、アラームなしの正常時に通電しています。OFF になったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりコントローラの信号を停止してください。
10. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
11. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
12. 上下軸には使用しないでください。
13. アラーム、非常停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
14. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
15. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストッパを設置し危険を回避する構造としてください。
16. 外部に回生オプションを接続する場合は必ずP-D間の接続を外してください。
17. 単相AC230Vの場合、電源はL1、L2端子に接続し、L3には何も接続しないでください。
18. 単相 AC100 ~ 120V の場合、L3 はありません。


9.3. サーボアンプ : MR-J2S- A の入出力信号

異常検知ができなくなるため、位置/速度制御切換モード・速度/トルク(推力)制御切換モード・トルク(推力)/位置制御切換モードは、使用できません。

9.3.1. 信号割付け


(1) CN1A コネクタ

ピン No.	信号略称			関連 パラメータ
	位置制御 モード	速度制御 モード	トルク(推力) 制御モード	
1	LG	LG	LG	-
2	NP	-	-	-
3	PP	-	-	-
4	P15R	P15R	P15R	-
5	LZ	LZ	LZ	-
6	LA	LA	LA	-
7	LB	LB	LB	-
8	CR	SP1	SP1	No. 43 ~ 48
9	COM	COM	COM	-
10	SG	SG	SG	-
11	OPC	-	-	-
12	NG	-	-	-
13	PG	-	-	-
14	OP	OP	OP	-
15	LZR	LZR	LZR	-
16	LAR	LAR	LAR	-
17	LBR	LBR	LBR	-
18	INP	SA	-	No. 49
19	RD	RD	RD	No. 49
20	SG	SG	SG	-

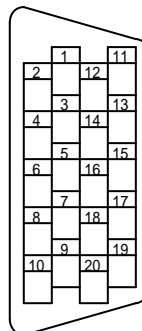

(2) CN1B コネクタ

ピン No.	信号略称			関連 パラメータ
	位置制御 モード	速度制御 モード	トルク(推力) 制御モード	
1	LG	LG	LG	-
2	-	VC	VLA	-
3	VDD	VDD	VDD	-
4	DO1(注1)	DO1(注1)	DO1(注1)	-
5	SON	SON	SON	No. 43 ~ 48
6	TLC	TLC	VLC	No. 49
7	-	SP2	SP2	No. 43 ~ 48
8	PC	ST1	RS2	No. 43 ~ 48
9	TL	ST2	RS1	No. 43 ~ 48
10	SG	SG	SG	-
11	P15R	P15R	P15R	-
12	TLA	TLA(注2)	TC	-
13	COM	COM	COM	-
14	RES	RES	RES	No. 43 ~ 48
15	EMG	EMG	EMG	-
16	LSP	LSP	LSP(注3)	-
17	LSN	LSN	LSN(注3)	-
18	ALM	ALM	ALM	No. 49
19	ZSP	ZSP	ZSP	No. 1、49
20	SG	SG	SG	-

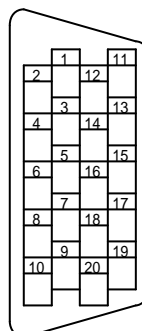


注)1. 常時 CN1A の 18 ピンの信号を出力します。

2. パラメータ No. 43 から 48 の設定で TL を使用できるようにすると TLA を使用できます。

3. トルク(推力)制御モードの LSP と LSN は、磁極検出動作時のみ有効です。


(3)CN2 コネクタ

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	LG	12	LG
3	-	13	-
4	-	14	-
5	-	15	-
6	MD	16	MDR
7	MR	17	MRR
8	-	18	P5
9	-	19	P5
10	-	20	P5

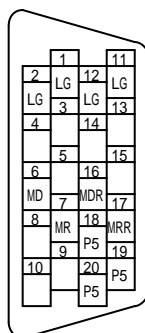


(4)CN3 コネクタ：MR-J2S-10A(1)-S040U ~ MR-J2S-500A-S040U アンプの場合

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	RXD	12	TXD
3	LG	13	LG
4	MO1	14	MO2
5	RDP	15	RDN
6	-	16	-
7	-	17	-
8	-	18	-
9	SDP	19	SDN
10	TRE	20	P5

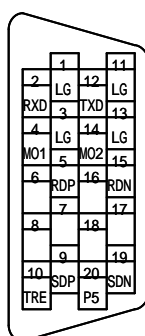


(5)CN3 コネクタ：MR-J2S-11KA-S240U ~ MR-J2S-15KA-S240U アンプの場合

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	RXD	12	TXD
3	-	13	-
4	-	14	-
5	RDP	15	RDN
6	-	16	-
7	-	17	-
8	-	18	-
9	SDP	19	SDN
10	TRE	20	P5

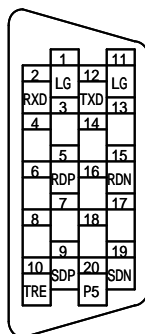

(6)CN4 コネクタ：MR-J2S-11KA-S240U ~ MR-J2S-15KA-S240U アンプの場合

ピン No.	信号略称
1	MO1
2	MO2
3	-
4	LG

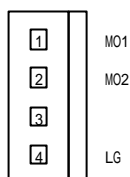

9.3.2. 信号略称の説明

(1) 入力信号

信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
SON	サーボオン	EMG	外部非常停止
LSP	正方向ストロークエンド	VC	アナログ速度指令
LSN	負方向ストロークエンド	VLA	アナログ速度制限
CR	クリア	TLA	アナログ推力制限
SP1	速度選択 1	TC	アナログ推力指令
SP2	速度選択 2	RS1	正方向選択
PC	比例制御	RS2	負方向選択
ST1	正方向始動	PP	正方向・負方向パルス列
ST2	負方向始動	NP	
TL	推力制限選択	PG	
RES	リセット	NG	

(2) 出力信号

信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
TLC	推力制限中	OP	検出器 Z 相パルス(オープンコレクタ)
VLC	速度制限中	LZ	検出器 Z 相パルス(差動ラインドライバ)
RD	準備完了	LZR	
ZSP	零速度検出	LA	検出器 A 相パルス(差動ラインドライバ)
INP	位置決め完了	LAR	
SA	速度到達	LB	検出器 B 相パルス(差動ラインドライバ)
ALM	故障	LBR	
WNG	警告	MO1	モニタ出力 1
MBR	電磁ブレーキインタロック	MO2	モニタ出力 2

(3) 通信

信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
MR	検出器 I/F	SDP	RS-422 通信 I/F
MRR		SDN	
MD		RDP	
MDR		RDN	
RXD	RS-232C 通信 I/F	TRE	RS-422 通信終端
TXD			

(4) 電源


信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
VDD	I/F 用内部電源出力	P15R	DC15V 電源出力
COM	デジタル I/F 用電源入力	P5	DC5V 電源出力
OPC	オープンコレクタ電源入力	LG	制御コモン
SG	デジタル I/F コモン	SD	シールド

第 10 章サーボアンプ：MR-J2S- A の運転

10.1. 立上げ

10.1.1. 立上げ手順


下記手順にて、リニアサーボを立上げます。

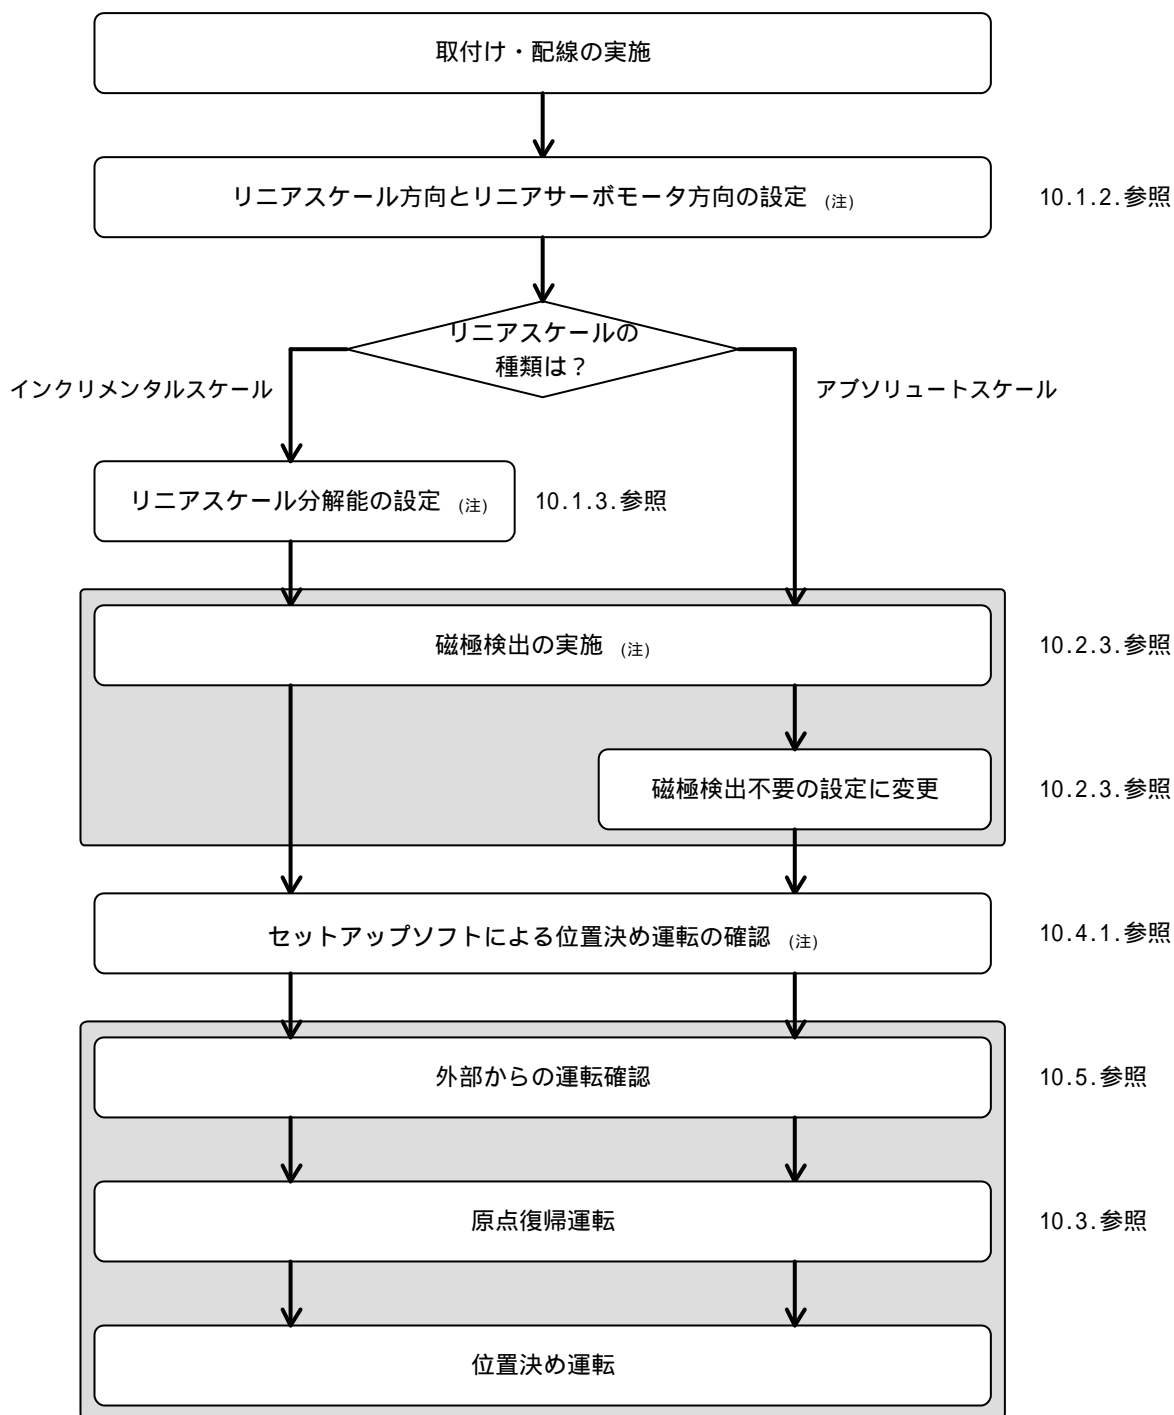

注) セットアップソフトを使用します。

10.1.2. リニアスケール方向とリニアサーボモータ方向

(1)パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
86	*FCT	<p>リニアスケール選択</p> <p>リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。</p>  <p>リニアスケール方向</p> <p>0：モータ正方向でスケール増加方向</p> <p>1：モータ正方向でスケール減少方向</p>	1302		0000h ～ 1312h

- 注)1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.19 パラメータ書き込み禁止(*BLK)に『000F』を設定してください。
2. *のパラメータは、設定後一旦電源を off してください。電源を再投入して設定が有効となります。

(2)パラメータ設定方法

リニアサーボモータの正方向とリニアスケールフィードバックの増加方向が一致するように設定します。

【設定方法】

- リニアサーボモータの正方向を確認します。
リニアサーボモータの取付け方向と正方向の関係は、次ページ以降を参照してください。
- リニアスケールの増加方向を確認します。
- リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致している場合は、リニアスケール選択(パラメータ No.86)を 0 に設定します。
リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致していない場合は、リニアスケール選択(パラメータ No.86)を 1 に設定します。


リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致しているかどうかは、次の手順で確認できます。

- サーボ OFF 状態で手動にてリニアサーボモータを正方向に動かします。
- セットアップソフトを使用し、その時のモータ速度(正、負)を確認します。
- リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定が 0 の場合、リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致していれば、リニアサーボモータを正方向に動作させるとモータ速度は正の値となります。
リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が不一致の場合、モータ速度は負の値となります。

また、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定が 1 の場合、上記と逆になりリニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致していれば、リニアサーボモータを正方向に動作させるとモータ速度は負の値となります。

(a) LM - Hシリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-Hシリーズのリニアサーボモータは、電源ケーブルが出ている方向が正方向です。

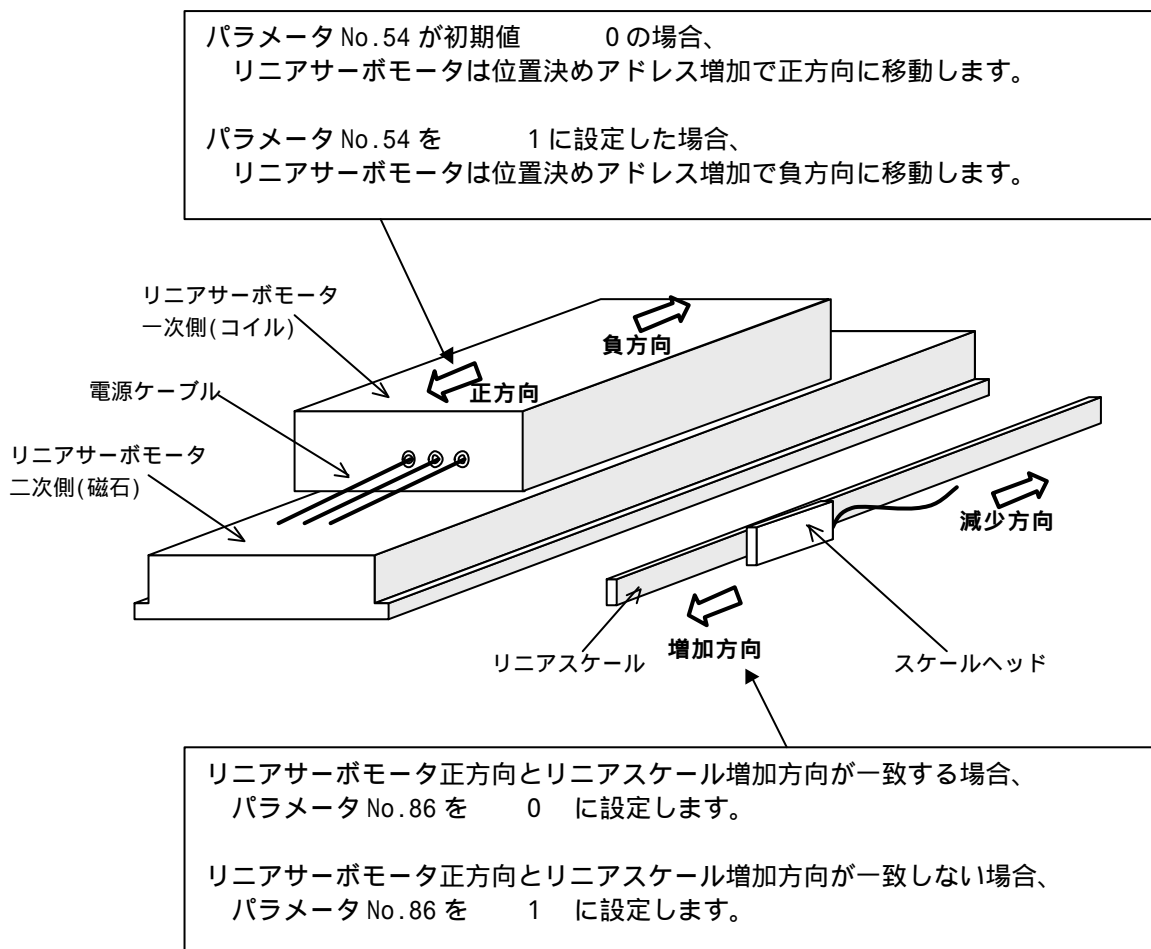


注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.86)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(AL.27、42)が発生することがあります。
2. 左右2軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。

(b) LM - Nシリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-N シリーズのリニアサーボモータは、電源用コネクタが出ている方向が正方向です。

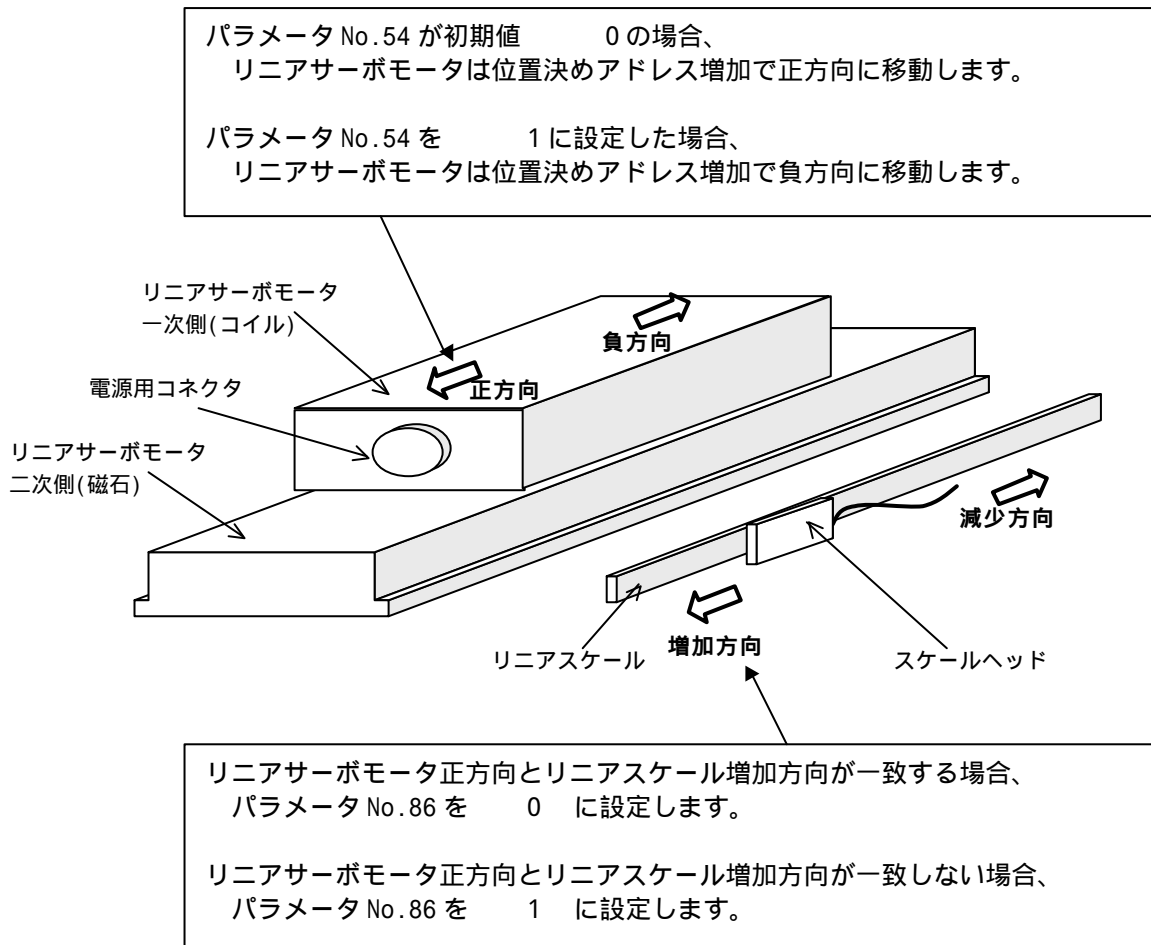


注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.86)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(AL.27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。

(c) LM - T シリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-T シリーズのリニアサーボモータは、一次側(コイル)の名板がある方向が正方向です。

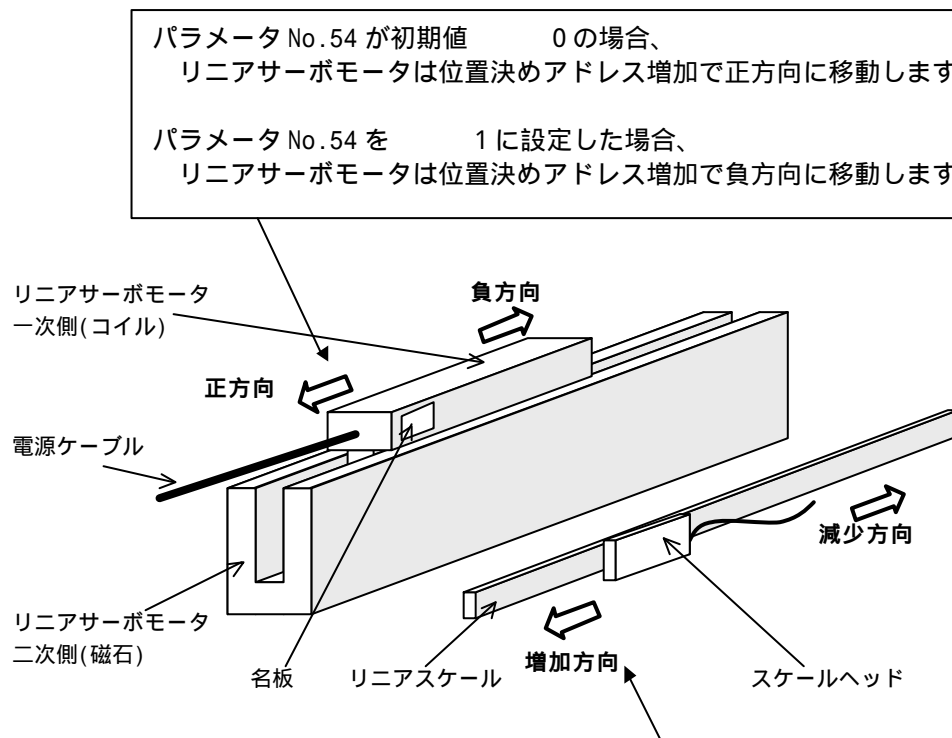

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致する場合、
パラメータ No.86 を 0 に設定します。

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致しない場合、
パラメータ No.86 を 1 に設定します。




注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.86)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(AL.27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。

(d) LM - U シリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-U シリーズのリニアサーボモータは、一次側(コイル)の名板がある方向が正方向です。

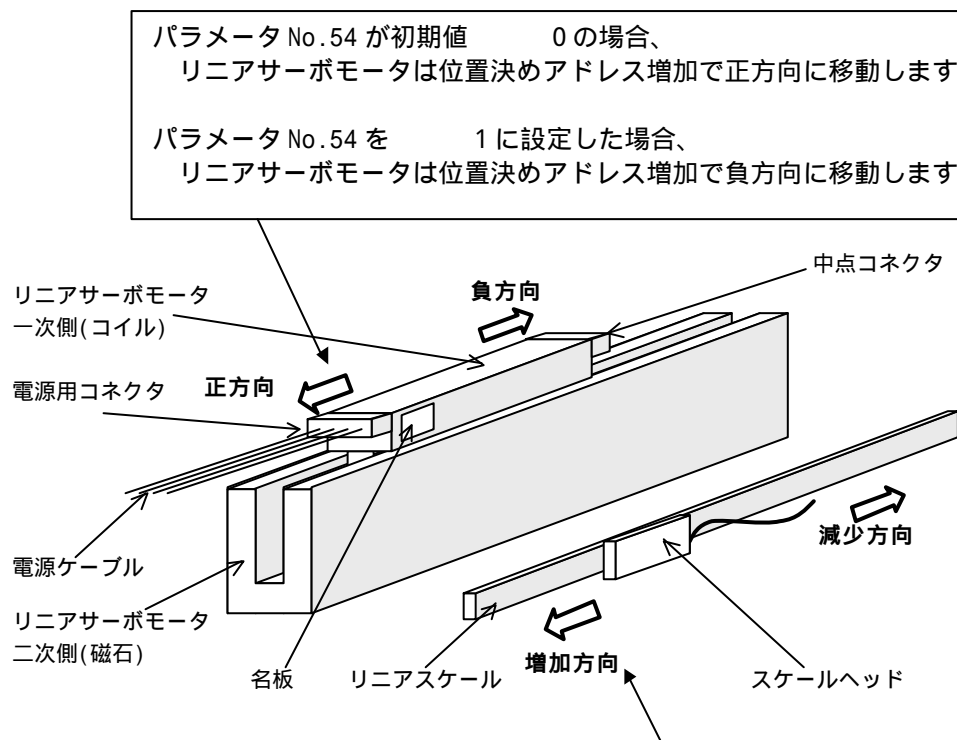

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致する場合、
パラメータ No.86 を 0 に設定します。

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致しない場合、
パラメータ No.86 を 1 に設定します。



注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.86)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(AL.27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定には注意してください。

10.1.3. リニアスケールの分解能設定 (INC スケール時有効)

(1) パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
89	*FCM	リニアスケール電子ギア分子 (INC スケールの時有効) リニアスケールの分解能が $1\mu\text{m}$ となるように電子ギアの分子を設定します。	1		1 ~ 65535
90	*FCD	リニアスケール電子ギア分母 (INC スケールの時有効) リニアスケールの分解能が $1\mu\text{m}$ となるように電子ギアの方母を設定します。	1		1 ~ 65535

注) 1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.19 パラメータ書き込み禁止 (*BLK) に『000F』を設定してください。

2. *のパラメータは、設定後一旦電源を off してください。電源を再投入して設定が有効となります。

(2) パラメータ設定方法

リニアスケールの分解能に対する比率をリニアスケール電子ギア (パラメータ No.89、90) にて設定します。

(ABS スケール使用時は、設定する必要はありません。設定値は無効となります)

【設定方法】

下式となるような値を設定して下さい。

$$\text{リニアスケールの分解能} \times \frac{\text{電子ギア分子 (No.89)}}{\text{電子ギア分母 (No.90)}} = 1\mu\text{m}$$

【設定例】

リニアスケール分解能 = $0.5\mu\text{m}$ 時

$$\frac{\text{電子ギア分子 (No.89)}}{\text{電子ギア分母 (No.90)}} = \frac{1\mu\text{m}}{\text{リニアスケールの分解能}} = \frac{1\mu\text{m}}{0.5\mu\text{m}} = \frac{2}{1}$$

【設定値早見表】

No.	略称	スケール分解能 (μm)							
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0	2.0
89	*FCM	100	50	20	10	5	2	1	1
90	*FCD	1	1	1	1	1	1	1	2



注意

リニアスケール電子ギア (パラメータ No.89、90) に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。
位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム (AL.27、42) が発生することがあります。


10.2. 磁極検出

位置決め運転を行う前に必ず磁極検出を行ってください。

リニアサーボモータとリニアスケールの位置関係を合わせるために、磁極検出を行います。

装置立上げ時にはセットアップソフトにて、必ず磁極検出電圧レベルの調整を実施してください。

(1) パラメータ

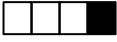No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
86	*FCT	<p>リニアスケール選択</p> <p>リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。</p>  <p>リニアサーボ機能</p> <p>0：この設定にすると AL.37 となります</p> <p>1：磁極検出無効 (INC スケール時は無効)</p> <p>2：磁極検出有効 (電源投入後の最初のサーボ ON にて磁極検出を実施)</p> <p>* INC スケール時は設定にかかわらず初期磁極検出を行います。</p>	1302		0000h ~ 1312h


注) 1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.19 パラメータ書き込み禁止 (*BLK) に『000F』を設定してください。

2. *のパラメータは、設定後一旦電源を off してください。電源を再投入して設定が有効となります。

(2) 磁極検出動作


電源投入後、コントローラからのサーボオン指令が ON することで、自動的に磁極検出を行います。初回サーボオン時のみ行います。

【タイミングチャート】

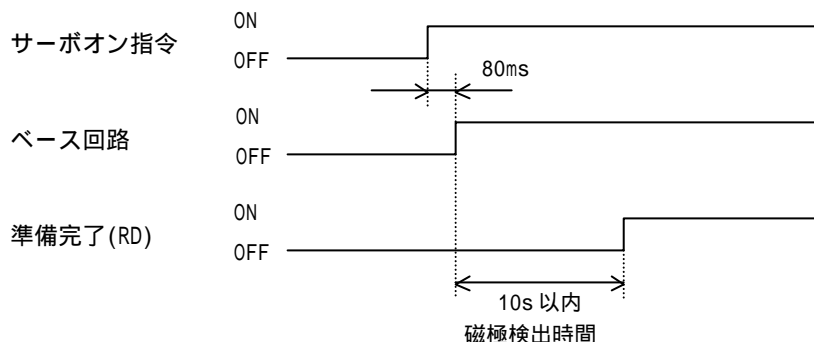

磁極検出時間は、ストロークエンド信号 (LSP, LSN) が ON の時の動作時間です。


【リニアサーボモータ動作】

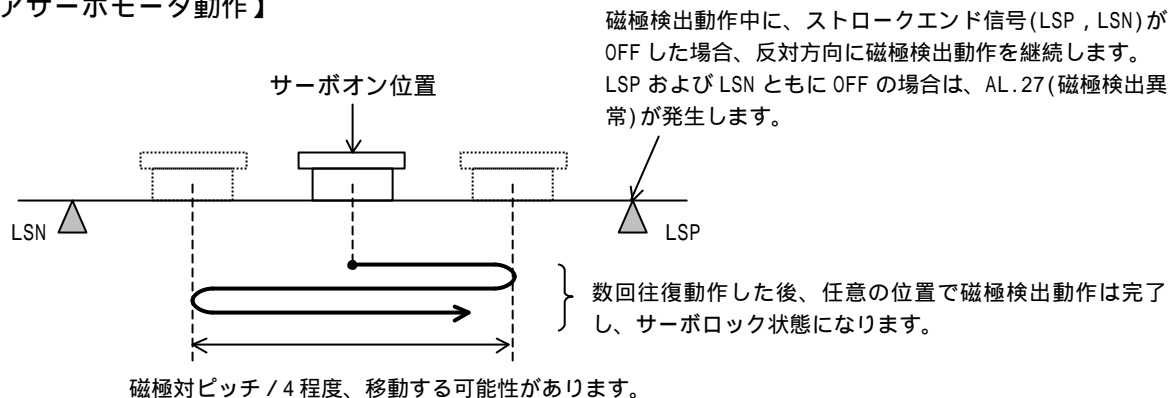

磁極対ピッチは各リニアサーボモータシリーズによって異なります。

モータシリーズ	LM-H	LM-N	LM-T	LM-U
磁極対ピッチ (mm)	36	60	40	30

【磁極検出開始時にストロークエンド信号がOFFしている場合】

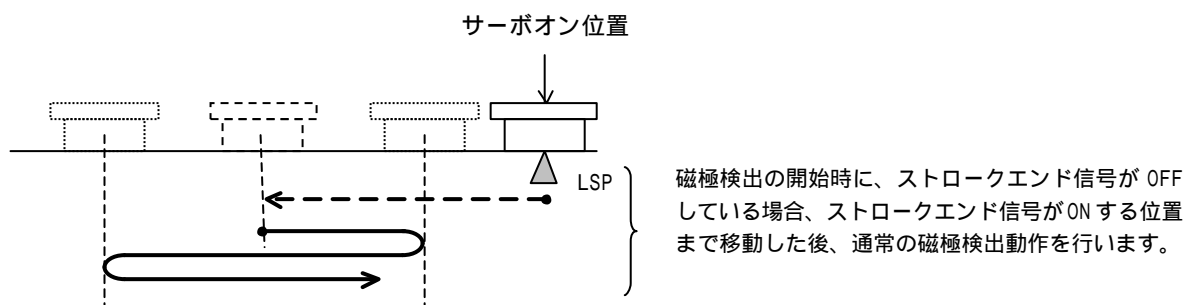

注意

1. ストロークエンド信号 (LSP、LSN) を使用する機械構成にしてください。
ストロークエンド信号が無い場合、衝突によって機械を破損する恐れがあります。
2. 磁極検出時は正方向、負方向どちらに動作するか分かりません。
3. 磁極検出電圧レベル (パラメータ No. 97) の設定により、過負荷、過電流、磁極検出アラームなどが発生する可能性があります。
4. 位置決めコントローラから位置決め運転を行う場合は、磁極検出が正常に完了しサーボオン状態であることを確認した上で、位置決め指令を出力するようなシーケンスとしてください。
磁極検出完了 (RD 信号オン) 前に位置決め指令を出力した場合、指令を受付けない場合やサーボアラームが発生する可能性があります。
5. 磁極検出が正常に実施されない場合、リニアサーボモータが暴走する場合があります。
6. 磁極検出後は、テスト運転 (セットアップソフト・位置決め運転機能) にて位置精度を確認してください。
7. ABS スケール使用時においてリニアスケールとリニアサーボモータの位置関係にずれが発生した場合は、再度磁極検出を実施してください。
8. 無負荷の状態を実施すると、磁極検出の精度が向上します。
9. リニアスケールの取付けが間違っている場合や、リニアスケール分解能の設定 (パラメータ No. 89、90) または磁極検出電圧レベルの設定 (パラメータ No. 97) の設定値が間違っている場合は、サーボアラームが発生することがあります。
10. リニアサーボは、上下軸 (昇降軸) のシステムには使用しないでください。
11. 摩擦の大きい機械の場合 (定格推力の 30% 以上) は、正常に動作しない場合があります。
12. 水平軸でもアンバランス推力の大きい機械の場合 (定格推力の 20% 以上) は、正常に動作しない場合があります。

10.2.1. スケールタイプによる磁極検出の違い

(1) ABS スケール(絶対値)の場合

次の場合に磁極検出が必要です。

- (a) システムセットアップ時(装置立上げ初回時)
- (b) サーボアンプを交換した場合
- (c) リニアサーボモータ(一次側(コイル)、二次側(磁石)いずれも)を交換した場合
- (d) リニアスケール(スケール、ヘッドいずれも)の交換および取付けを変更した場合

磁極検出後、パラメータ No.86(リニアスケール選択)にて磁極検出機能を無効にすることで、電源投入ごとの磁極検出は不要となります。

【手順】


- (a) リニアスケール選択(パラメータ No.86)を 2 (磁極検出有効)に設定します。
- (b) 磁極検出を実行します。
- (c) 磁極検出が正常完了したら、リニアスケール選択(パラメータ No.86)を 1 (磁極検出無効)に変更します。


(2) INC スケール(インクリメンタル)の場合

電源投入ごとに、磁極検出が必要です。

【手順】

- (a) コントローラからサーボアンプへサーボオン指令を出力してください。

 危険	サーボオン指令が ON したら、自動的に磁極検出を開始しますので注意してください。
---	---

 注意	INC スケールを使用したシステムの場合も、装置の立上げ時には ABS スケールと同様にセットアップソフトにて磁極検出を実施し、正常に磁極検出ができることを確認してください。
---	---

10.2.2. 磁極検出電圧レベルの設定

(1) パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
97	LPWM	磁極検出電圧レベル 磁極検出時の電圧レベルを設定します。	30	%	0 ~ 100

注) 1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.19 パラメータ書き込み禁止 (*BLK) に『000F』を設定してください。

(2) パラメータ設定方法

下表を参考に設定して下さい。


No.97 設定値 (目安値)	小 (~ 10	中 (初期値)	大 (50 ~)
動作時の推力	小		大
過負荷・過電流アラーム	出にくい		出やすい
磁極検出アラーム	出やすい		出にくい
磁極検出精度	低い		高い

【手順】

- 磁極検出を実施して、過負荷・過電流アラームまたは過負荷警告が発生するまで磁極検出電圧レベル(パラメータ No.97)の設定を大きくします(目安として 5 ずつプラスします)。
- 過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値の約 70% を最終設定値とします。
ただし、過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値の 70% の値で磁極検出アラームが出る場合は、過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値と磁極検出アラームが発生した時の設定値との中間の値を最終設定値とします。
- 最終設定値にて、再度磁極検出を実施します。

注) セットアップソフトによる磁極検出中に過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した場合、セットアップソフトのテスト運転は自動的に終了します。


【設定例】

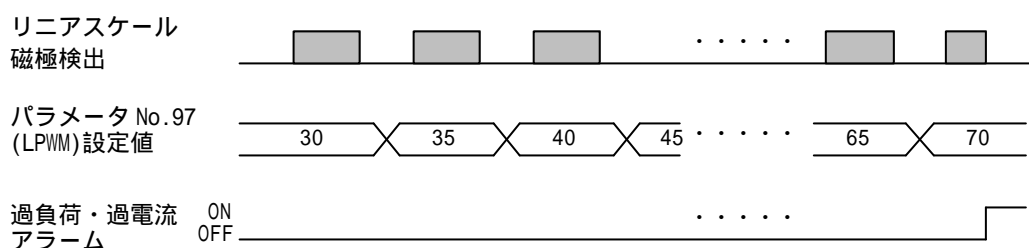

上記特性の場合は、パラメータ No.97 の最終設定値を 49(過負荷・過電流アラーム発生時の設定値 = 70×0.7) にします。

10.2.3. セットアップソフトによる磁極検出方法

(1) 磁極検出フロー

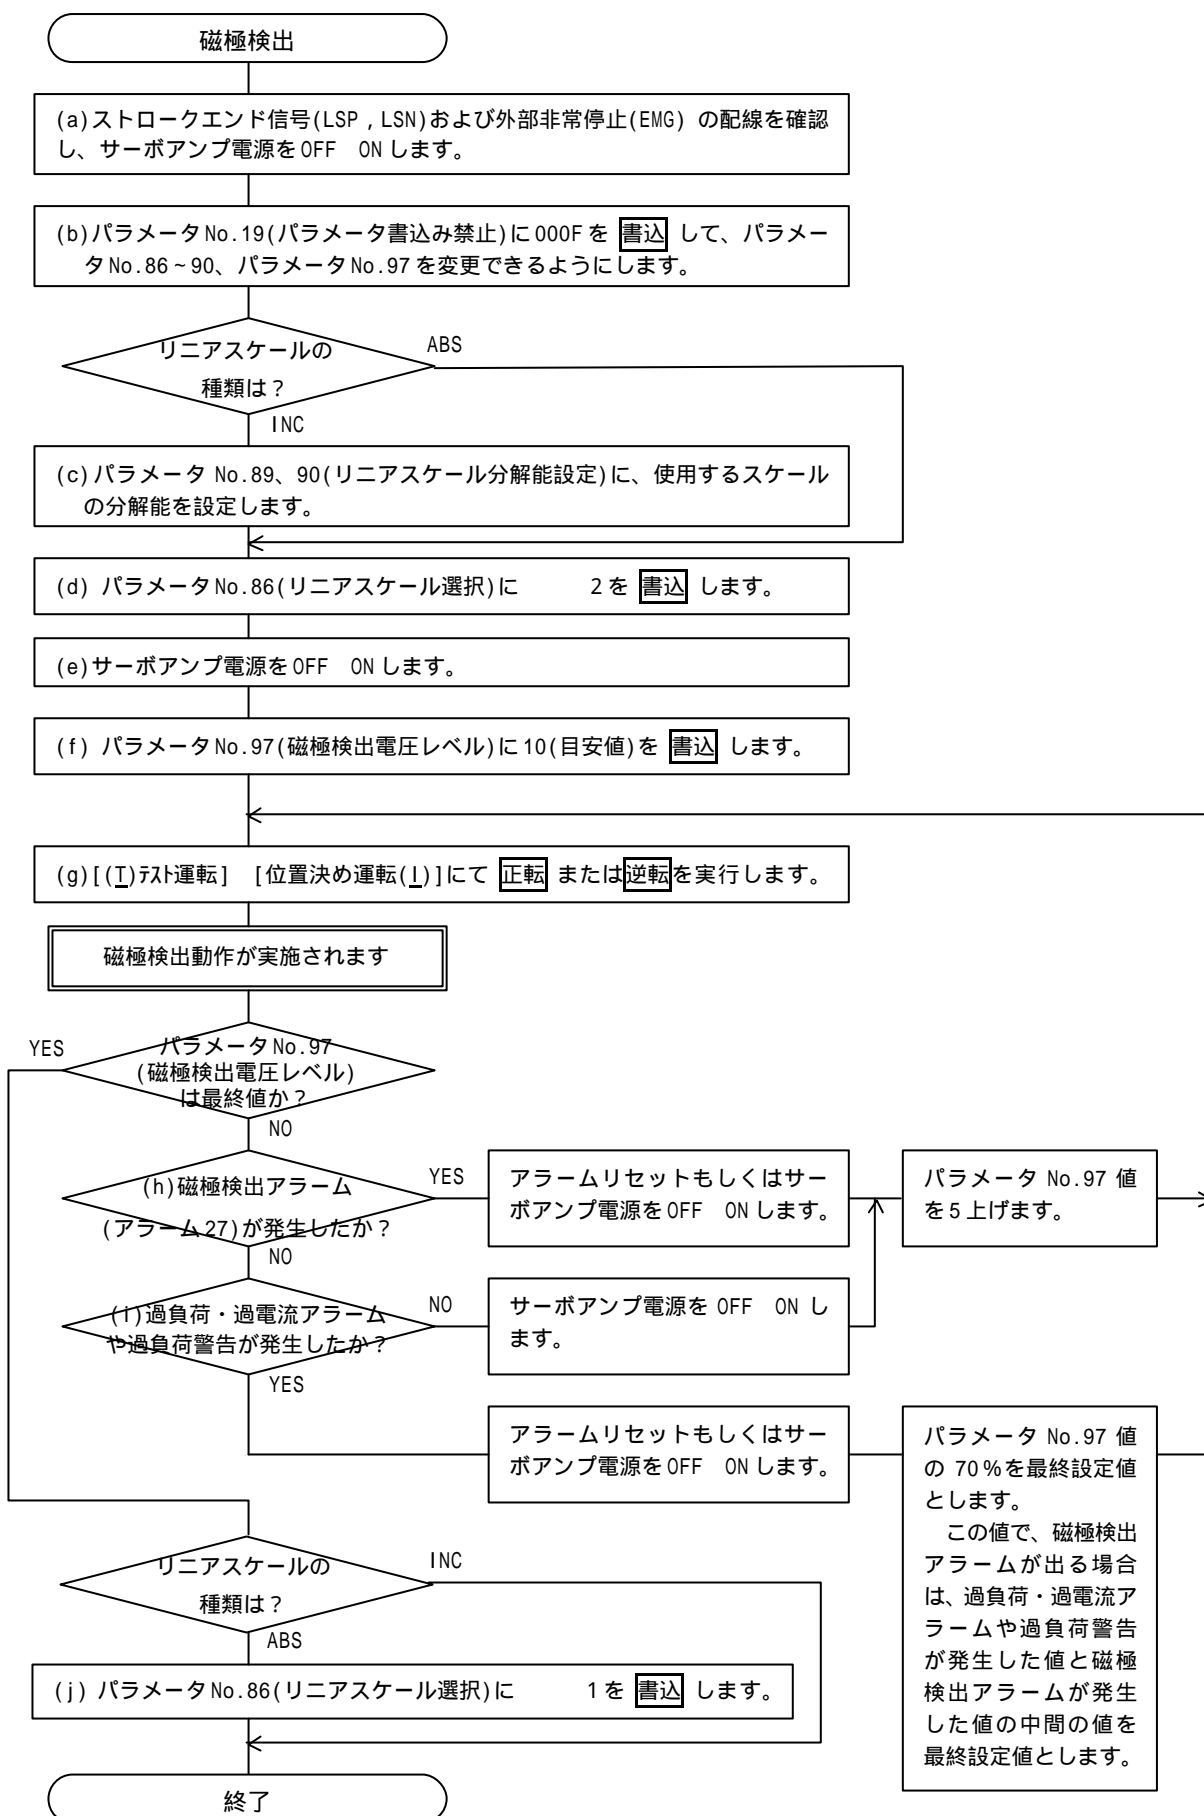

(2) 磁極検出手順

次のセットアップ S/W による磁極検出は下記の手順で行います。

- (a) ストロークエンド信号 (LSP, LSN) および外部非常停止 (EMG) の配線を確認し、サーボアンプ電源を OFF ON します。
- (b) パラメータ No. 19 (パラメータ書込み禁止) に 000F を **書込** してパラメータ No. 86 ~ 90、パラメータ No. 97 が変更できるようにします。

INC
スケール
のみ

- (c) パラメータ No. 89、90 (リニアスケール分解能設定) に、使用する INC スケールの分解能を設定します。
設定方法は、10.1.3. リニアスケールの分解能設定を参照してください。

- (d) パラメータ No. 86 (リニアスケール選択) に 2 を **書込** します。
- (e) サーボアンプ電源を OFF ON します。
- (f) パラメータ No. 97 (磁極検出電圧レベル) に 10 (目安値、初期値 = 30) を **書込** します。
- (g) [(I) テスト運転] [位置決め運転 (I)] にて **正転** または **逆転** を実行すると、磁極検出動作が開始します。

このときの移動量設定は 0 としてください。

- (h) 磁極検出動作中に磁極検出アラーム (AL. 27) が発生した場合、アラームリセットもしくはサーボアンプ電源を OFF ON 後、パラメータ No. 97 (磁極検出電圧レベル) の値を 5 上げて再度磁極検出を実行します。
- (i) 磁極検出動作中に過負荷・過電流アラームおよび過負荷警告が発生するまで、サーボアンプ電源を OFF ON しながら、パラメータ No. 97 (磁極検出電圧レベル) の値を 5 ずつ上げて磁極検出を繰り返します。

過負荷・過電流アラームおよび過負荷警告が発生したら、アラームリセットもしくはサーボアンプ電源を OFF ON 後、アラーム発生時の設定値の 70% を最終設定値として、再度磁極検出を実行し、正常に完了することを確認します。

過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値の 70% の値で磁極検出アラームが出る場合は、過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値と磁極検出アラームが発生した時の設定値との中間の値を最終設定値として、再度磁極検出を実行し、正常に完了することを確認します。

ABS
スケール
のみ

- (j) パラメータ No. 86 (リニアスケール選択) に 1 を **書込** します。

10.3. 原点復帰

10.3.1. スケールタイプによる原点基準位置の違い

スケールタイプ (ABS/INC) によって、原点復帰時の原点基準位置が異なります。


(1) ABS スケール (絶対値) の場合

ABS スケールでの原点基準位置は、スケール原点 (絶対位置データ = 0) を基準とした磁極対ピッチごとの、位置となります。

近点ドグ式原点復帰の場合、近点ドグ信号 OFF 後の一番近い位置が原点位置となります。

スケール原点の設置位置は、いずれの位置であっても構いません。

Z 相信号 (LZ) は磁極対ピッチごとに出力されます。

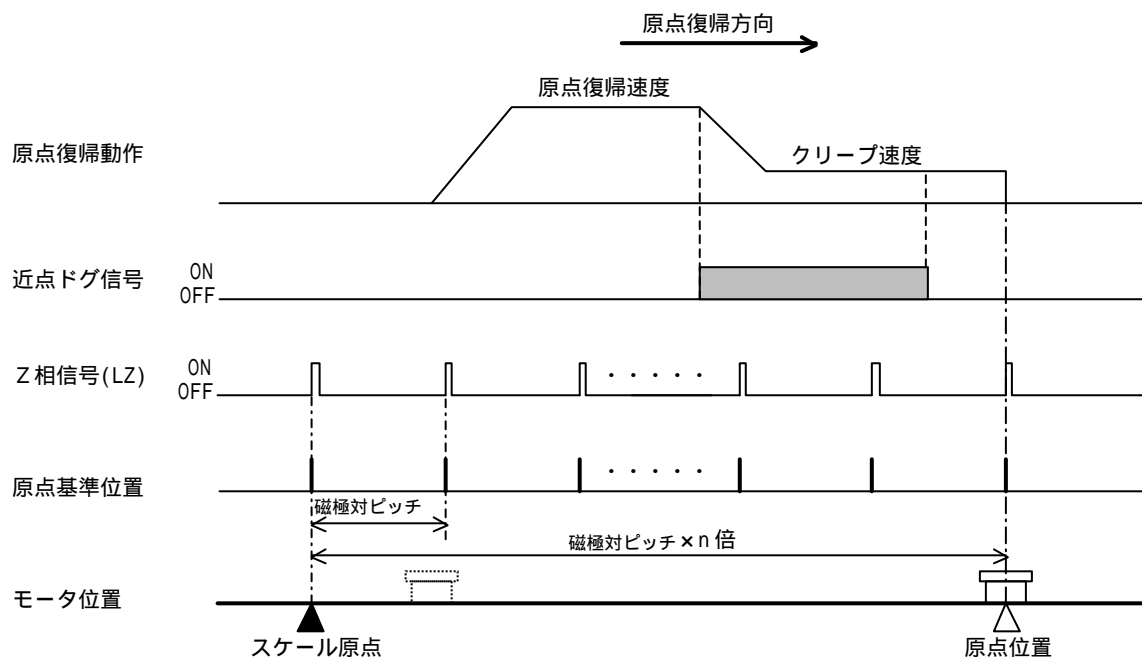

磁極対ピッチは各リニアサーボモータシリーズによって異なります。

モータシリーズ	LM-H	LM-N	LM-T	LM-U
磁極対ピッチ (mm)	36	60	40	30



注意


ABS スケールを使用したシステムで、原点復帰後に磁極検出を実施した場合、原点復帰位置にズレが発生する場合があります。

(2) INC スケール(インクリメンタル)の場合

INC スケールでの原点位置は、スケール原点(リファレンスマーク)の位置となります。

スケール原点は全ストローク中に 1 個として、近点ドグ OFF 位置からストロークエンドまでの間で、モータが停止できる位置に設置します。

Z 相信号(LZ)は原点位置(=スケール原点)の位置で出力されます。

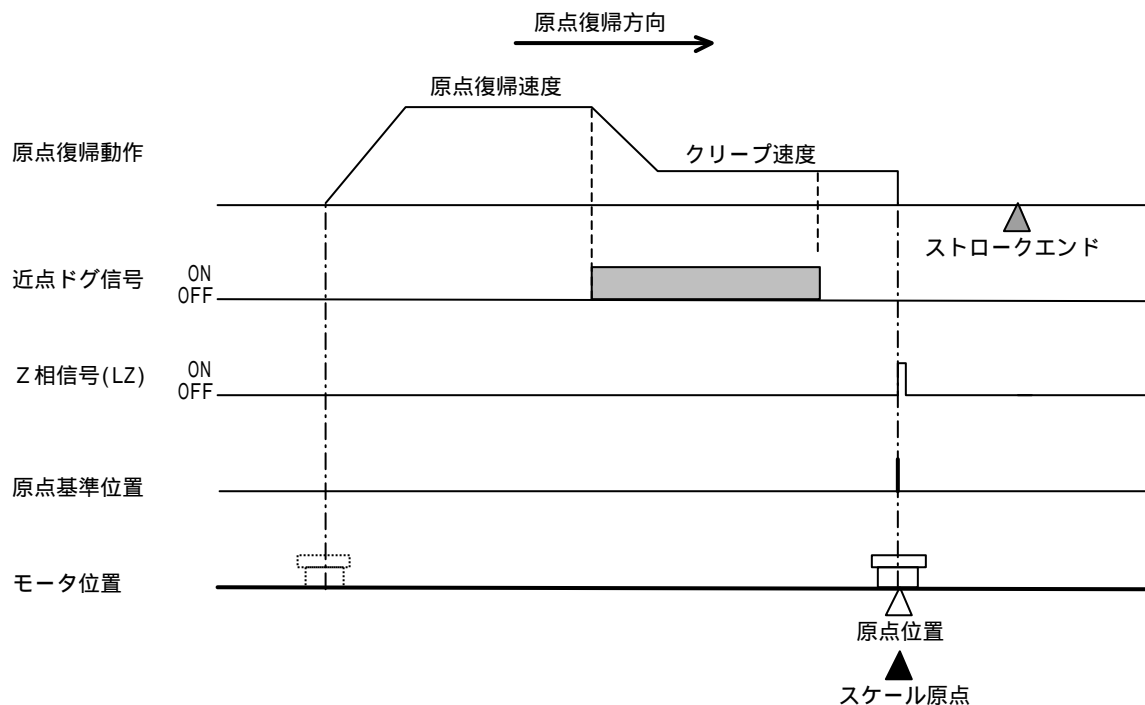

注意

INC スケールを使用したシステムで、近点ドグ OFF 位置からストロークエンドまでの間にスケール原点(リファレンスマーク)が設置されていないと、リニアサーボモータがストローク端に衝突する恐れがあります。


10.4. テスト運転

ポイント	1. サーボオン (SON) 信号を OFF にしないとテスト運転を実行できません。 2. リニアサーボでテスト運転する場合、セットアップソフトが必要です。
------	---

パーソナルコンピュータ上で動作するセットアップソフトとサーボアンプを組合わせて、テスト運転が可能です。ただし、サーボアンプの操作ボタンではテスト運転はできません。

リニアサーボにおけるテスト運転では、JOG 運転機能およびモータなし運転機能は使用できません。

機能	項目	使用可否	備考
テスト運転	JOG 運転	不可	リニアサーボ制御異常検知 2 (パラメータ No.88) の設定値以上動くとアラーム (AL.42) になります
	位置決め運転	可	モータ回転速度単位は mm/s で設定
	DO 強制出力	可	
	モータ無し運転	不可	サポートしていません
	プログラム運転	可	モータ回転速度単位は mm/s で設定

	<p>セットアップソフトのテスト運転で、JOG 運転機能を使用した場合、リニアサーボモータが暴走したり、機械を破損する恐れがあります。</p> <p>また、テスト運転時は、ストロークエンド信号 (LSP、LSN) は無効となりますので、ストローク端に衝突しないように注意してください。</p>
注意	

10.4.1. セットアップソフトによる位置決め運転

(1) セットアップソフトによる位置決め運転方法

セットアップソフトからは、位置決め運転 (テスト運転) にて動作確認することができます。

正転または逆転キーを押したときに始動し、設定移動量分リニアサーボモータが移動して停止します。操作方法は、通常の操作と同様です。ただし、ストロークエンド信号 (LSP、LSN) は無効となりますので、ストローク端に衝突しないように注意してください。

なお、モータ回転速度の設定単位は標準サーボと異なります。

項目	リニアサーボ	標準サーボ
モータ回転速度設定単位	mm / s	r / min

注) 画面表記上は、r/min となります。

【位置決め運転方法】

(a) サーボモータ速度 (mm / s 単位)

：サーボモータの速度を変更したい場合は、「モータ回転速度」入力欄に新しい値を入力し、**Enter**を押します。

(b) 加減速時定数の設定

：加減速時定数を変更したい場合は、「加減速時定数」入力欄に新しい値を入力し、**Enter**を押します。

(c) 移動量の設定 (pulse 単位)

：移動量を変更したい場合は、「移動量」入力欄に新しい値を入力し、**Enter**を押します。
移動量 (pulse) は、移動距離 (μm) ÷ リニアスケールの分解能 (μm/pulse) を元に設定します。

(d) リニアサーボモータの始動

：**正転** ボタン、**逆転** ボタンを押すと、リニアサーボモータは移動します。

(e) サーボモータの一時停止

：**一時停止** ボタンを押すと、リニアサーボモータの動作が一時停止します。
正方向移動中は **正転** ボタン、負方向移動中は **逆転** ボタンを押すと動作が再開します。

(e) 位置決め運転の終了

：**終了** ボタンを押すと、テスト運転モードを解除し、位置決め運転が終了します。

10.5. 運転

10.5.1. 制御モードについて

リニアサーボで使用可能な制御モードは下記の通りです。

制御モード	使用可否	備考
位置制御モード	可	
速度制御モード	可	リニアサーボ制御異常検知 2 使用不可
トルク (推力) 制御モード	可	リニアサーボ制御異常検知 1, 2 共に使用不可
位置 / 速度制御切換モード	不可	
速度 / トルク (推力) 制御切換モード	不可	
トルク (推力) / 位置制御切換モード	不可	

制御モードの選択は、パラメータ No.0 で設定します。

【パラメータ】

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
0	*STY	<p>制御モード・回生オプション選択 制御モード、回生オプションを選択します。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></div> </div> <p style="margin-left: 40px;">└─ 制御モード選択 0：位置 2：速度 4：トルク (推力)</p>	0000		0000h ~ 0904h

注) 1. *のパラメータは、設定後一旦電源を OFF してください。電源を再投入して設定が有効となります。

10.5.2. 外部運転

外部からの運転方法は、位置制御モード / 速度制御モード / トルク (推力) 制御モード共に、標準サーボと同様です。

運転方法については、MR-J2S- A 標準品の技術資料集をご参照ください。

10.6.機能


10.6.1.異常検知

何らかの要因でリニアサーボ制御が不安定になった場合、リニアサーボモータが正常に動作しない恐れがあります。これを未然に検知し、運転停止するための保護機能がリニアサーボ制御異常検知機能です。

リニアサーボ制御異常検知機能には、速度偏差と位置偏差の 2 種類の検出方法があり、リニアスケール選択(パラメータ No.86)の設定にて、各機能を有効にしている時にのみ異常検出します。

また検出レベルの設定も、パラメータ No.87、88 にて変更が可能です。


(1)パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
86	*FCT	リニアスケール選択 リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。  リニアサーボ制御異常検知機能 0：無効 1：リニアサーボ制御異常検知機能 1 有効 2：リニアサーボ制御異常検知機能 2 有効 3：リニアサーボ制御異常検知機能 1、2 共に有効	1302		0000h ～ 1312h
87	BC1	リニアサーボ制御異常検知 1 リニアサーボ制御異常検知 1 の速度偏差エラー検出レベルを設定します。 パラメータ No.86(FCT)により有効 / 無効を選択できます。	1000	mm/s	1～ 最大速度
88	BC2	リニアサーボ制御異常検知 2 リニアサーボ制御異常検知 1 の位置偏差エラー検出レベルを設定します。 パラメータ No.86(FCT)により有効 / 無効を選択できます。	50	mm	1～200

注)1.上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.19 パラメータ書き込み禁止(*BLK)に『000F』を設定してください。

2.*のパラメータは、設定後一旦電源を off してください。電源を再投入して設定が有効となります。

(2)リニアサーボ制御異常検知機能

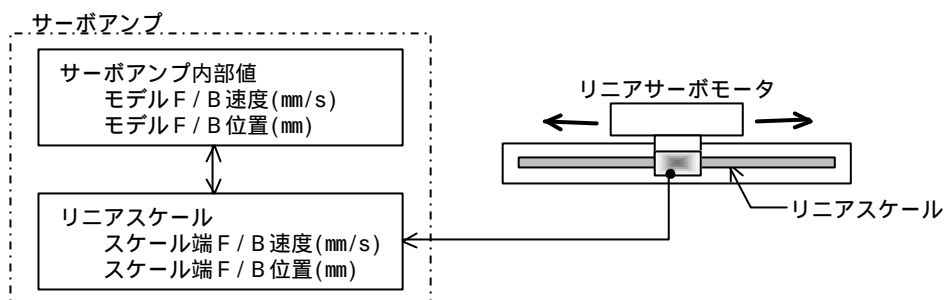

(a)速度偏差エラー検出

上図 モデル F/B 速度と スケール端 F/B 速度とを比較し、設定値(0～最大速度mm/s)以上の偏差がある場合、アラーム(AL.42)で停止します。パラメータ初期値では、エラーレベルは 1000mm/s となっていますので、変更する場合はパラメータ No.87 を変更してください。

(b)位置偏差エラー検出

上図 モデル F/B 位置と スケール端 F/B 位置とを比較し、設定値(1～200 mm)以上の偏差がある場合、アラーム(AL.42)で停止します。パラメータ初期値では、エラーレベルは 50 mm となっていますので、変更する場合はパラメータ No.88 を変更してください。

10.6.2. オートチューニング機能

リニアサーボ運転中の、オートチューニング機能は標準サーボと同一機能となっていますが、負荷慣性モーメント比(J 比)の計算方法が異なります。リニアサーボにおける負荷慣性モーメント比(J 比)は、負荷重量をリニアサーボモーター次側(コイル)の質量で割った質量比となります。

例) モーター次側(コイル)質量 = 2kg
 負荷質量(モーター次側(コイル)質量を除く) = 4kg
 質量比(J 比) = $4/2 = 2$ 倍

オートチューニング機能によって設定されるその他のサーボパラメータは、標準サーボと同一機能となっています。内容については、MR-J2S- A 標準品の技術資料集をご参照ください。

ポイント	<p>オートチューニングモード 1 は次の条件を満たさないと、正常に動作しない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2000 mm/s に達するまでの時間が、5s 以下の加減速時定数である。 ・ モータ速度が 150 mm/s 以上である。 ・ モータ負荷慣性モーメントに対する負荷慣性モーメント比が 100 倍以下である。 ・ 加減速推力が定格推力の 10% 以上である。
------	--

10.6.3. マシンアナライザ機能

セットアップソフトの、マシンアナライザ機能は標準サーボと同一機能となっています。使用方法については、MR-J2S- A 標準品の技術資料集をご参照ください。

ポイント	<ol style="list-style-type: none"> 1. マシンアナライザ機能は、必ず磁極検出後に実施してください。 2. 磁極検出が未実施の場合、正常に動作しない恐れがあります。 3. マシンアナライザ完了時の停止位置は、任意の位置となります。
------	---

10.7. 絶対位置検出システム

サーボアンプ：MR-J2S- A-S040U は、絶対位置に関する上位コントローラとの通信をサポートしていないため、絶対位置検出システムに対応していません。

10.8. 表示

サーボアンプ前面の表示部(5 桁 7 セグメント LED)により、状態表示・パラメータ設定などを行います。本項では、MR-J2S- A 標準品との仕様に異なる項目にのみ記述します。その他の仕様につきましては、標準品と同様ですので、MR-J2S- A 標準品の技術資料集をご参照ください。

10.8.1. 表示の流れ

表示の流れは標準品と同様の図ですが、下記のシンボルは名称が変更されています。

シンボル	名称	シンボル	名称
r	サーボモータ速度 [mm / s]	Cy1	メーカー用
U	アナログ推力制限電圧 [V]	Cy2	メーカー用
	アナログ推力指令電圧 [V]	LS	メーカー用
T	瞬間発生推力 [%]	dC	質量比 [倍]

10.8.2.状態表示一覧

状態表示	シンボル	単位	内容	表示範囲
帰還パルス累積	C	pulse	リニアスケールからの帰還パルスをカウントし表示します。 ±99999 をこえてもカウントされますが、サーボアンプ表示では 5 桁表示のため、実際の値の下 5 桁の表示になります。 “SET” ボタンを押すと 0 になります。 負方向移動時は 2,3,4,5 桁目の小数点が点灯します。	-99999 ~ 99999
サーボモータ速度	r	mm/s	サーボモータの速度を表示します。 0.1 mm/s 単位を四捨五入して表示します。 負方向移動時は 2,3,4,5 桁目の小数点が点灯します。	-5400 ~ 5400
溜まりパルス	E	pulse	偏差カウンタの溜まりパルスを表示します。 負方向パルスは 2,3,4,5 桁目の小数点が点灯します。 ±99999 をこえてもカウントされますが、サーボアンプ表示では 5 桁表示のため、実際の値の下 5 桁の表示になります。 表示するパルス数は電子ギア (CMX/CDV) を乗算する前の値です。	-99999 ~ 99999
指令パルス累積	P	pulse	位置指令入力パルスをカウントして表示します。 電子ギア (CMX/CDV) を乗算する前の値を表示するため、帰還パルス累積の表示と一致しないことがあります。 ±99999 をこえてもカウントされますが、サーボアンプ表示では 5 桁表示のため、実際の値の下 5 桁の表示になります。 “SET” ボタンを押すと 0 になります。 負方向移動時は 2,3,4,5 桁目の小数点が点灯します。	-99999 ~ 99999
指令パルス周波数	n	kpps	位置指令入力パルスの周波数を表示します。 電子ギア (CMX/CDV) を乗算する前の値を表示します。	-800 ~ 800
アナログ速度指令電圧 アナログ速度制限電圧	F	V	(1)トルク(推力)制御モード アナログ速度制限 (VLA) の入力電圧を表示します。 (2)速度制御モード アナログ速度指令 (VC) の入力電圧を表示します。	-10.00 ~ + 10.00
アナログ推力指令電圧 アナログ推力制限電圧	U	V	(1)位置制御モード・速度制御モード アナログ推力制限 (TLA) の入力電圧を表示します。 (2)トルク(推力)制御モード アナログ推力指令 (TC) の入力電圧を表示します。	0 ~ + 10.00 -10.00 ~ + 10.00
回生負荷率	L	%	許容回生電力に対する回生電力の割合を%で表示します。	0 ~ 100
実効負荷率	J	%	連続実効負荷推力を表示します。 定格推力を 100% として実効値を表示します。	0 ~ 999
ピーク負荷率	b	%	最大発生推力を表示します。 定格推力を 100% とし、過去 15 秒間の最高値を表示します。	0 ~ 999
瞬時発生推力	T	%	瞬時発生推力を表示します。 定格推力を 100% として発生している推力の値をリアルタイム表示します。	0 ~ 999
メーカ用	Cy1	pulse		
メーカ用	Cy2	pulse		
メーカ用	LS	Rev		
負荷質量比	dC	倍	リニアサーボモータ側 (コイル) の質量に対する負荷質量比の推定値を表示します。	0.0 ~ 300.0
母線電圧	Pn	V	主回路コンバータ (P-N 間) の電圧を表示します。	0 ~ 450

第 11 章 サーボアンプ：MR-J2S- A のパラメータ

第 11 章サーボアンプ：MR-J2S- A のパラメータ

11.1.パラメーター一覧

分類	No.	略称	名称	初期値	単位	備考
基本 パラメータ	0	*STY	制御モード・回生オプション選択	0000		
	1	*OP1	選択機能 1	0002		
	2	ATU	オートチューニング	0105		
	3	CMX	電子ギア分子（指令パルス倍率分子）	1		
	4	CDV	電子ギア分母（指令パルス倍率分母）	1		
	5	INP	インポジション範囲	100	pulse	
	6	PG1	位置制御ゲイン 1	35	rad/s	
	7	PST	位置指令加減速時定数（位置スムージング）	3	ms	
	8	SC1	内部速度指令 1	100	mm/s	
	9	SC2	内部速度指令 2	500	mm/s	
	10	SC3	内部速度指令 3	1000	mm/s	
	11	STA	速度加速時定数	0	ms	
	12	STB	速度減速時定数	0	ms	
	13	STC	S 字加減速時定数	0	ms	
	14	TQC	推力指令時定数	0	ms	
	15	*SNO	局番設定	0	局	
	16	*BPS	通信機能選択・アラーム履歴クリア	0000		
	17	MOD	アナログモニタ出力	0100		
	18	*DMD	状態表示選択	0000		
	19	*BLK	パラメータ書込み禁止	0000		
拡張 パラメータ 1	20	*OP2	機能選択 2	0000		
	21	*OP3	機能選択 3（指令パルス選択）	0000		
	22	*OP4	機能選択 4	0000		
	23	FFC	フィードフォワードゲイン	0	%	
	24	ZSP	零速度	50	mm/s	
	25	VCM	アナログ速度指令最大速度	0	mm/s	
	26	TLC	アナログ推力指令最大出力	100	%	
	27	*ENR	検出器出力パルス	1	pulse	
	28	TL1	内部推力制限 1	100	%	
	29	VCO	アナログ速度指令オフセット	0	mV	
	30	TPO	アナログ推力指令オフセット	0	mV	
	31	MO1	アナログモニタ 1 オフセット	0	mV	
	32	MO2	アナログモニタ 2 オフセット	0	mV	
	33	MBR	電磁ブレーキシーケンス出力	100	ms	
	34	GD2	サーボモータに対する負荷質量比	70	× 0.1 倍	
	35	PG2	位置制御ゲイン 2	35	rad/s	
	36	VG1	速度制御ゲイン 1	177	rad/s	
	37	VG2	速度制御ゲイン 2	817	rad/s	
	38	VIC	速度積分補償	48	ms	
	39	VDC	速度微分補償	980		
	40		メーカ設定用	0		
	41	*DIA	入力信号自動 ON 選択	0000		
	42	*DI1	入力信号選択 1	0003		
	43	*DI2	入力信号選択 2 (CN1B-5)	0111		
	44	*DI3	入力信号選択 3 (CN1B-14)	0222		
	45	*DI4	入力信号選択 4 (CN1A-8)	0665		
	46	*DI5	入力信号選択 5 (CN1B-7)	0770		
	47	*DI6	入力信号選択 6 (CN1B-8)	0883		
	48	*DI7	入力信号選択 7 (CN1B-9)	0994		
	49	*DO1	出力信号選択 1	0000		

注) 1. *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。
 2. メーカ設定用パラメータは初期値以外の値を設定しないでください

分類	No.	略称	名称	初期値	単位	備考
拡張 パラメータ 2	50		メーカー設定用	0000		
	51	*OP6	選択機能 6	0000		
	52		メーカー設定用	0000		
	53	*OP8	選択機能 8	0000		
	54	*OP9	選択機能 9	1000		
	55	*OPA	選択機能 A	0000		
	56	SIC	シリアル通信タイムアウト選択	0		
	57		メーカー設定用	10	× 100 ms	
	58	NH1	機械共振抑制フィルタ 1	0000		
	59	NH2	機械共振抑制フィルタ 2	0000		
	60	LPF	ローパスフィルタ・アダプティブ制振制御	0000		
	61	GD2B	サーボモータに対する負荷質量比 2	70	× 0.1 倍	
	62	PG2B	位置制御ゲイン 2 変更比率	100	%	
	63	VG2B	速度制御ゲイン 2 変更比率	100	%	
	64	VICB	速度積分補償変更比率	100	%	
	65	*CDP	ゲイン切換え選択	0000		
	66	CDS	ゲイン切換え条件	10	CPD の設定	
	67	CDT	ゲイン切換え時定数	1	ms	
	68		メーカー設定用	0		
	69	CMX2	指令パルス倍率分子 2	1		
	70	CMX3	指令パルス倍率分子 3	1		
	71	CMX4	指令パルス倍率分子 4	1		
	72	SC4	内部速度指令 4	200	mm/s	
	73	SC5	内部速度指令 5	300	mm/s	
	74	SC6	内部速度指令 6	500	mm/s	
	75	SC7	内部速度指令 7	800	mm/s	
	76	TL2	内部推力制限 2	100	%	
	77		メーカー設定用	100	pulse	
	78		メーカー設定用	10000	mm/s	
	79		メーカー設定用	10	rev	
	80		メーカー設定用	10	rev	
	81		メーカー設定用	100	mm/s	
	82		メーカー設定用	100	ms	
	83		メーカー設定用	100	ms	
	84		メーカー設定用	120		
拡張 パラメータ 3	85		メーカー設定用	0000		
	86	*FCT	リニアスケール選択	1302		
	87	BC1	リニアサーボ制御検知 1	1000	mm/s	
	88	BC2	リニアサーボ制御検知 2	50	mm	
	89	*FCM	リニアスケール電子ギア分子	1		
	90	*FCD	リニアスケール電子ギア分母	1		
	91		メーカー設定用	0000		
	92		メーカー設定用	0000		
	93		メーカー設定用	0000		
	94		メーカー設定用	0000		
	95		メーカー設定用	0908		
	96		メーカー設定用	0	mm/s	
	97	*LPWM	磁極検出電圧レベル	30	%	
	98		メーカー設定用	0		
	99		メーカー設定用	0000		

注) 1. * のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。
2. メーカー設定用パラメータは初期値以外の値を設定しないでください




11.2. パラメータ詳細

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
基本パラメータ	0	*STY	<p>制御モード・回生オプション選択 制御モード、回生オプションを選択します。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>└─ 制御モード選択</p> <p>0：位置</p> <p>2：速度</p> <p>4：トルク(推力)</p> <p>└─ 回生オプション選択</p> <p>0：使用しない</p> <p>1：予備</p> <p>2：MR-RB032</p> <p>3：MR-RB12</p> <p>4：MR-RB32</p> <p>5：MR-RB30</p> <p>6：MR-RB50</p> <p>8：MR-RB31</p> <p>9：MR-RB51</p> <p>注) 回生オプションの選択はアンプに対応するものを選択してください。誤って設定するとパラメータエラーとなります。</p> </div>	0000		0000h ~ 0904h
	17	MOD	<p>アナログモニタ出力 アナログモニタ出力に出力する信号を設定します。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>└─ アナログモニタ ch1 出力選択 設定値とその内容はアナログモニタ ch2 と同一です。</p> <p>└─ アナログモニタ ch2 出力選択</p> <p>0：モータ速度(±8V / 最大速度 mm/s)</p> <p>1：推力(±8V / 最大推力)</p> <p>2：モータ速度(+8V / 最大速度 mm/s)</p> <p>3：推力(+8V / 最大推力)</p> <p>4：電流指令(±8V / 最大電流指令)</p> <p>5：指令パルス周波数(±10V / 500Kpps)</p> <p>6：スケール端溜りパルス (±10V / 128pulse)</p> <p>7：スケール端溜りパルス (±10V / 2048pulse)</p> <p>8：スケール端溜りパルス (±10V / 8192pulse)</p> <p>9：スケール端溜りパルス (±10V / 32768pulse)</p> <p>A：スケール端溜りパルス (±10V / 131072pulse)</p> <p>B：母線電圧(+8V / 400V)</p> </div>	0100		0000h ~ 0B0Bh

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲																																
基本パラメータ	18	*DMD	<div>状態表示選択</div> <div>電源投入時に表示する状態表示とを選択します。</div> <div><div><div>0</div><div>0</div><div></div><div></div></div><div><div>電源投入時の本体状態表示選択</div><div>0：帰還パルス累積</div><div>1：モータ速度</div><div>2：溜りパルス</div><div>3：指令パルス累積</div><div>4：指令パルス周波数</div><div>5：VC 電圧または VLA 電圧</div><div>6：TLA 電圧または TC 電圧</div><div>7：回生負荷率</div><div>8：実効負荷率</div><div>9：ピーク負荷率</div><div>A：瞬時推力</div><div>B：1 回転内位置 low(無効)</div><div>C：1 回転内位置 high(無効)</div><div>D：ABS カウンタ(無効)</div><div>E：負荷質量比</div><div>F：母線電圧</div></div><div>電源投入時の本体表示切替え</div><div>0：各制御モードによる</div><div>位置制御モード：帰還パルス累積</div><div>速度制御モード：モータ速度</div><div>トルク(推力)制御モード：TC 電圧</div><div>1：このパラメータの 1 桁目の設定による</div></div>	0000		0000h ~ 001Fh																																
	19	*BLK	<div>パラメータ書き込み禁止</div> <div>パラメータの参照範囲、書き込み範囲を選択します。</div> <table><tr><th>設定値</th><th>参照パラメータ範囲</th><th>書き込みパラメータ範囲</th></tr><tr><td>0000</td><td>基本パラメータ(No.0~19)</td><td>基本パラメータ(No.0~19)</td></tr><tr><td>000A</td><td>パラメータNo.19のみ</td><td>パラメータNo.19のみ</td></tr><tr><td>000B</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)</td><td>基本パラメータ(No.0~19)</td></tr><tr><td>000C</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)</td></tr><tr><td>000E</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)</td></tr><tr><td>000F</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)</td></tr><tr><td>100B</td><td>基本パラメータ(No.0~19)</td><td>パラメータNo.19のみ</td></tr><tr><td>100C</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)</td><td>パラメータNo.19のみ</td></tr><tr><td>100E</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)</td><td>パラメータNo.19のみ</td></tr><tr><td>100F</td><td>基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)</td><td>パラメータNo.19のみ</td></tr></table>	設定値	参照パラメータ範囲	書き込みパラメータ範囲	0000	基本パラメータ(No.0~19)	基本パラメータ(No.0~19)	000A	パラメータNo.19のみ	パラメータNo.19のみ	000B	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	基本パラメータ(No.0~19)	000C	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	000E	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)	000F	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)	100B	基本パラメータ(No.0~19)	パラメータNo.19のみ	100C	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	パラメータNo.19のみ	100E	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)	パラメータNo.19のみ	100F	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)	パラメータNo.19のみ	0000	
設定値	参照パラメータ範囲	書き込みパラメータ範囲																																				
0000	基本パラメータ(No.0~19)	基本パラメータ(No.0~19)																																				
000A	パラメータNo.19のみ	パラメータNo.19のみ																																				
000B	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	基本パラメータ(No.0~19)																																				
000C	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)																																				
000E	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)																																				
000F	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)																																				
100B	基本パラメータ(No.0~19)	パラメータNo.19のみ																																				
100C	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49)	パラメータNo.19のみ																																				
100E	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84)	パラメータNo.19のみ																																				
100F	基本パラメータ(No.0~19) 拡張パラメータ1(No.20~49) 拡張パラメータ2(No.50~84) 拡張パラメータ3(No.85~99)	パラメータNo.19のみ																																				

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

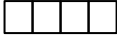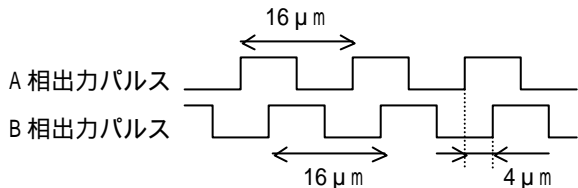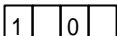分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
拡張 パラメータ 1	20	*OP2	<p>機能選択2 電源瞬停再始動、速度制御モード停止時のサーボロック、微振動抑制制の実行を選択します。</p>  <p>電源瞬停再始動選択(速度制御モード時) 0 : 無効 1 : 有効(不足電圧アラーム(AL.10)発生時、電圧が正常に戻ればアラームリセットをしなくても始動信号だけで再始動可能)</p> <p>停止時サーボロック選択(速度制御モード時) 0 : 有効(停止時サーボロック) 1 : 無効</p> <p>微振動抑制制御 パラメータNo.2を 4 に設定すると有効になります。 0 : 無効 1 : 有効(停止時の振動を抑制)</p> <p>シリアルエンコーダケーブル選択 0 : 2 線式 1 : 4 線式(ハイデンハイン株式会社製リニアスケール使用時に設定)</p>	0000		0000 ~ 1111
	24	ZSP	<p>零速度 零速度信号(ZSP)の出力範囲を設定します。</p>	50	mm/s	1 ~ 32768
	27	*ENR	<p>検出器出力パルス サーボアンプが出力する検出器出力を、4 通倍後の分周比で設定します。分周比の選択は、パラメータ No.54(OP9)により行います。4 通倍後の出力最大周波数は 1.3[Mpulse/s]になります。超えない範囲で使用してください。</p> <p>(例) 8 を設定した場合 リニアスケールの分解能が 0.5μm の時、A 相・B 相出力パルスは 0.5μm \times 8 \times 4 = 16μm ごとに出力されます。</p>  <p>A 相出力パルス</p> <p>B 相出力パルス</p>	1		1 ~ 32768
拡張 パラメータ 2	54	*OP9	<p>選択機能 9 指令パルス方向、検出器出力パルス方向、検出器パルス出力設定を選択します。</p>  <p>指令パルス回転方向選択 0 : 正方向パルス時モータ正方向 1 : 正方向パルス時モータ負方向</p> <p>検出器出力パルス方向選択 0 : モータ正方向で A 相 90° 進み 1 : モータ負方向で A 相 90° 進み</p>	1000		0000h ~ 1111h

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
拡張 パラメータ 3	86	*FCT	<p>リニアスケール選択</p> <p>リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div> </div> <div> <p>リニアサーボ機能</p> <p>0：この設定にすると AL.37 となります</p> <p>1：磁極検出無効 (INC スケール時は無効)</p> <p>2：磁極検出有効 (電源投入後の最初のサーボ ON にて磁極検出を実施)</p> <p>*INC スケール時は設定にかかわらず初期磁極検出を行います。</p> <p>リニアスケール方向</p> <p>0：モータ正方向でスケール増加方向</p> <p>1：モータ正方向でスケール減少方向</p> <p>リニアサーボ制御異常検知機能</p> <p>0：無効</p> <p>1：リニアサーボ制御異常検知機能 1 有効</p> <p>2：リニアサーボ制御異常検知機能 2 有効</p> <p>3：リニアサーボ制御異常検知機能 1、2 共に有効</p> <p>検出器アラーム出力検知機能</p> <p>(MR-J2S-CLP01 にリニアスケールアラーム信号を入力した場合およびシリアル通信リニアスケール使用時のみ有効)</p> <p>0：無効 (MR-J2S-CLP01 のアラーム信号未接続の場合)</p> <p>1：有効</p> </div> </div>	1302		0000h ~ 1312h
	87	BC1	<p>リニアサーボ制御異常検知 1</p> <p>リニアサーボ制御異常検知 1 の速度偏差エラー検出レベルを設定します。</p> <p>パラメータ No.86(FCT)により有効 / 無効を選択できます。</p>	1000	mm/s	1 ~ 最大速度
	88	BC2	<p>リニアサーボ制御異常検知 2</p> <p>リニアサーボ制御異常検知 1 の位置偏差エラー検出レベルを設定します。</p> <p>パラメータ No.86(FCT)により有効 / 無効を選択できます。</p>	50	mm	1 ~ 200
	89	*FCM	<p>リニアスケール電子ギア分子 (INC スケールの時有効)</p> <p>リニアスケールの分解能が 1 μm となるように電子ギアの分子を設定します (10.1.3. 項参照)。</p>	1		1 ~ 65535
	90	*FCD	<p>リニアスケール電子ギア分母 (INC スケールの時有効)</p> <p>リニアスケールの分解能が 1 μm となるように電子ギアの方母を設定します (10.1.3. 項参照)。</p>	1		1 ~ 65535
	97	LPWM	<p>磁極検出電圧レベル</p> <p>磁極検出時の電圧レベルを設定します。</p>	30	%	0 ~ 100

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

第 12 章 サーボアンプ：MR-J2S- A のトラブルシューティング

12.1. アラーム一覧

標準アラーム以外に、下表のアラームが発生します。

表示	名称	内容	発生要因	処置
20	検出器異常 2	検出器とサーボアンプの通信に異常があった。	A・B・Z 相差動入力インタフェースユニットとリニアスケールの間で、A・B・Z 相の配線がされていない。	A・B・Z 相差動入力インタフェースユニットとリニアスケールの間に、A・B・Z 相の配線をしてください。
2A	リニアスケール異常 1	リニアスケールがアラームを出力した。	リニアスケールの速度が使用範囲を超えた。	リニアスケールの使用範囲の速度設定に変更してください。
			ノイズの混入。	ノイズ対策を実施してください。
			リニアスケールのアラーム。	リニアスケールメーカーにお問い合わせください。
			スケールおよび検出ヘッドの取り付け位置不良。	スケールおよび検出ヘッドの位置を調整してください。
27	初期磁極検出異常	初期磁極検出が正常に動作しなかった。	機械が衝突した。	機械を見直してください。
			初期磁極検出時の精度がわるい。	パラメータ No. 97 の設定 (磁極検出電圧レベル LPWM) を見直してください。
			U, V, W の配線不良。	U, V, W の配線の見直してください。
			リニアスケールの信号の分解能が設定値と異なる。	パラメータ No. 89、90 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアスケールの取付けを確認してください。
			リミットスイッチが入っていない。	リミットスイッチを正しく接続してください。パラメータ No. 41 の設定にてリミットスイッチを強制 ON してください。
28	リニアスケール異常 2	リニアスケールのマージンが劣化。	リニアスケールの温度が高い。	リニアスケールの温度を確認し、その後リニアスケールメーカーまでお問い合わせください。
			リニアスケールの信号レベルの低下。	リニアスケールの取付けを確認してください。
			リニアスケールの取付け方向の不一致。	リニアスケールの取付け方向を確認してください。パラメータ No. 89、90 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアサーボ制御異常検出レベルを確認してください。
42	リニアサーボ制御異常検出	リニアサーボ制御異常が発生した。	リニアスケールの信号の分解能が設定値と異なる。	パラメータ No. 89、90 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアスケールの取付けを確認してください。
			初期磁極検出未実施。	初期磁極検出を実施してください。
			リニアスケールの取付け方向の不一致。	リニアスケールの取付け方向を確認してください。パラメータ No. 89、90 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアサーボ制御異常検出レベルを確認してください。
			速度偏差が検出レベルを超えた。	運転条件を見直してください。必要に応じてパラメータ No. 87 の設定 (リニアサーボ制御異常検知 1) を見直してください。
			位置偏差が検出レベルを超えた。	運転条件を見直してください。必要に応じてパラメータ No. 88 の設定 (リニアサーボ制御異常検知 2) を見直してください。

- 注) 1. 上記アラームは、電源を OFF することでクリアされます。
 2. AL. 27 は、アラームリセットでクリアできます。
 3. AL. 2A、28、42 は、アラームリセットでクリアできません。
 4. 上記アラームが発生した場合は、機械の取付けの確認をしてください。

12.2. リニアスケールメーカー別 スケール異常(AL.2A)詳細

AL.2A の発生原因が不明な場合は、セットアップ S/W のアラーム履歴表示のアラーム詳細情報を元に下表のスケール異常詳細内容を確認してから、リニアスケールメーカーにお問い合わせください。

詳細 情報 Bit	スケール異常(AL.2A)詳細			
	株式会社ミットヨ	ソニープレジジョン テクノロジー株式会社	ハイデンハイン株式会社	レニショー株式会社
Bit7	光学式オーバースピード	-	オーバースピードエラー	-
Bit6	ROM・RAM エラー	-	-	オーバースピード
Bit5	EEPROM エラー	エンコーダアラーム	EEPROM エラー	-
Bit4	CPU エラー	-	CPU エラー	-
Bit3	静電容量式エラー	-	ABS データエラー	-
Bit2	光電式エラー	-	INC データエラー	-
Bit1	光電式・静電容量式データ 不一致	エンコーダワーニング	スケールレベルエラー INC・ABS データ不一致エラー	レベルエラー
Bit0	初期化エラー	-	初期化エラー	-

(例) 株式会社ミットヨ製リニアスケール AT343A にて AL.2A が発生した場合

履歴番号	アラーム番号	アラーム名称	発生時間(HR)	アラーム詳細情報(h)
0	AL2A		134	44
1	アラームなし			
2	アラームなし			
3	アラームなし			
4	アラームなし			
5	アラームなし			

アラーム詳細 : 44h


AL.2A のアラーム詳細情報が 44h である場合、以下のように bit6 と bit2 が ON しているので、ROM・RAM エラーおよび光電式エラーが発生していることが分かります。問い合わせ時に利用してください。


	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
44h =	0	1	0	0	0	1	0	0
	└──────────┘				└──────────┘			
	4				4			

第 13 章サーボアンプ : MR-J2S- A のオプション・周辺機器

13.1. オプション

13.1.1. ケーブル・コネクタ

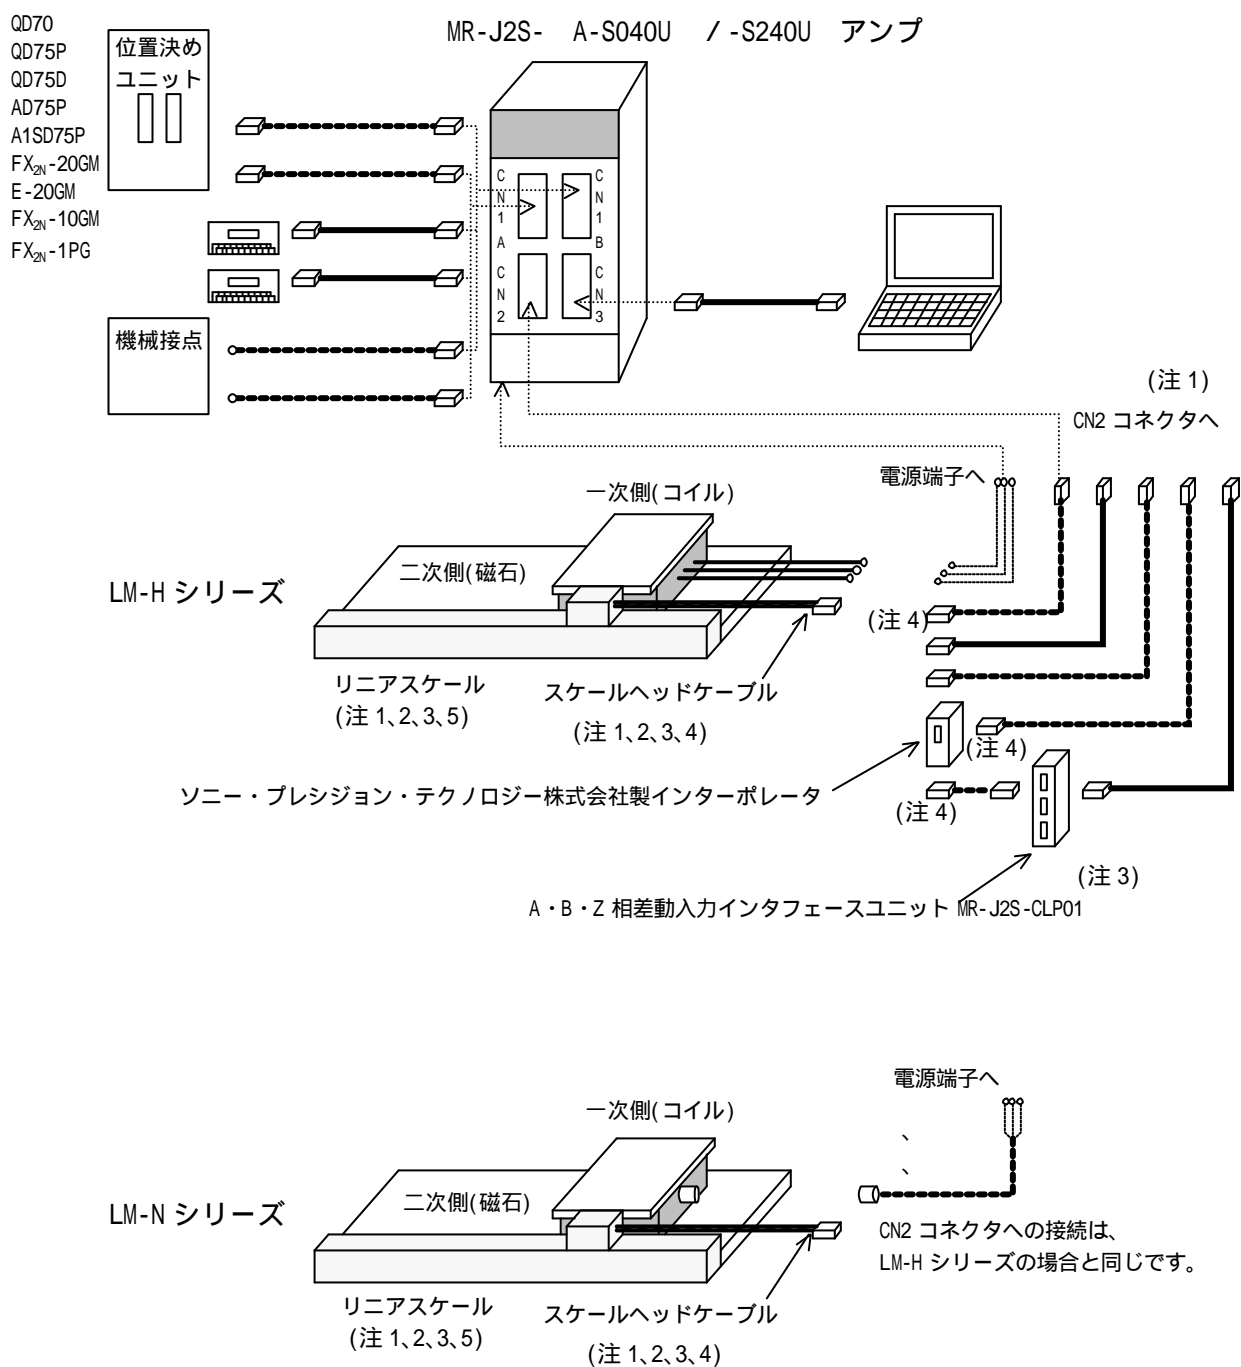

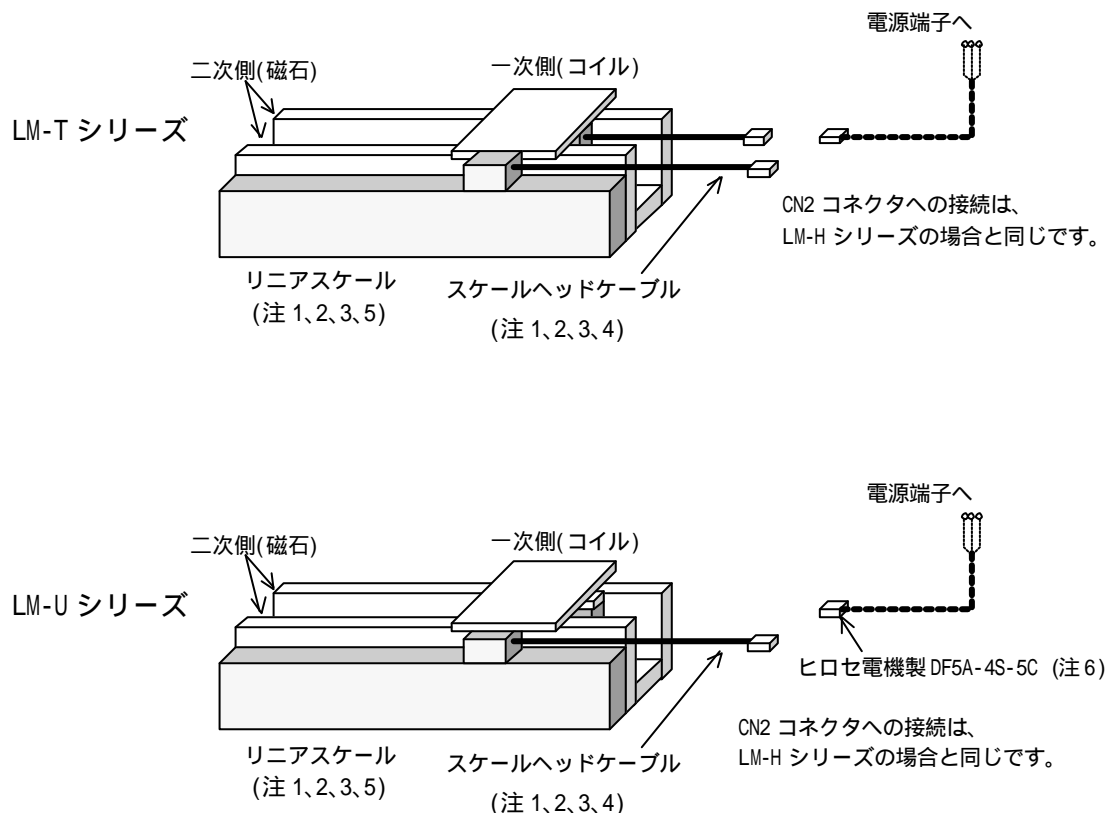










- 注)1. リニアスケール/スケールヘッドケーブル/エンコーダケーブルは、リニアサーボモータに付属していません。
2. リニアスケール/スケールヘッドケーブルについては、推奨リニアスケールメーカーの製品を使用してください。
3. A/B/Z 相差動出力リニアスケールを使用する場合は、A・B・Z 相差動入力インタフェースユニット MR-J2S-CLP01 を使用してください。サーボアンプ - A・B・Z 相差動入力インタフェースユニット間は、ケーブル MR-J2HBUS M をご使用いただけます。
4. スケールヘッドケーブルとのコネクタおよびインターポレータ/インターポレータ用コネクタについては、各リニアスケールメーカーに確認してください。
5. リニアスケールの使用環境・仕様など詳細については、各リニアスケールメーカーに確認してください。
6. 電源用コネクタは、一次側に同梱しています。電源用コネクタの配線時には、圧着工具(ヒロセ電機株式会社製 DF5A-1822/CR-HT)が必要です。
- また、一次側(コイル)の反対側のコネクタには、中点コネクタをさしてください。

品 名		形 名	内 容	
CN2 用	CN2 用コネクタ	MR-J2CN1	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 	
	エンコーダケーブル 株式会社ミットヨ製 スケールヘッドケーブル 09BAA598-A/-B に接続可	MR-JCCBL M-H 内ケーブル長さ 2, 5, 10m	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)	中継用コネクタ(AMP 製) 1-172161-9(コネクタハウジング黒色) 170359-1(コネクタピン) (注 2) 
	エンコーダ用 コネクタセット 株式会社ミットヨ製 スケールヘッドケーブル 09BAA598-A/-B に接続可	MR-J2CNM	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)	中継用コネクタ(AMP 製) 1-172161-9(コネクタハウジング黒色) 170359-1(コネクタピン) MT1-0002(ケーブルクランプ、東亜電気製) (注 2) 
	アンプ A・B・Z 相差動入力 インタフェースユニット 間ケーブル	MR-J2HBUS M 内ケーブル長さ 0.5, 1m	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 
	A・B・Z 相差動入力 インタフェースユニット 用コネクタ	MR-J2CN1	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 	
	A・B・Z 相差動入力 インタフェースユニット	MR-J2S-CLP01		
CN1 用	CN1 用コネクタ	MR-J2CN1(注 3)	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 	
	中継端子台ケーブル	MR-J2TBL M 内ケーブル長さ 0.5, 1m	中継端子台用コネクタ(ヒロセ電機製) HIF3BA-20D-2.54R(コネクタ)	アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 
CN3 用	パソコン用通信ケーブル	MR-CPCATCBL3M ケーブル長さ 3m	RS-232C オプション用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)	DOS / V パソコン用コネクタ (日本航空電子製) DE-9SF-N(コネクタ) DE-C1-J6-S6(ケース) 

- 注)1. 表に記載の形名は、はんだ付けの場合です。圧接の形名は、10120-6000EL(コネクタ)、10320-3210-000(シェルキット)となります。
2. コネクタハウジングには、AMP 製 172161-1(白色)も使えます。コネクタピンには、170363-1(バラ)も使用可能です。
3. RS-422 通信用ケーブルを製作する場合は、コネクタ MR-J2CN1 を使用してください。

品 名		形 名	内 容	
モータ電源用	電源用コネクタセット LM-NP2S, NP2M, NP2L	MR-PWCNS1 (ストレート)	プラグ(ストレート) (DDK 製) CE05-6A22-23SD-B-BSS 	ケーブルクランプ (DDK 製) CE3057-12A-2(D265) 
	電源用コネクタセット LM-NP4S, NP4M, NP4L	MR-PWCNS2 (ストレート)	プラグ(ストレート) (DDK 製) CE05-6A24-10SD-B-BSS 	ケーブルクランプ (DDK 製) CE3057-16A-2(D265) 
	電源用コネクタセット LM-NP4G	MR-PWCNS3 (ストレート)	プラグ(ストレート) (DDK 製) CE05-6A32-17SD-B-BSS 	ケーブルクランプ (DDK 製) CE3057-20A-1(D265) 
	モータサーマル用 コネクタセット LM-NP4G	MR-BKCN (ストレート)	プラグ(DDK 製) MS3106A10SL-4S(D190) 	ケーブル用コネクタ(ストレート) YS010-5~8(大和電業製) 
	電源用コネクタセット LM-TP	MR-PWCNK1	プラグ(日本モレックス製) 5559-04P-210 オスターミナル(日本モレックス製) 5558PBT3L(AWG16 用)	
	中継端子台	MR-TB20		

13.1.2. セットアップソフトウェア

セットアップソフトウェア (MRZJW3-SETUP151 で対応予定) はサーボアンプの通信機能を使用して、パーソナルコンピュータによるパラメータ設定値の変更・グラフ表示・テスト運転などを行うものです。

(1) 仕様

項目	内容
通信信号	RS-232C
ボーレート (bps)	57600・38400・19200・9600
モニタ	一括表示・高速表示・グラフ表示 (パーソナルコンピュータの処理速度により最小分解能が変わります)
アラーム	アラーム表示・アラーム履歴・アラーム発生時データ表示
診断	外部入出力信号表示・回転しない理由表示・電源 ON 累積表示・ソフトウェア番号表示 チューニングデータ表示・VC 自動オフセット表示・軸名称設定・リニア診断
パラメータ	パラメータ設定・一覧表示・変更リスト表示・詳細情報表示・チューニング
テスト運転	位置決め運転・出力信号強制出力・簡易言語によるプログラム運転
アドバンス機能	マシンアナライザ・ゲインサーチ・マシンシミュレーション
ファイル操作	データの読込・保存・印刷
その他	自動運転・局番設定・ヘルプ表示

注) 1. 負荷質量比の代わりに負荷慣性モーメント比と表示される場合があります。
負荷慣性モーメント比という表示は、負荷質量比に読み替えて使用してください。

(2) システム構成

セットアップソフトウェアを使用するには、サーボアンプ・リニアサーボモータの他に下記のものがが必要です。

機種	内容
CPU	DX4 75MHz以上 (Pentium 以上を推奨)
メモリ容量	Windows 95 : 16MB 以上 Windows 98 : 24MB 以上 Windows Me・Windows NT Workstation 4.0・Windows 2000 Professional : 32MB 以上
ハードディスク空き容量	30MB 以上
OS	Windows 95・Windows 98・Windows Me・Windows NT Workstation 4.0 Windows 2000 Professional (日本語版)
ディスプレイ	800x600 ピクセル以上かつ 256 色カラー以上で使用可能なもの
キーボード	使用可能なもの
マウス	使用可能なもの (ただし、シリアルマウスは使用しない)
その他	シリアルポートが必要
プリンタ	上記パーソナルコンピュータで使用可能なもの
通信ケーブル	MR-CPCATCBL3M
RS-232C/RS-422 変換器	サーボアンプの RS-422 マルチドロップ通信機能を使用する場合に必要

注) 1. Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
2. 使用するパーソナルコンピュータによっては、セットアップソフトウェアが正常に動作しない場合があります。

13.2. 周辺機器

13.2.1. 推奨電線

サーボアンプ形名	電線サイズ(mm ²)				
	L1、L2、L3	U、V、W、 \ominus	L11、L21	P、C、D	G1、G2
MR-J2S-10A/A1-S040U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-20A/A1-S040U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-40A/A1-S040U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-60A-S040U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-70A-S040U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-100A-S040U	2	2	1.25	2	1.25
MR-J2S-200A-S040U	3.5	3.5	1.25	2	1.25
MR-J2S-350A-S040U	5.5	5.5	1.25	2	1.25
MR-J2S-500A-S040U	5.5	5.5	1.25	2	1.25
MR-J2S-11KA-S240U	14	22	1.25	5.5	1.25
MR-J2S-15KA-S240U	22	30	1.25	5.5	1.25

注) 電線は 600V ビニール電線を基準にしています。表の電線は 30m を基準にしています。

13.2.2. ノーヒューズ遮断器(NFB)・電磁接触器(MC)

ノーヒューズ遮断器・電磁接触器はサーボアンプ1台に対し、必ず1台ずつ使用してください。

サーボアンプ形名	ノーヒューズ遮断器(NFB)	電磁接触器(MC)
MR-J2S-10A-S040U	NF30 形 5A	S-N10
MR-J2S-10A1-S040U	NF30 形 5A	S-N10
MR-J2S-20A-S040U	NF30 形 5A	S-N10
MR-J2S-20A1-S040U	NF30 形 10A	S-N10
MR-J2S-40A-S040U	NF30 形 10A	S-N10
MR-J2S-40A1-S040U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-60A-S040U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-70A-S040U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-100A-S040U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-200A-S040U	NF30 形 20A	S-N18
MR-J2S-350A-S040U	NF30 形 30A	S-N20
MR-J2S-500A-S040U	NF50 形 50A	S-N35
MR-J2S-11KA-S240U	NF100 形 100A	S-N65
MR-J2S-15KA-S240U	NF225 形 125A	S-N95

第 3 部サーボアンプ : MR-J2S- B

本技術資料集に記載されていないサーボアンプ : MR-J2S- B に関する項目については、SSCNET 対応 MR-J2S- B サーボアンプ技術資料集(SH(名)-030001)に記載されていますので必ず確認してください。

第 14 章サーボアンプ : MR-J2S- B の仕様と構成

14.1.概要

リニアサーボモータには、回転型サーボモータ(標準サーボモータ)と同じく、SSCNET 対応の高性能・高機能サーボアンプである MR-J2S- B-S009U / -S209U をお使いいただけます。

・リニアサーボモータと回転型サーボモータとの相違点

分類	項目	相違点		備考
		リニアサーボ	回転型サーボ (標準サーボ)	
外部入出力信号	ストロークエンド信号 (LSP、LSN)(通常運転時)	入力不可	入力不可	磁極検出時に使用 パラメータにより、強制入力可 能
	ストロークエンド信号 (LSP、LSN)(磁極検出時)	あり	なし	
モータ磁極合せ	磁極検出動作	あり	なし (出荷時 調整済)	電源投入後の初回サーボオン時 に実施 ABS スケールの場合、パラメータ 設定により未実施に変更可能 (16.2.項参照)
原点復帰	原点基準位置	2 ²⁰ PLS 単位 (初期値)	モータ1回転 単位	原点復帰ピッチは、パラメータ 設定により変更可能。 (16.3.項参照)
絶対位置システム	検出器用バッテリー(MR-BAT)	不要	要	関連アラーム・警告は検出しな い (アラーム 92、9F、E3、25)
アラーム・警告	リニア専用アラーム・警告	追加		アラーム 27 : 磁極検出異常 アラーム 28 : リニアスケール異常 2 アラーム 2A : リニアスケール異常 1 アラーム 42 : リニアサーボ制御異常
オートチューニング	負荷慣性モーメント比(J)	質量比	慣性 モーメント比	
セットアップ ソフトウェア (Ver.151以降)	モータ回転速度 (データ表示、設定)	mm/s 単位	r/min 単位	画面上の表記は r/min
	リニア用アラーム表示	アラーム 番号のみ		
	パラメータ名称表示	標準のまま		
	テスト 運転機能	位置決め運転	あり	あり
		モータ無運転	なし	あり
		JOG運転	なし	あり
		プログラム運転	あり	あり

14.2. サーボアンプ : MR-J2S- B-S009U / -S209U 標準仕様

サーボアンプ形名 MR-J2S-		10B	20B	40B	60B	70B	100B	200B	350B	500B	11KB	15KB	10B1	20B1	40B1	
		-S009U										-S209U (注 2)		-S009U		
電源	電圧、 周波数(注 1)	三相 AC200～230V，50/60Hz または単相 AC230V，50/60Hz					三相 AC200～230V，50/60Hz					単相 AC100～120V， 50/60Hz				
	許容電圧 変動	三相 AC170～253V，50/60Hz 単相 AC207～253V，50/60Hz					三相 AC170～253V，50/60Hz					単相 AC85～127V， 50/60Hz				
	許 容 周 波 数 変動	± 5%以内														
制御方式		正弦波 PWM 制御・電流制御方式														
ダイナミック ブレーキ		内蔵										外付け オプション		内蔵		
保護機能		過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、検出器異常保護、 回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護														
推奨負荷質量比		リニアサーボモータ一次側質量の 15 倍以下														
構造		自冷、開放 (IP00)					強冷、開放 (IP00)					自冷、 開放 (IP00)				
環境	周囲温度	0～55 (凍結のないこと)														
	保存温度	-20～65 (凍結のないこと)														
	周囲湿度	90%RH 以下(結露のないこと)														
	保存湿度	90%RH 以下(結露のないこと)														
	雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと)、 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと														
	標高	海拔 1000m 以下														
	振動	5.9m/s ² 以下														
質量(kg)		0.7	0.7	1.1	1.1	1.7	1.7	2.0	2.0	4.9	15.0	16.0	0.7	0.7	1.1	

注)1. 組み合わされたりニアサーボモータの定格推力および最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。電源電圧降下時は保証できません。

2. 付属の回生抵抗器なしのサーボアンプ(MR-J2S-11KB/15KB-PX209U)も用意しています。

14.3. サーボアンプ : MR-J2S- B-S009U / -S209U の形名の構成

MR - J 2 S - B - S U

リニアサーボモータ対応記号

記号	モータ形名	記号	モータ形名
U500	LM-HP1B-05M	U515	LM-NP4M-20M(自冷)
U501	LM-HP1D-10M	U516	LM-NP4M-20M(液冷)
U502	LM-HP1F-15M	U517	LM-NP4L-30M(自冷)
U503	LM-HP1H-20M	U518	LM-NP4L-30M(液冷)
U504	LM-HP2D-20M	U519	LM-NP4G-40M(自冷)
U505	LM-HP2F-30M	U520	LM-NP4G-40M(液冷)
U506	LM-HP2H-40M	U521	LM-TP1A-004M
U507	LM-NP2S-05M(自冷)	U522	LM-TP1B-015M
U508	LM-NP2S-05M(液冷)	U523	LM-TP2C-018M
U509	LM-NP2M-10M(自冷)	U524	LM-TP2D-025M
U510	LM-NP2M-10M(液冷)	U525	LM-UP1A-043M
U511	LM-NP2L-15M(自冷)	U526	LM-UP2B-063M
U512	LM-NP2L-15M(液冷)	U527	LM-UP2B-122M
U513	LM-NP4S-10M(自冷)	U528	LM-UP3C-165M
U514	LM-NP4S-10M(液冷)		

リニアサーボモータ対応の
SSCNET 対応サーボアンプ

S009 : 5kW 以下のサーボアンプ

S209 : 11kW 以上のサーボアンプ

電源電圧 無 : 三相 AC200V または単相 AC230V
(単相 AC230V は MR-J2S-70B 以
下のサーボアンプのみです)
1 : 単相 AC100V

汎用パルス列インタフェース


サーボアンプ記号(対応リニアサーボモータ)

記号	対応モータ形名
10	LM-TP1A-004M , LM-TP1B-015M , LM-UP1A-043M
20	LM-HP1B-05M , LM-TP2C-018M , LM-TP2D-025M LM-UP2B-063M
40	LM-HP1D-10M , LM-UP2B-122M , LM-UP3C-165M
60	LM-HP1F-15M
70	LM-HP1H-20M , LM-HP2D-20M
100	LM-HP2F-30M
200	LM-HP2H-40M
350	LM-NP2S-05M
500	LM-NP2M-10M , LM-NP2L-15M , LM-NP4S-10M LM-NP4M-20M
11K	LM-NP4L-30M
15K	LM-NP4G-40M

MELSERVO-J2-Super シリーズ

- 注) 1. 強制停止、リミットスイッチのピン番号はパラメータNo.57によって変更することが可能です(初期値は、19ピンがLSN、20ピンがLSPです)。リミットスイッチを使用される場合は強制停止が使用できなくなります。リミットスイッチは磁極検出時のみ有効です。
2. 必要に応じて強制停止スイッチを設置してください。
3. パーソナルコンピュータを接続してテスト運転モードを使用する場合は、必ず保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用して強制停止が使用できるようにしてください。
4. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
5. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
6. 運転時には強制停止(EM1)とSG間を必ず接続してください(b接点)。
7. パラメータNo.23を『0001』と設定すると強制停止信号を無効にできます。
8. バスケーブルは総延長30m以下で使用してください。また、ノイズ耐量を向上させるよう、コネクタの引き出し部付近にケーブルクランプまたはデータラインフィルタを使用することを推奨します。
9. 第2軸目以降の結線は省略して有ります。
10. 同一系統に最大8軸まで接続できます。
11. 最終サーボアンプのCN1Bには必ず終端コネクタ(MR-A-TM)を装着してください。
12. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
13. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
14. 配線は2m以下にしてください。
15. 配線は10m以下にしてください。
16. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
17. コントローラとサーボアンプとの接続ケーブルは、コントローラにより異なりますので、各コントローラの技術資料集で確認してください。


(2)MR-J2S-11KB-S209U ~ MR-J2S-15KB-S209U アンプの場合

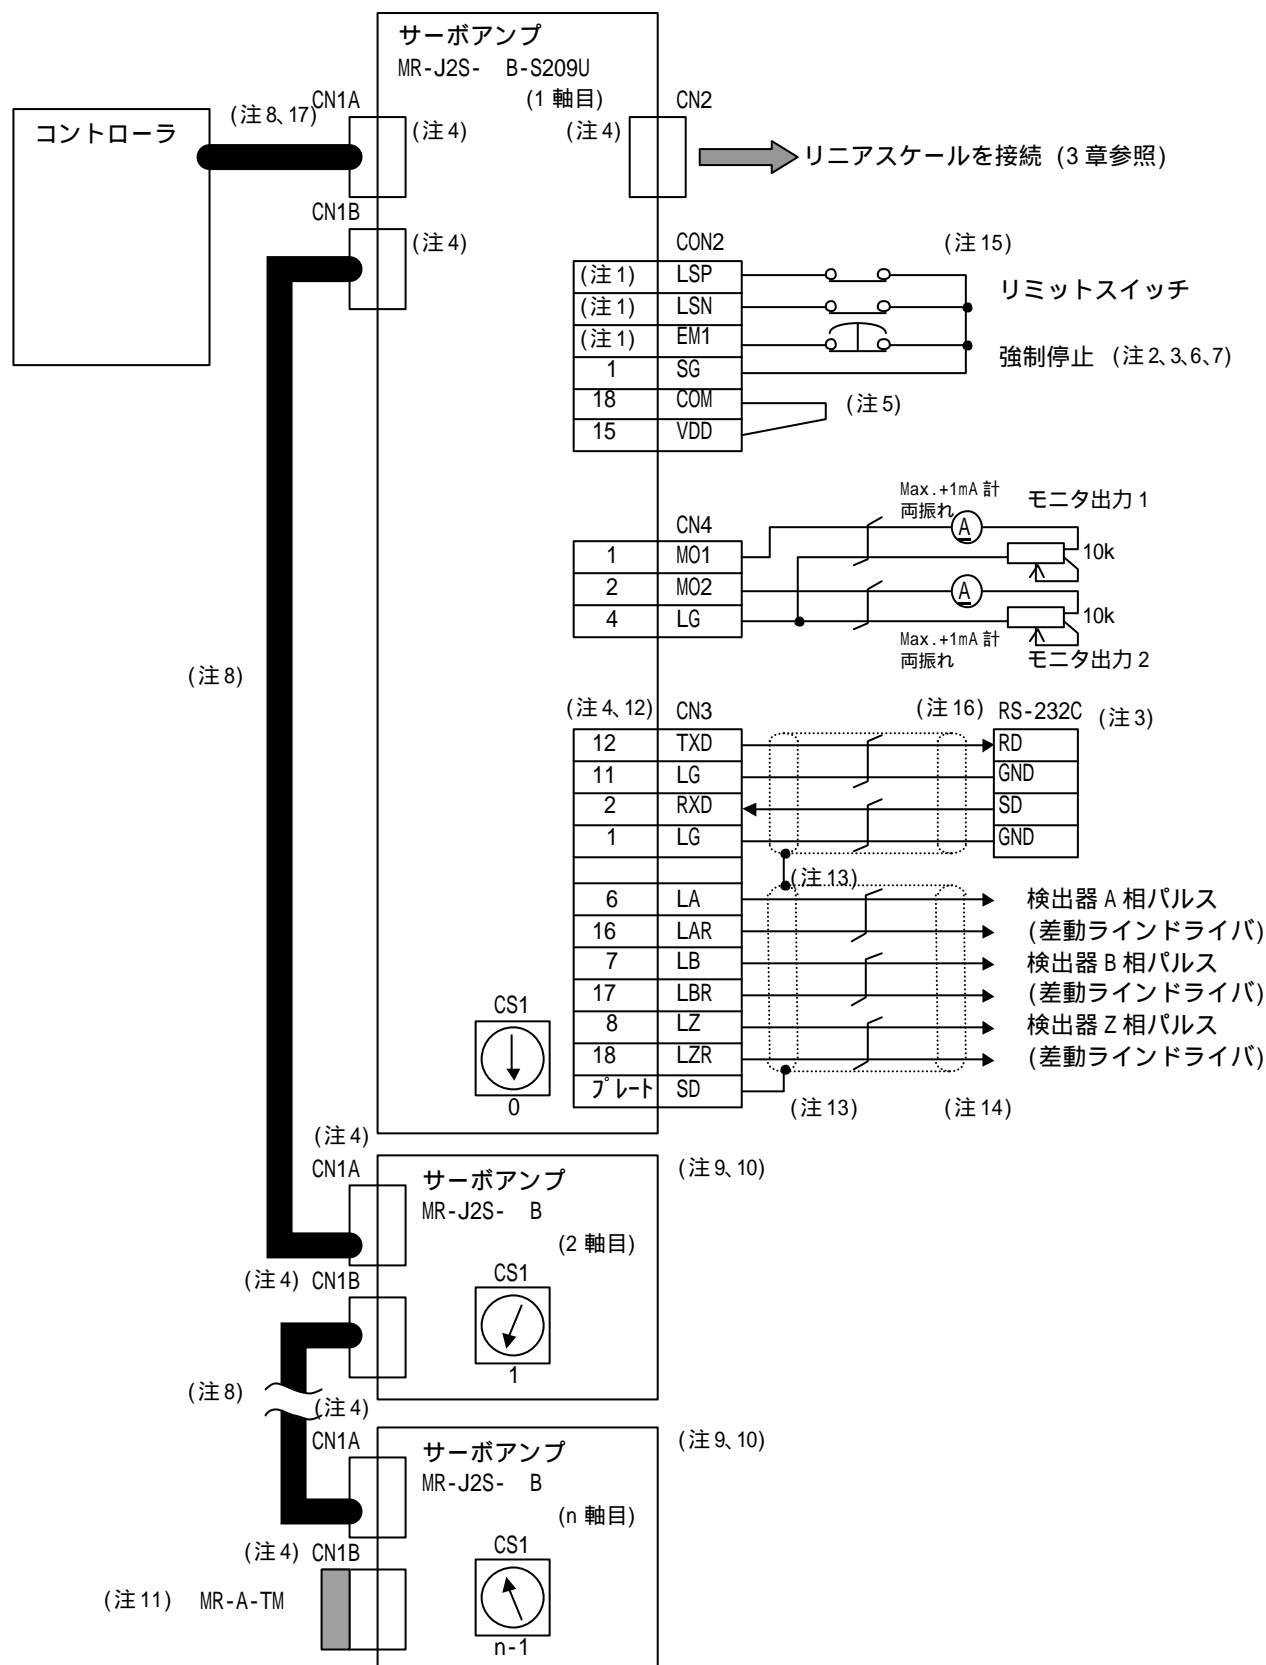

- 注) 1. 強制停止、リミットスイッチのピン番号はパラメータNo.57によって変更することが可能です(初期値は、17ピンがLSN、2ピンがLSPです)。リミットスイッチを使用される場合は強制停止が使用できなくなります。リミットスイッチは磁極検出時のみ有効です。
2. 必要に応じて強制停止スイッチを設置してください。
3. 検出器A相/B相/Z相パルス出力と同時にパーソナルコンピュータを接続する場合は、保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用してください。
4. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
5. 外部リレーに流れる電流の総和は、80mA以下になるようにしてください。80mAを超える場合は、VDD-COM間配線をせずに、インタフェース用電源を外部から供給してください。
6. 運転時には強制停止(EM1)とSG間を必ず接続してください(b接点)。
7. パラメータNo.23を『0001』と設定すると強制停止信号を無効にできます。
8. バスケーブルは総延長30m以下で使用してください。また、ノイズ耐量を向上させるよう、コネクタの引き出し部付近にケーブルクランプまたはデータラインフィルタを使用することを推奨します。
9. 第2軸目以降の結線は省略して有ります。
10. 同一系統に最大8軸まで接続できます。
11. 最終サーボアンプのCN1Bには必ず終端コネクタ(MR-A-TM)を装着してください。
12. 同名称の信号は、サーボアンプ内部で接続してあります。
13. シールド線は確実にコネクタ内のプレート(グランドプレート)に接続してください。
14. 配線は2m以下にしてください。
15. 配線は10m以下にしてください。
16. 配線は必ずシールドつき多芯ケーブルを使用してください。ノイズ環境の良い状況において最大15m可能です。ただし、RS-232C通信で38,400bps以上のボーレートを設定した場合は3m以下にしてください。
17. コントローラとサーボアンプとの接続ケーブルは、コントローラにより異なりますので、各コントローラの技術資料集で確認してください。


- 注) 1. 強制停止、リミットスイッチのピン番号はパラメータNo.57によって変更することが可能です(初期値は、19ピンがLSN、20ピンがLSPです)。リミットスイッチを使用される場合は強制停止が使用できなくなります。リミットスイッチは磁極検出時のみ有効です。
2. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
3. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、強制停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
4. 必要に応じて強制停止スイッチを設置してください。
5. パーソナルコンピュータを接続してテスト運転モードを使用する場合は、必ず保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用して強制停止が使用できるようにしてください。
6. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となる場合があります。
7. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
8. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
9. 運転時には強制停止(EM1)とSG間を必ず接続してください(b接点)。
10. パラメータNo.23を『0001』と設定すると強制停止信号を無効にできます。
11. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
12. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
13. 上下軸には使用しないでください。
14. アラーム、コントローラ非常停止、強制停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
15. コントローラ側でアラーム発生を検知してからMCを切る電源回路を構成してください。
16. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
17. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストッパを設置し危険を回避する構造としてください。
18. 外部に回生オプションを接続する場合は必ず P-D 間の接続を外してください。
19. LM-TP および LM-UP シリーズのリニアサーボモータにはモータサーマルプロテクタはありません。

(2)MR-J2S-500B-S009U アンプの場合

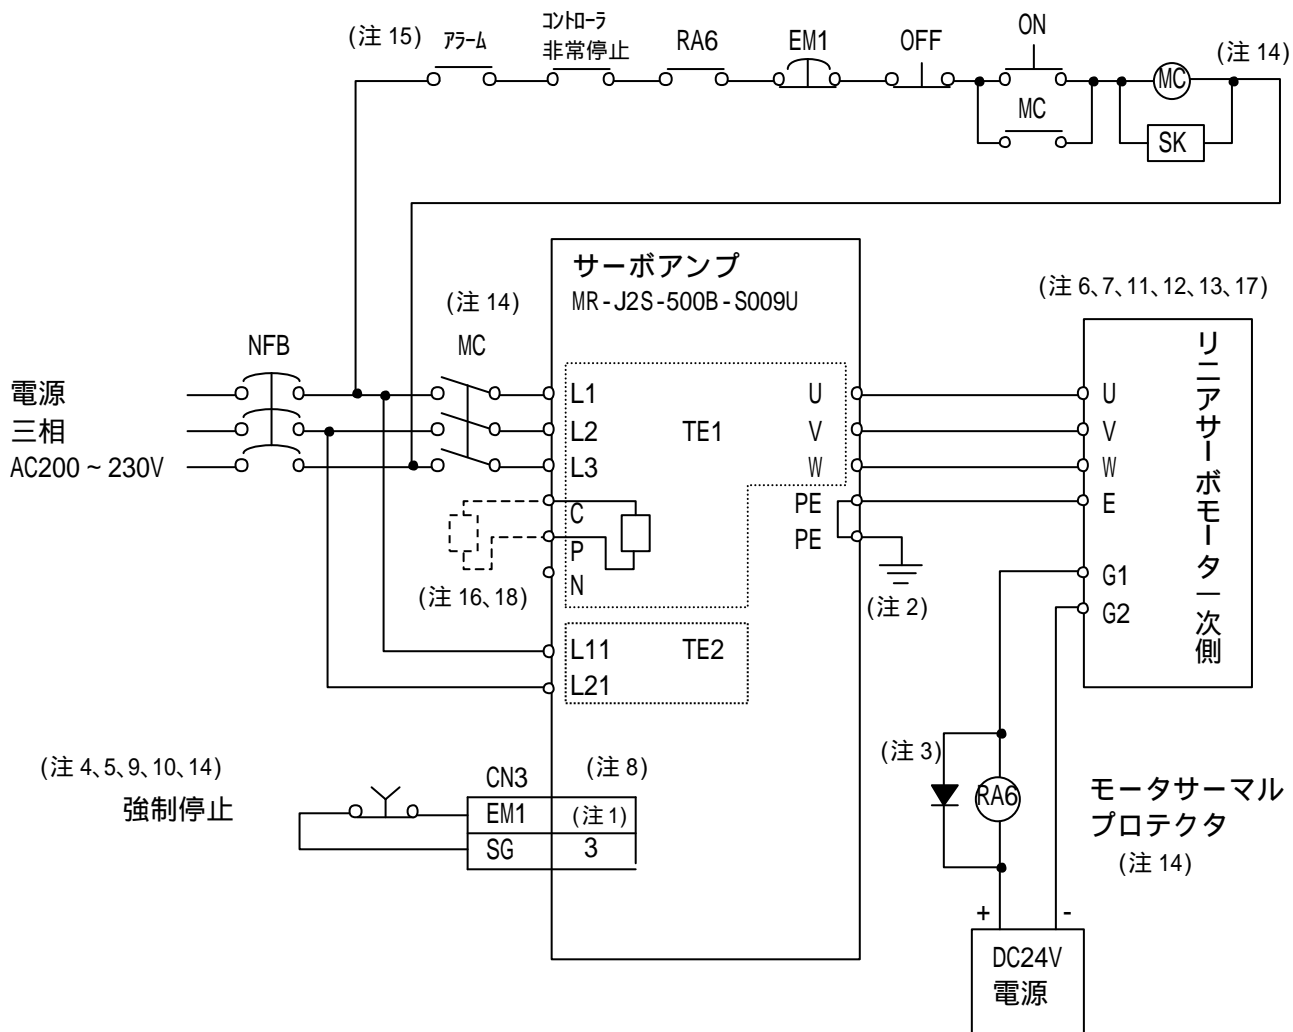


- 注) 1. 強制停止、リミットスイッチのピン番号はパラメータNo.57によって変更することが可能です(初期値は、19ピンがLSN、20ピンがLSPです)。リミットスイッチを使用される場合は強制停止が使用できなくなります。リミットスイッチは磁極検出時のみ有効です。
2. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
3. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、強制停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
4. 必要に応じて強制停止スイッチを設置してください。
5. パーソナルコンピュータを接続してテスト運転モードを使用する場合は、必ず保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用して強制停止が使用できるようにしてください。
6. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となる場合があります。
7. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
8. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
9. 運転時には強制停止(EM1)とSG間を必ず接続してください(b接点)。
10. パラメータNo.23を『0001』と設定すると強制停止信号を無効にできます。
11. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
12. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
13. 上下軸には使用しないでください。
14. アラーム、コントローラ非常停止、強制停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
15. コントローラ側でアラーム発生を検知してからMCを切る電源回路を構成してください。
16. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
17. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストoppaを設置し危険を回避する構造としてください。
18. 外部に回生オプションを接続する場合は必ずC、Pへの接続を外してください。

(3)MR-J2S-11KB-S209U ~ MR-J2S-15KB-S209U アンプの場合

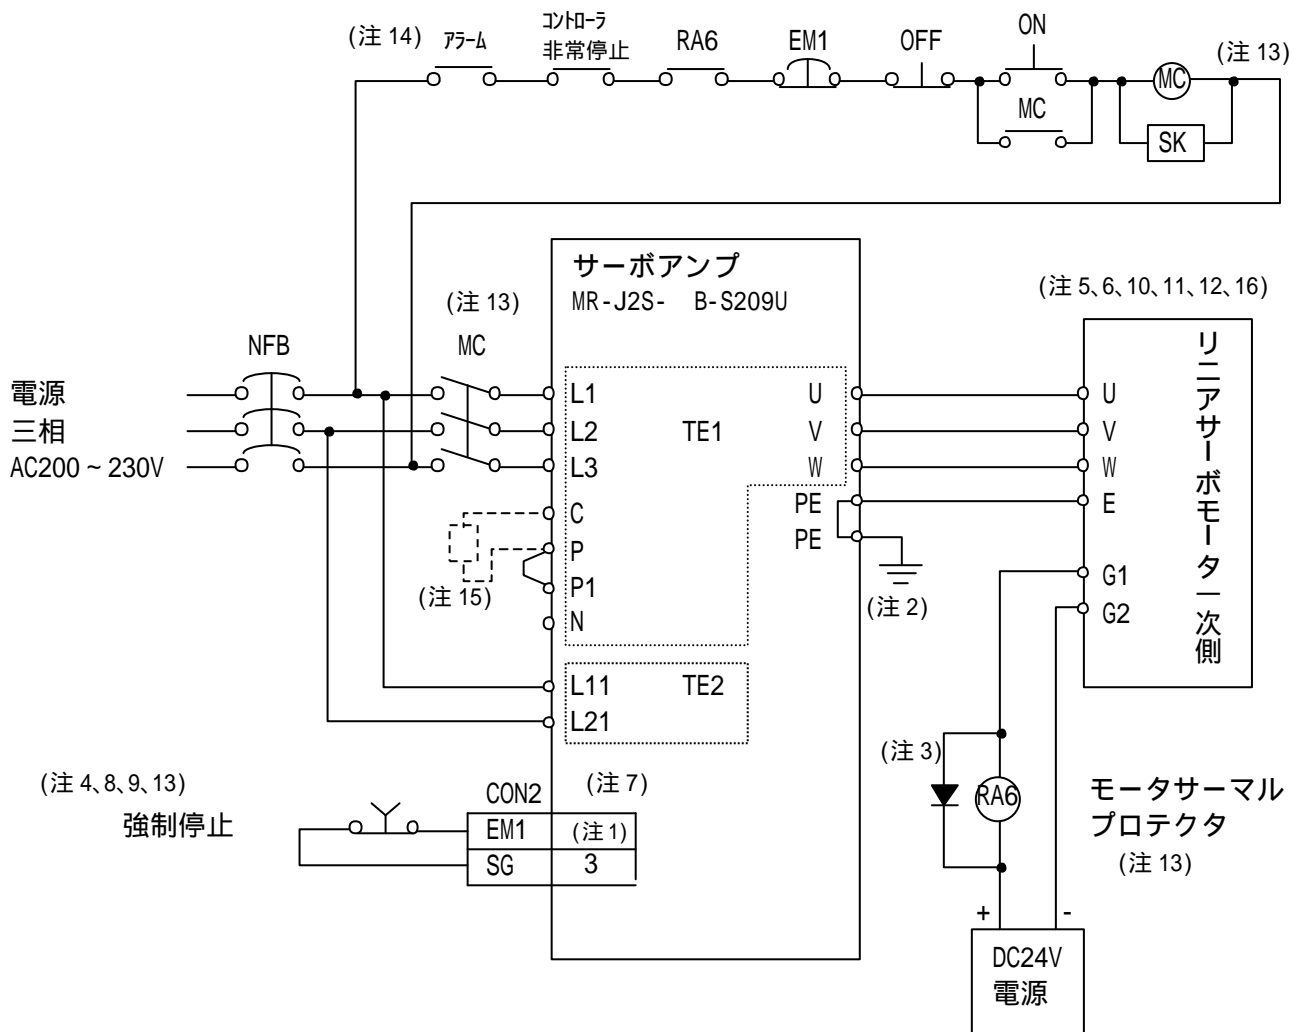

- 注) 1. 強制停止、リミットスイッチのピン番号はパラメータNo.57によって変更することが可能です(初期値は、17ピンがLSN、2ピンがLSPです)。リミットスイッチを使用される場合は強制停止が使用できなくなります。リミットスイッチは磁極検出時のみ有効です。
2. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
3. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、強制停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
4. 必要に応じて強制停止スイッチを設置してください。
5. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となることがあります。
6. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
7. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
8. 運転時には強制停止(EM1)とSG間を必ず接続してください(b接点)。
9. パラメータNo.23を『0001』と設定すると強制停止信号を無効にできます。
10. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
11. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
12. 上下軸には使用しないでください。
13. アラーム、コントローラ非常停止、強制停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
14. コントローラ側でアラーム発生を検知してからMCを切る電源回路を構成してください。
15. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
16. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストッパを設置し危険を回避する構造としてください。

15.2.2. 単相 AC230V 電源・単相 AC100 ~ 120V 電源の場合

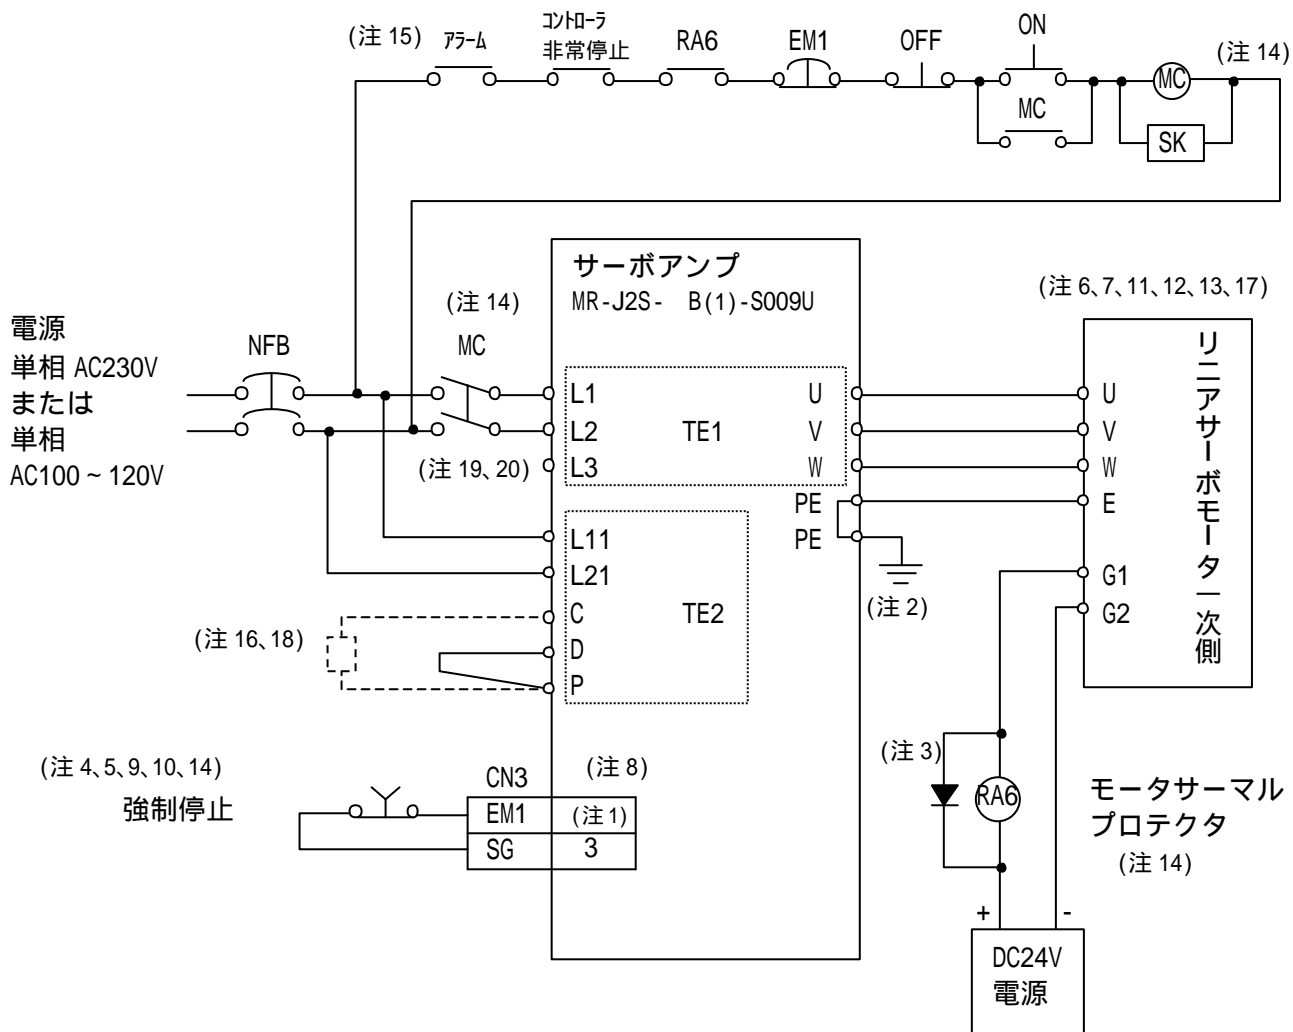


- 注) 1. 強制停止、リミットスイッチのピン番号はパラメータNo.57によって変更することが可能です(初期値は、19ピンがLSN、20ピンがLSPです)。リミットスイッチを使用される場合は強制停止が使用できなくなります。リミットスイッチは磁極検出時のみ有効です。
2. 感電防止のためサーボアンプの保護アース(PE)端子を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
3. ダイオードの向きを間違えないでください。逆に接続すると、サーボアンプが故障して信号が出力されなくなり、強制停止などの保護回路が動作不能になることがあります。
4. 必要に応じて強制停止スイッチを設置してください。
5. パーソナルコンピュータを接続してテスト運転モードを使用する場合は、必ず保守用中継カードMR-J2CN3TMを使用して強制停止が使用できるようにしてください。
6. 指定のサーボアンプとリニアサーボモータの組合せで使用してください。指定の組合せでない場合、サーボアンプまたはリニアサーボモータが破損するもしくは制御不能に落ち入り暴走するなど危険な状態となることがあります。
7. 外力を加えた状態で磁極推定を実施すると磁極検出の精度が出ずモータが暴走する場合があります。
8. CN1A、CN1B、CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
9. 運転時には強制停止(EM1)とSG間を必ず接続してください(b接点)。
10. パラメータNo.23を『0001』と設定すると強制停止信号を無効にできます。
11. 二次側は強力な永久磁石で構成されており、磁性体を近づけると吸引力が発生し、手の挟まれ事故の恐れがあり、また時計等を近づけると破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
12. リニアサーボモータの電磁ブレーキ付きの仕様はありません。
13. 上下軸には使用しないでください。
14. アラーム、コントローラ非常停止、強制停止および過熱によるモータサーマルプロテクタのオープンにてMCを切るシーケンスを構成してください。
15. コントローラ側でアラーム発生を検知してからMCを切る電源回路を構成してください。
16. 回生オプションの接続を間違えるとサーボアンプが破損します。
17. リニアサーボモータは高速となる可能性があるため走行路端には必ず機械式ストoppaを設置し危険を回避する構造としてください。
18. 外部に回生オプションを接続する場合は必ずP-D間の接続を外してください。
19. 単相AC230Vの場合、電源はL1、L2端子に接続し、L3には何も接続しないでください。
20. 単相 AC100 ~ 120V の場合、L3 はありません。

15.3. サーボアンプ : MR-J2S- B の入出力信号

15.3.1. 信号割付け


(1) CN1A コネクタ

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	RD	12	RD*
3	-	13	-
4	TD	14	TD*
5	LG	15	LG
6	-	16	-
7	EMG	17	EMG*
8	-	18	-
9	BT	19	-
10	-	20	-

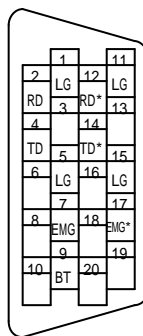


(2) CN1B コネクタ

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	RD	12	RD*
3	-	13	-
4	TD	14	TD*
5	LG	15	LG
6	-	16	-
7	EMG	17	EMG*
8	-	18	-
9	BT	19	-
10	-	20	-

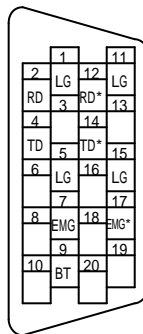


(3) CN2 コネクタ

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	LG	12	LG
3	-	13	-
4	-	14	-
5	-	15	-
6	MD	16	MDR
7	MR	17	MRR
8	-	18	P5
9	-	19	P5
10	-	20	P5

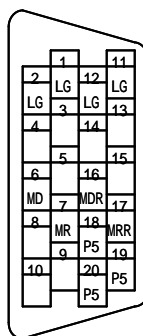


(4)CN3 コネクタ : MR-J2S-10B(1)-S009U ~ MR-J2S-500B-S009U アンプの場合

ピン No.	信号略称	関連 パラメータ	ピン No.	信号略称	関連 パラメータ
1	LG	-	11	LG	-
2	RXD	-	12	TXD	-
3	SG	-	13	MBR	-
4	MO1	-	14	MO2	-
5	COM	-	15	-	-
6	LA	-	16	LAR	-
7	LB	-	17	LBR	-
8	LZ	-	18	LZR	-
9	-	-	19	LSN/LSP	No.57
10	VDD	-	20	LSN/LSP/EM1	No.57

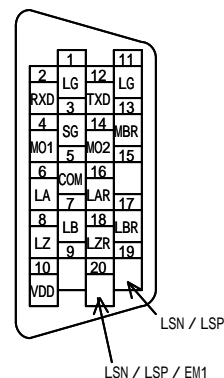


(5)CN3 コネクタ : MR-J2S-11KB-S209U ~ MR-J2S-15KB-S209U アンプの場合

ピン No.	信号略称	ピン No.	信号略称
1	LG	11	LG
2	RXD	12	TXD
3	-	13	-
4	-	14	-
5	-	15	-
6	LA	16	LAR
7	LB	17	LBR
8	LZ	18	LZR
9	-	19	-
10	-	20	-

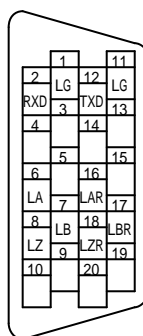


(6)CN4 コネクタ : MR-J2S-11KA-S240U ~ MR-J2S-15KA-S240U アンプの場合

ピン No.	信号略称
1	MO1
2	MO2
3	-
4	LG

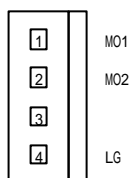

(7)CON2 コネクタ : MR-J2S-11KB-S209U ~ MR-J2S-15KB-S209U アンプの場合

ピン No.	信号略称	関連 パラメータ	ピン No.	信号略称	関連 パラメータ
1	SG		14	-	
2	LSN/LSP/EM1	No.57	15	VDD	
3	MBR		16	-	
4	DB		17	LSN/LSP	No.57
5	-		18	COM	
6	-		19	-	
7	-		20	-	
8	-		21	-	
9	-		22	-	
10	-		23	-	
11	-		24	-	
12	-		25	-	
13	-		26	-	

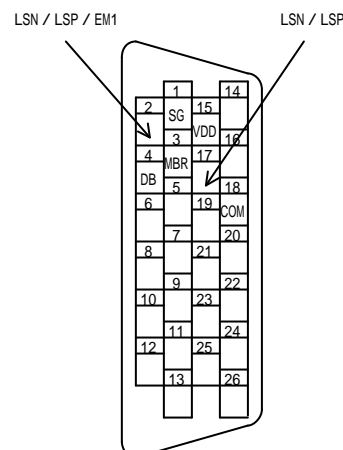

15.3.2. 信号略称の説明

(1) 入力信号

信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
LSP	正方向ストロークエンド	EM1	強制停止
LSN	負方向ストロークエンド		

(2) 出力信号

信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
LA	検出器 A 相パルス(差動ラインドライバ)	LZ	検出器 Z 相パルス(差動ラインドライバ)
LAR		LZR	
LB	検出器 B 相パルス(差動ラインドライバ)	MO1	モニタ出力 1
LBR		MO2	モニタ出力 2
		MBR	電磁ブレーキインタロック

(3) 通信

信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
RD	SSCNET 通信 I/F	MR	検出器 I/F
RD*		MRR	
TD		MD	
TD*		MDR	
EMG		RXD	RS-232C 通信 I/F
EMG*		TXD	
BT			

(4) 電源


信号略称	信号名称	信号略称	信号名称
VDD	I/F 用内部電源出力	P5	DC5V 電源出力
COM	デジタル I/F 用電源入力	LG	制御コモン
SG	デジタル I/F コモン	SD	シールド

第 16 章サーボアンプ：MR-J2S- B の運転

16.1. 立上げ

16.1.1. 立上げ手順


下記手順にて、リニアサーボを立上げます。

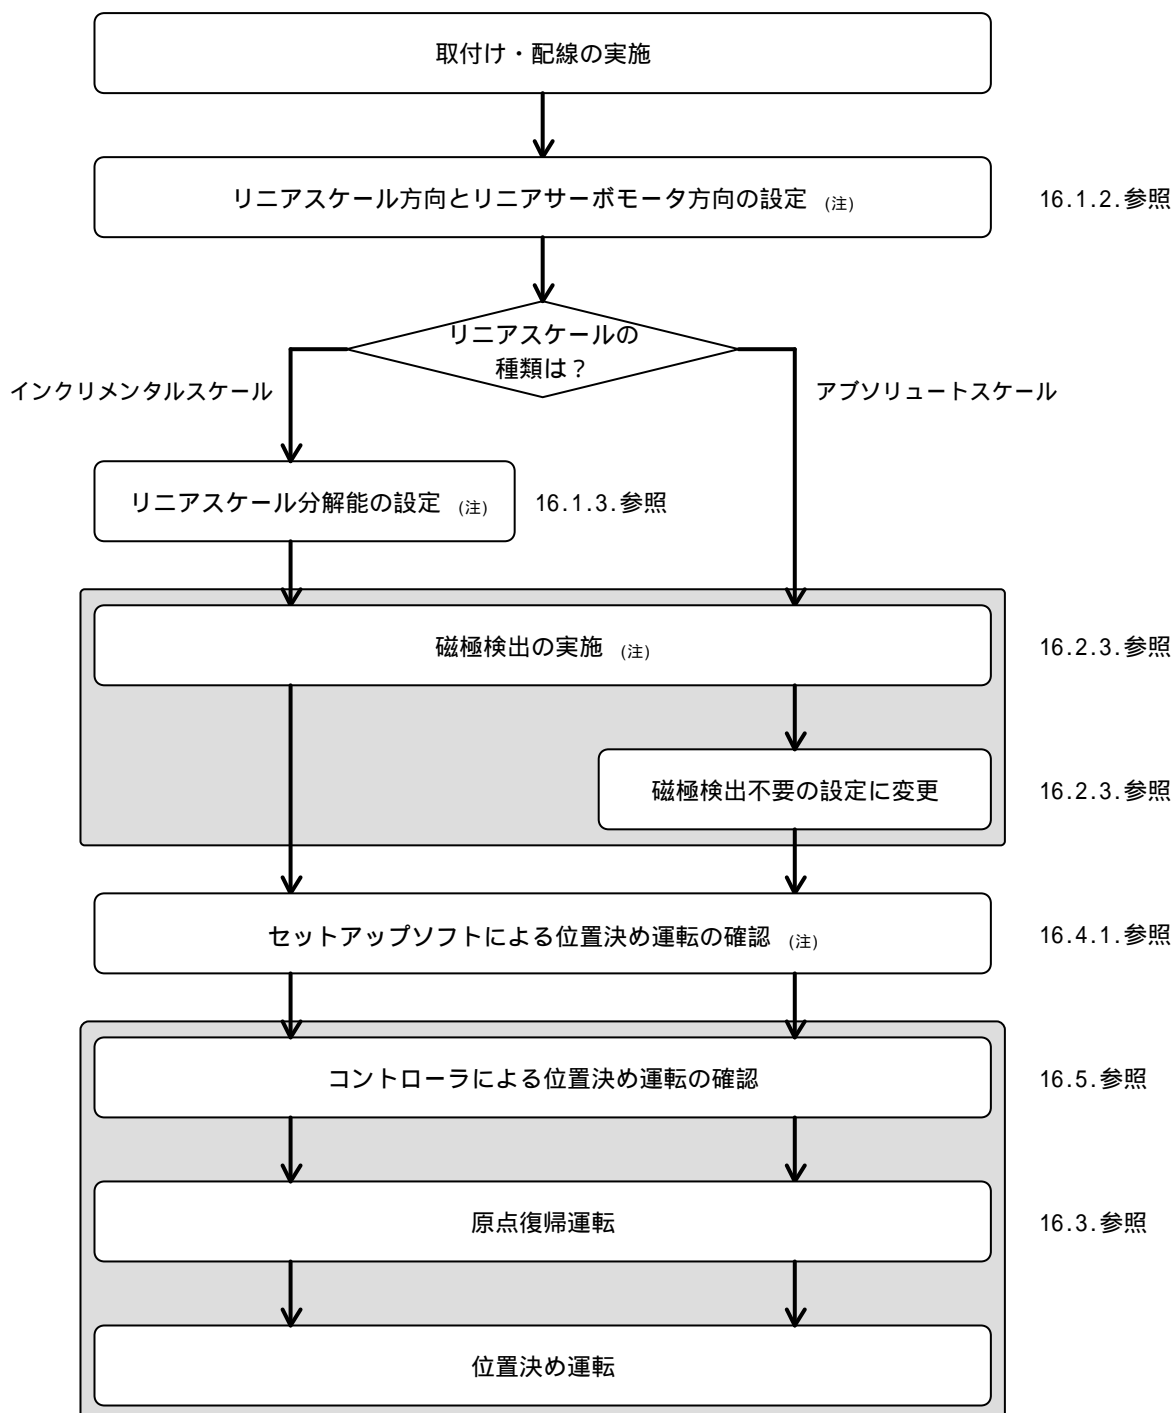

注) セットアップソフトを使用します。

16.1.2. リニアスケール方向とリニアサーボモータ方向

(1) パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
62	*FCT	<p>リニアスケール選択 リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。</p>  <p>リニアスケール方向 0：モータ正方向でスケール増加方向 1：モータ正方向でスケール減少方向</p>	1302		0000h ~ 1312h

注) 1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.40 パラメータ書き込み禁止(*BLK)に『000F』を設定して下さい。

2. *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が有効となります。

(2) パラメータ設定方法

リニアサーボモータの正方向とリニアスケールフィードバックの増加方向が一致するように設定します。

【設定方法】

- リニアサーボモータの正方向を確認します。
リニアサーボモータの取付け方向と正方向の関係は、次ページ以降を参照してください。
- リニアスケールの増加方向を確認します。
- リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致している場合は、リニアスケール選択(パラメータ No.62)を 0 に設定します。
リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致していない場合は、リニアスケール選択(パラメータ No.62)を 1 に設定します。


リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致しているかどうかは、次の手順で確認できます。

- サーボ OFF 状態で手動にてリニアサーボモータを正方向に動かします。
- セットアップソフトを使用し、その時のモータ速度(正、負)を確認します。
- リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定が 0 の場合、リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致していれば、リニアサーボモータを正方向に動作させるとモータ速度は正の値となります。
リニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が不一致の場合、モータ速度は負の値となります。

また、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定が 1 の場合、上記と逆になりリニアサーボモータの正方向とリニアスケールの増加方向が一致していれば、リニアサーボモータを正方向に動作させるとモータ速度は負の値となります。

(a) LM - Hシリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-Hシリーズのリニアサーボモータは、電源ケーブルが出ている方向が正方向です。

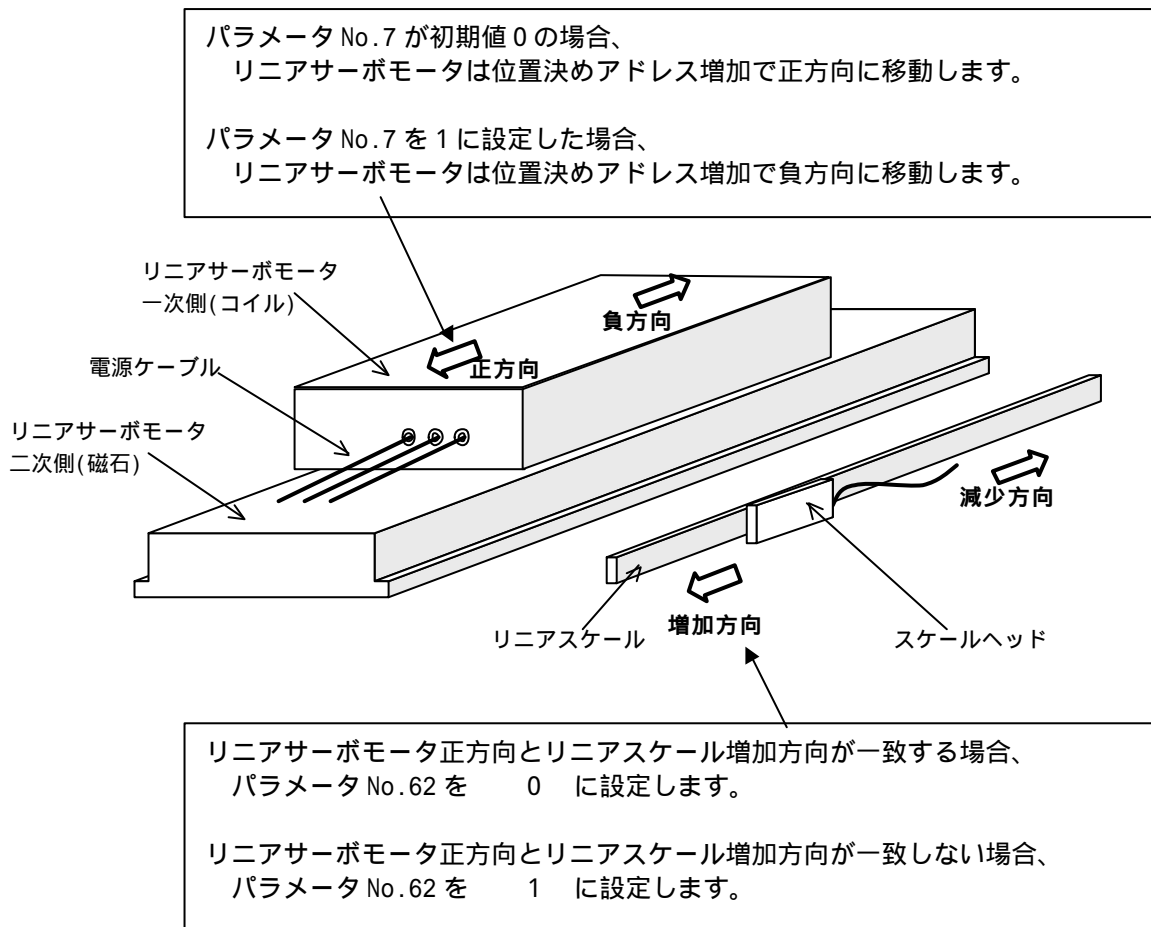


注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.62)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(アラーム 27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。

(b) LM - N シリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-N シリーズのリニアサーボモータは、電源用コネクタが出ている方向が正方向です。

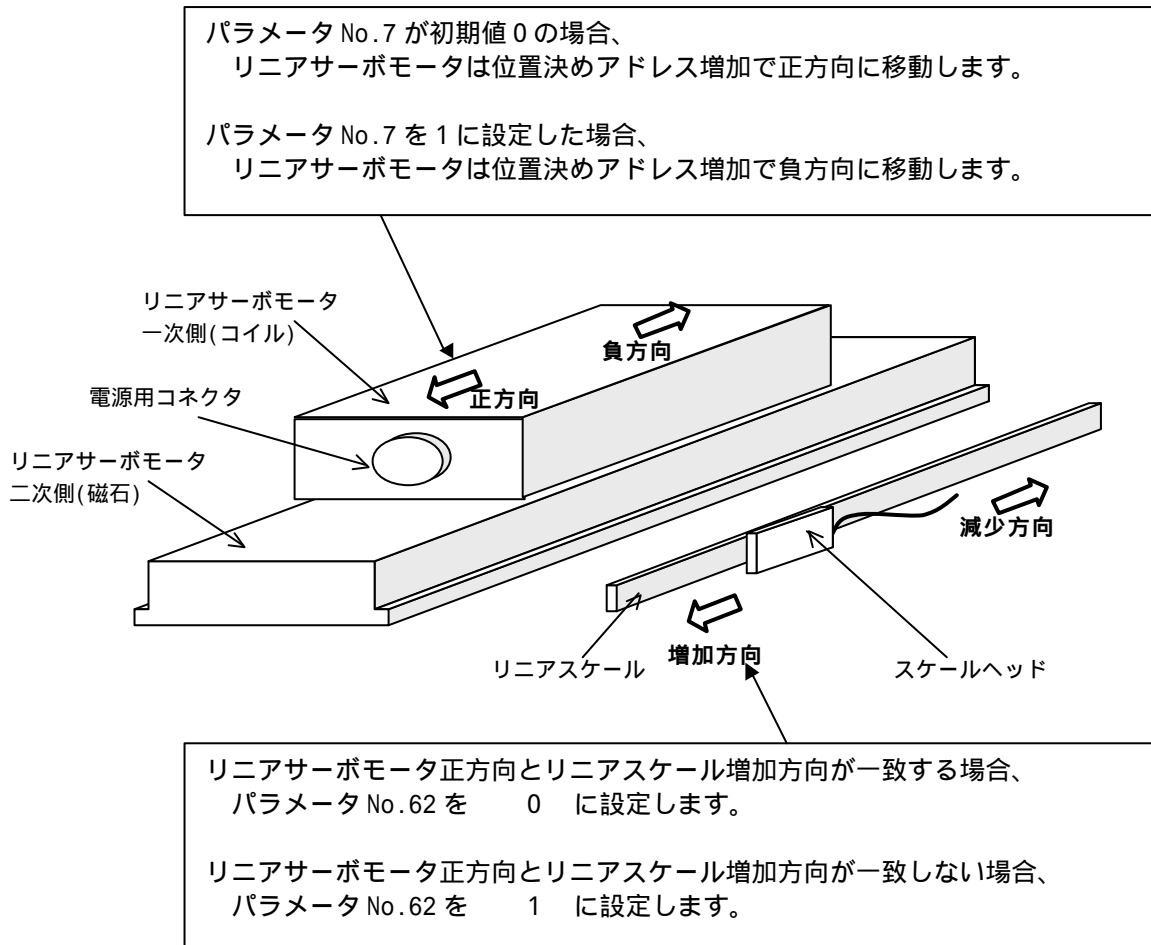


注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.62)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(アラーム 27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。

(c) LM - T シリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-T シリーズのリニアサーボモータは、一次側(コイル)の名板がある方向が正方向です。

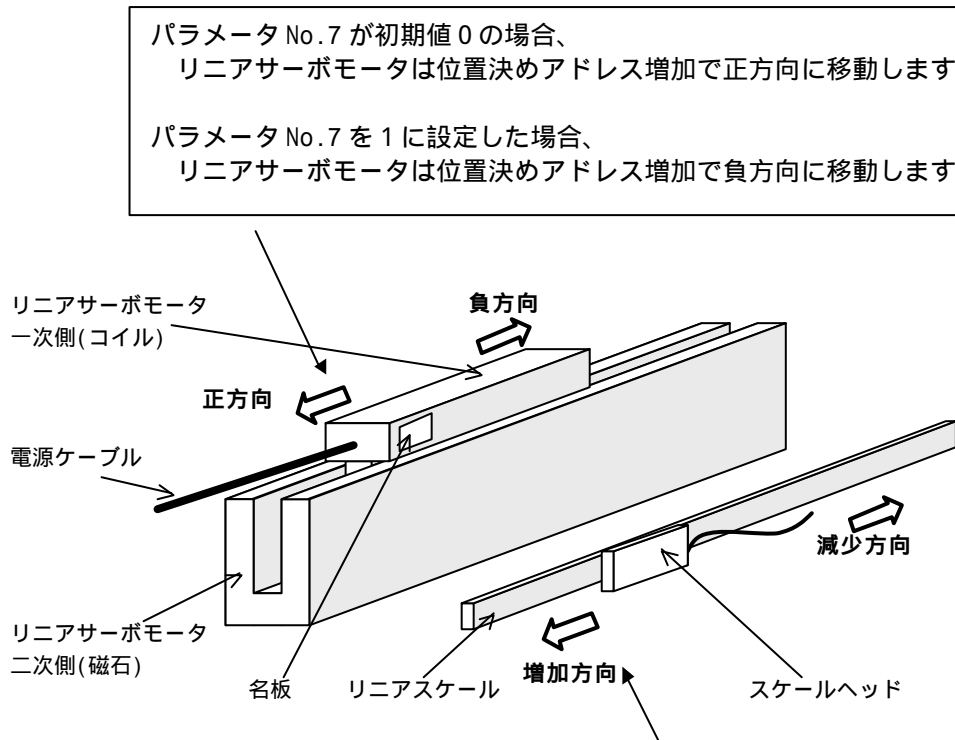

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致する場合、
パラメータ No.62 を 0 に設定します。

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致しない場合、
パラメータ No.62 を 1 に設定します。




注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.62)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(アラーム 27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。

(d) LM - U シリーズのリニアサーボモータ方向とリニアスケール方向

LM-U シリーズのリニアサーボモータは、一次側(コイル)の名板がある方向が正方向です。

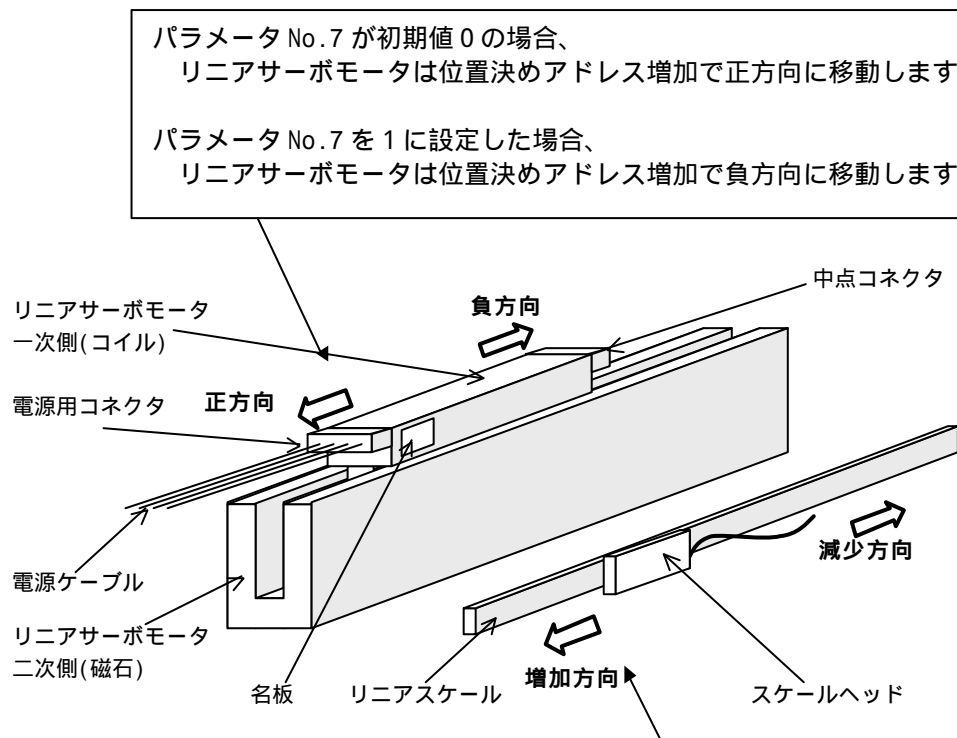

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致する場合、
パラメータ No.62 を 0 に設定します。

リニアサーボモータ正方向とリニアスケール増加方向が一致しない場合、
パラメータ No.62 を 1 に設定します。



注意

1. リニアスケール選択(パラメータ No.62)のリニアスケール方向に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。また、位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム(アラーム 27、42)が発生することがあります。
2. 左右 2 軸のリニアサーボモータを連結して動かす場合は、左右の軸でリニアスケールの向きを逆に取り付ける場合がありますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。
3. 二次側(磁石)を動かす場合もモータの動作方向が逆になりますので、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定には注意してください。

16.1.3. リニアスケールの分解能設定 (INC スケール時有効)

(1) パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
65	*FCM	リニアスケール電子ギア分子 (INC スケールの時有効) リニアスケールの分解能が $1\mu\text{m}$ となるように電子ギアの分子を設定します。	1		1 ~ 65535
66	*FCD	リニアスケール電子ギア分母 (INC スケールの時有効) リニアスケールの分解能が $1\mu\text{m}$ となるように電子ギアの方母を設定します。	1		1 ~ 65535

注) 1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No. 40 パラメータ書き込み禁止 (*BLK) に『000F』を設定して下さい。

2. *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が有効となります。

(2) パラメータ設定方法

リニアスケールの分解能に対する比率をリニアスケール電子ギア (パラメータ No. 65、66) にて設定します。

(A B S スケール使用時は、設定する必要はありません。設定値は無効となります。)

【設定方法】

下式となるような値を設定して下さい。

$$\text{リニアスケールの分解能} \times \frac{\text{電子ギア分子 (No. 65)}}{\text{電子ギア分母 (No. 66)}} = 1\mu\text{m}$$

【設定例】

リニアスケール分解能 = $0.5\mu\text{m}$ 時

$$\frac{\text{電子ギア分子 (No. 65)}}{\text{電子ギア分母 (No. 66)}} = \frac{1\mu\text{m}}{\text{リニアスケールの分解能}} = \frac{1\mu\text{m}}{0.5\mu\text{m}} = \frac{2}{1}$$

【設定値早見表】

No.	略称	スケール分解能 (μm)							
		0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0	2.0
65	*FCM	100	50	20	10	5	2	1	1
66	*FCD	1	1	1	1	1	1	1	2



注意

リニアスケール電子ギア (パラメータ No. 65、66) に誤った値を設定した場合、正常に動作しない恐れがあります。
位置決め運転・磁極検出時にサーボアラーム (アラーム 27、42) が発生することがあります。


16.2. 磁極検出

位置決め運転を行う前に必ず磁極検出を行ってください。

リニアサーボモータとリニアスケールの位置関係を合わせるために、磁極検出を行います。

装置立上げ時にはセットアップソフトにて、必ず磁極検出電圧レベルの調整を実施してください。

(1)パラメータ

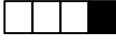No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
62	*FCT	リニアスケール選択 リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。  リニアサーボ機能 0：この設定にするとアラーム 37 となります 1：磁極検出無効 2：磁極検出有効(電源投入後の最初のサーボ ON にて磁極検出を実施) *INC スケール時は設定にかかわらず初期磁極検出を行います	1302		0000h ~ 1312h

注)1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.40 パラメータ書き込み禁止(*BLK)に『000F』を設定して下さい。


2. *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が有効となります。

(2)磁極検出動作

電源投入後、コントローラからのサーボオン指令が ON することで、自動的に磁極検出を行います。


初回サーボオン時のみ行います。

【タイミングチャート】

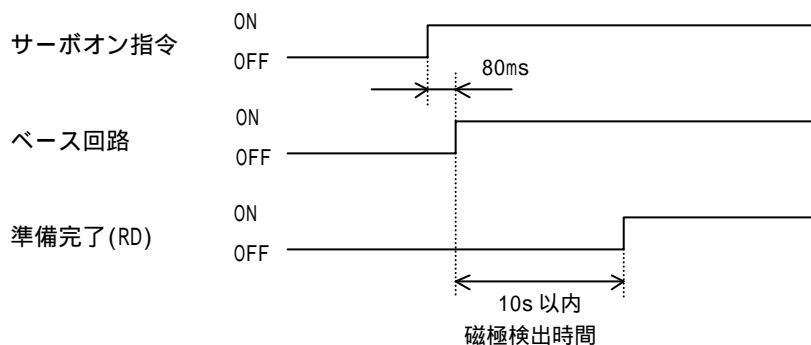

磁極検出時間は、ストロークエンド信号 (LSP, LSN) が ON の時の動作時間です。


【リニアサーボモータ動作】

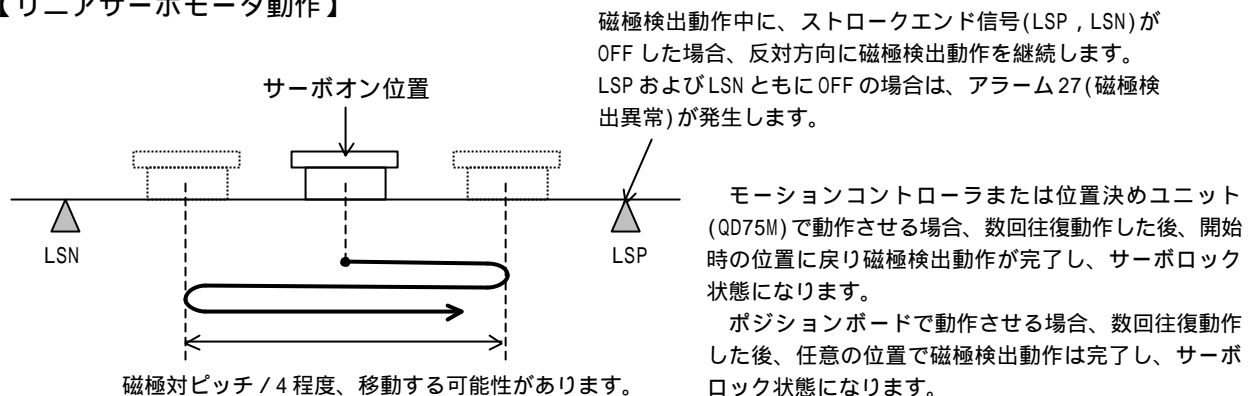

磁極対ピッチは各リニアサーボモータシリーズによって異なります。

モータシリーズ	LM-H	LM-N	LM-T	LM-U
磁極対ピッチ (mm)	36	60	40	30

【磁極検出開始時にストロークエンド信号が OFF している場合】

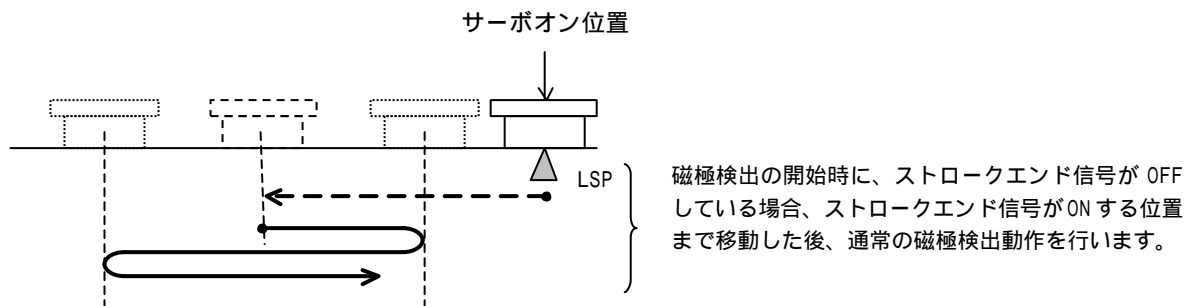

注意

1. ストロークエンド信号 (LSP、LSN) を使用する機械構成にしてください。
ストロークエンド信号が無い場合、衝突によって機械を破損する恐れがあります。
2. 磁極検出時は正方向、負方向どちらに動作するか分かりません。
3. 磁極検出電圧レベル (パラメータ No. 97) の設定により、過負荷、過電流、磁極検出アラームなどが発生する可能性があります。
4. 位置決めコントローラから位置決め運転を行う場合は、磁極検出が正常に完了しサーボオン状態であることを確認した上で、位置決め指令を出力するようなシーケンスとしてください。
磁極検出完了 (RD 信号オン) 前に位置決め指令を出力した場合、指令を受付けない場合やサーボアラームが発生する可能性があります。
5. 磁極検出が正常に実施されない場合、リニアサーボモータが暴走する場合があります。
6. 磁極検出後は、テスト運転 (セットアップソフト・位置決め運転機能) にて位置精度を確認してください。
7. ABS スケール使用時ににおいてリニアスケールとリニアサーボモータの位置関係にずれが発生した場合は、再度磁極検出を実施してください。
8. 無負荷の状態で実施すると、磁極検出の精度が向上します。
9. リニアスケールの取付けが間違っている場合や、リニアスケール分解能の設定 (パラメータ No. 65、66) または磁極検出電圧レベルの設定 (パラメータ No. 97) の設定値が間違っている場合は、サーボアラームが発生することがあります。
10. リニアサーボは、上下軸 (昇降軸) のシステムには使用しないでください。
11. 摩擦の大きい機械の場合 (定格推力の 30% 以上) は、正常に動作しない場合があります。
12. 水平軸でもアンバランス推力の大きい機械の場合 (定格推力の 20% 以上) は、正常に動作しない場合があります。

16.2.1. スケールタイプによる磁極検出の違い

(1) ABS スケール(絶対値)の場合

次の場合に磁極検出が必要です。

- (a) システムセットアップ時(装置立上げ初回時)
- (b) サーボアンプを交換した場合
- (c) サーボモータ(一次側(コイル)、二次側(磁石)いずれも)を交換した場合
- (d) リニアスケール(スケール、ヘッドいずれも)の交換および取付けを変更した場合

磁極検出後、パラメータ(No.62 リニアスケール選択)にて磁極検出機能を無効にすることで、電源投入ごとの磁極検出は不要となります。

磁極検出後、ストロークエンド(LSP、LSN)をサーボアンプから外してください。

【手順】


- (a) リニアスケール選択(パラメータ No.62)を 2 (磁極検出有効)に設定します。
- (b) 磁極検出を実行します。
- (c) 磁極検出が正常完了したら、リニアスケール選択(パラメータ No.62)を 1 (磁極検出無効)に変更します。
- (d) 磁極検出後、ストロークエンド(LSP、LSN)をサーボアンプから外してください。


(2) INC スケール(インクリメンタル)の場合

電源投入ごとに、磁極検出が必要です。

【手順】

- (a) コントローラからサーボアンプへサーボオン指令を出力してください。

 危険	サーボオン指令が ON したら、自動的に磁極検出を開始しますので注意してください。
---	---

 注意	INC スケールを使用したシステムの場合も、装置の立上げ時には ABS スケールと同様にセットアップソフトにて磁極検出を実施し、正常に磁極検出ができることを確認してください。
---	---

16.2.2. 磁極検出電圧レベルの設定

(1) パラメータ

No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
97	LPWM	磁極検出電圧レベル 磁極検出時の電圧レベルを設定します。	30	%	0 ~ 100

注) 1. 上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.40 パラメータ書き込み禁止 (*BLK) に『0010』を設定して下さい。

(2) パラメータ設定方法

下表を参考に設定して下さい。


No.97 設定値 (目安値)	小 (~ 10	中 (初期値)	大 (50 ~)
動作時の推力	小		大
過負荷・過電流アラーム	出にくい		出やすい
磁極検出アラーム	出やすい		出にくい
磁極検出精度	低い		高い

【手順】

- 磁極検出を実施して、過負荷・過電流アラームまたは過負荷警告が発生するまで磁極検出電圧レベル(パラメータ No.97)の設定を大きくします(目安として 5 ずつプラスします)。
- 過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値の約 70% を最終設定値とします。
ただし、過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値の 70% の値で磁極検出アラームが出る場合は、過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値と磁極検出アラームが発生した時の設定値との中間の値を最終設定値とします。
- 最終設定値にて、再度磁極検出を実施します。

注) セットアップソフトによる磁極検出中に過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した場合、セットアップソフトのテスト運転は自動的に終了します。


【設定例】

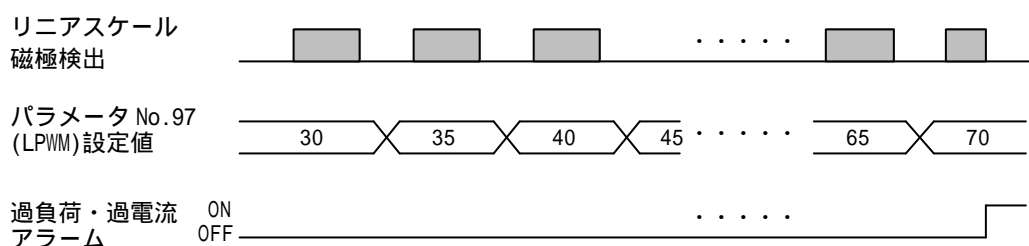

上記特性の場合は、パラメータ No.97 の最終設定値を 49(過負荷・過電流アラーム発生時の設定値 = 70×0.7) にします。

16.2.3. セットアップソフトによる磁極検出方法

(1) 磁極検出フロー

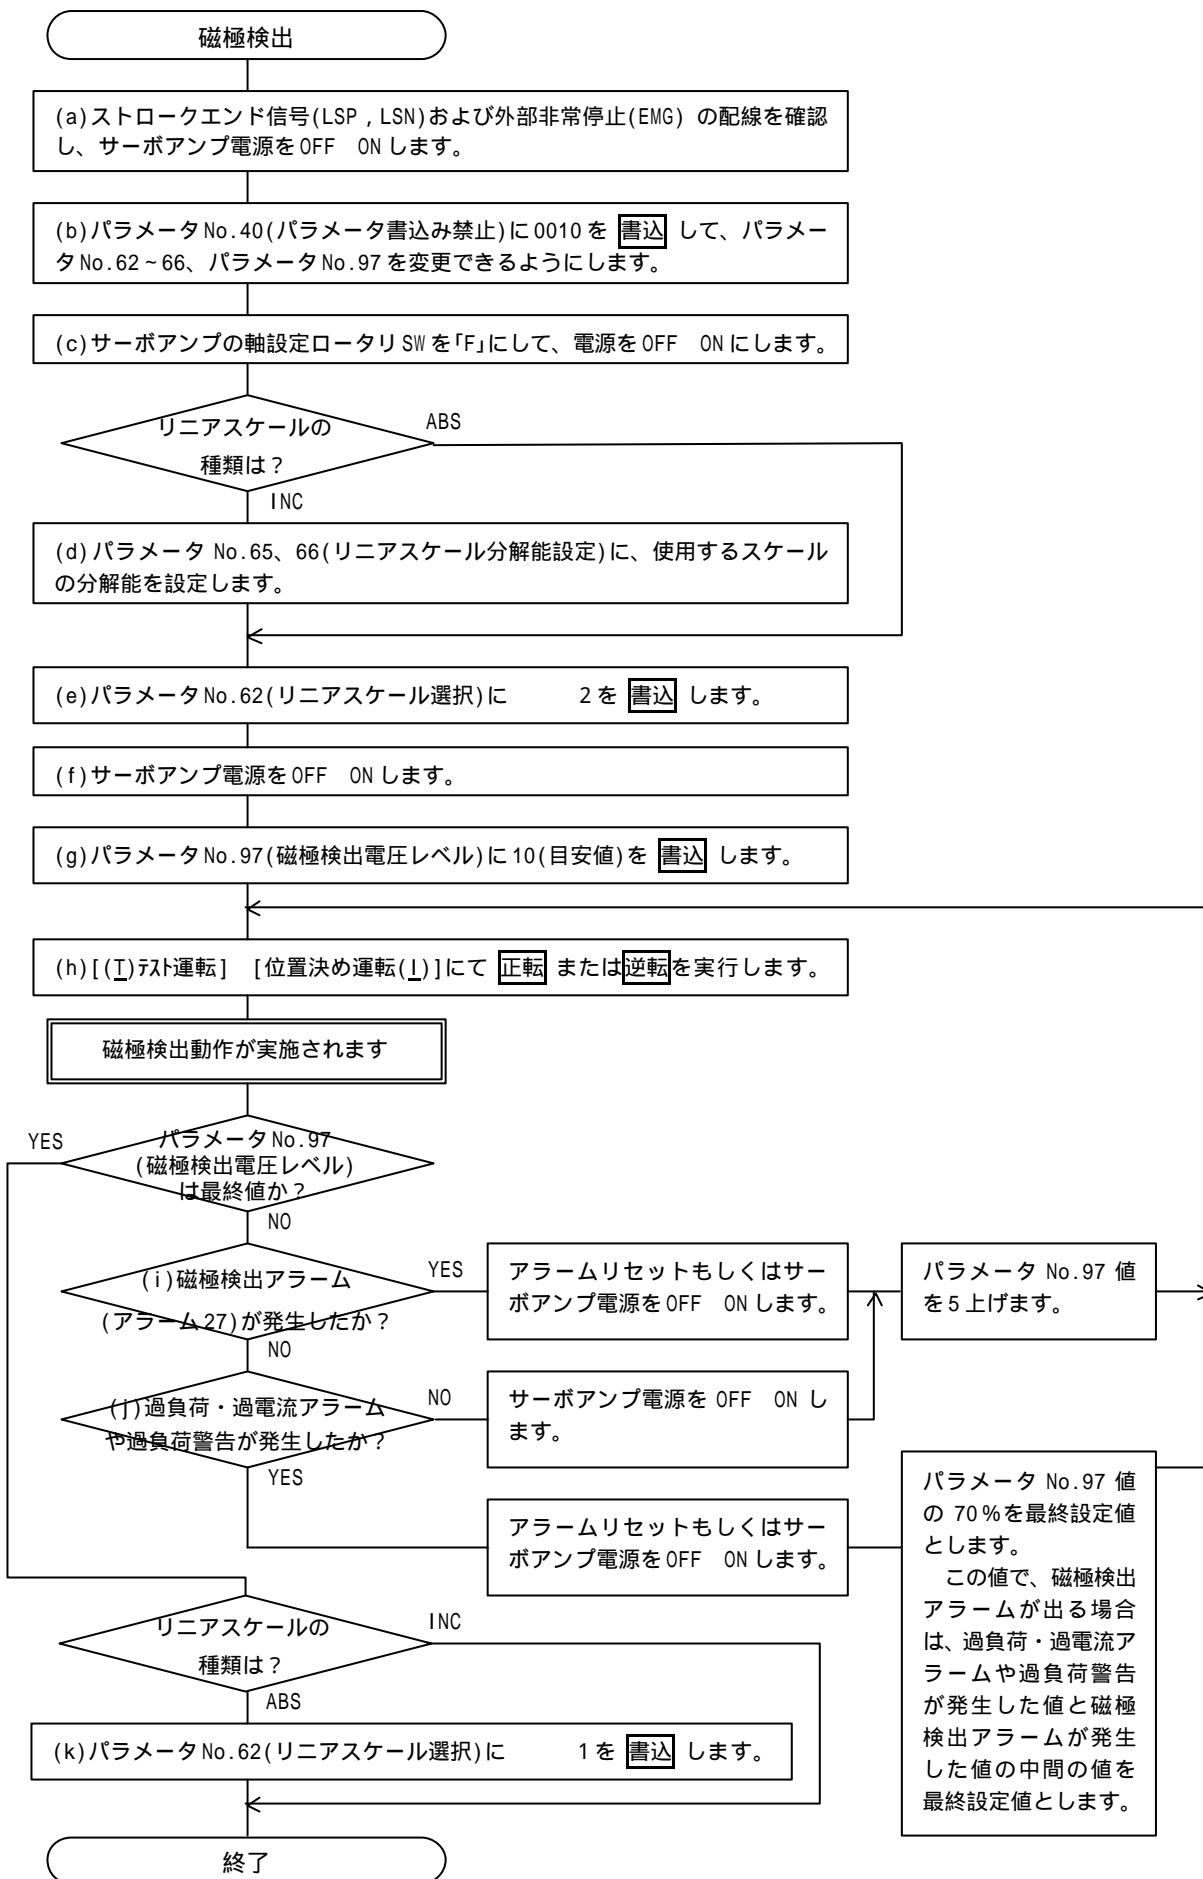

(2)磁極検出手順

次のセットアップ S/W による磁極検出は下記の手順で行います。

- (a) ストロークエンド信号(LSP、LSN)および外部非常停止(EMG)の配線を確認し、サーボアンプ電源を OFF ON します。
- (b) パラメータ No.40(パラメータ書込み禁止)に 0010 を **書込** してパラメータ No.62～66、パラメータ No.97 が変更できるようにします。
- (c) サーボアンプの軸設定ロータリ SW を「F」にして、電源を OFF ON にします。

INC
スケール
のみ

- (d) パラメータ No.65、66(リニアスケール分解能設定)に、使用する INC スケールの分解能を設定します。

設定方法は、16.1.3. リニアスケールの分解能設定を参照してください。

- (e) パラメータ No.62(リニアスケール選択)に 2 を **書込** します。
 - (f) サーボアンプ電源を OFF ON します。
 - (g) パラメータ No.97(磁極検出電圧レベル)に 10(目安値、初期値 = 30)を **書込** します。
 - (h) [(I)テスト運転] [位置決め運転(I)]にて **正転** または **逆転** を実行すると、磁極検出動作が開始します。
- このときの移動量設定は 0 としてください。

- (i) 磁極検出動作中に磁極検出アラーム(アラーム 27)が発生した場合、アラームリセットもしくはサーボアンプ電源を OFF ON 後、パラメータ No.97(磁極検出電圧レベル)の値を 5 上げて再度磁極検出を実行します。
- (j) 磁極検出動作中に過負荷・過電流アラームおよび過負荷警告が発生するまで、サーボアンプ電源を OFF ON しながら、パラメータ No.97(磁極検出電圧レベル)の値を 5 ずつ上げて磁極検出を繰り返します。

過負荷・過電流アラームおよび過負荷警告が発生したら、アラームリセットもしくはサーボアンプ電源を OFF ON 後、アラーム発生時の設定値の 70%を最終設定値として、再度磁極検出を実行し、正常に完了することを確認します。

過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値の 70%の値で磁極検出アラームが出る場合は、過負荷・過電圧アラームまたは過負荷警告が発生した時の設定値と磁極検出アラームが発生した時の設定値との中間の値を最終設定値として、再度磁極検出を実行し、正常に完了することを確認します。

ABS
スケール
のみ

- (k) パラメータ No.62(リニアスケール選択)に 1 を **書込** します。

16.3. 原点復帰

16.3.1. スケールタイプによる原点基準位置の違い

スケールタイプ (ABS/INC) によって、原点復帰時の原点基準位置が異なります。


(1) ABS スケール (絶対値) の場合

ABS スケールでの原点基準位置は、スケール原点 (絶対位置データ = 0) を基準とした 2^{20} pulse (初期値、パラメータ No. 69 (CYC) にて変更可能) ほどの位置となります。

近点ドグ式原点復帰の場合、近点ドグ信号 OFF 後の一番近い位置が原点位置となります。

スケール原点の設置位置は、いずれの位置であっても構いません。

Z 相信号 (LZ) は使用できません。

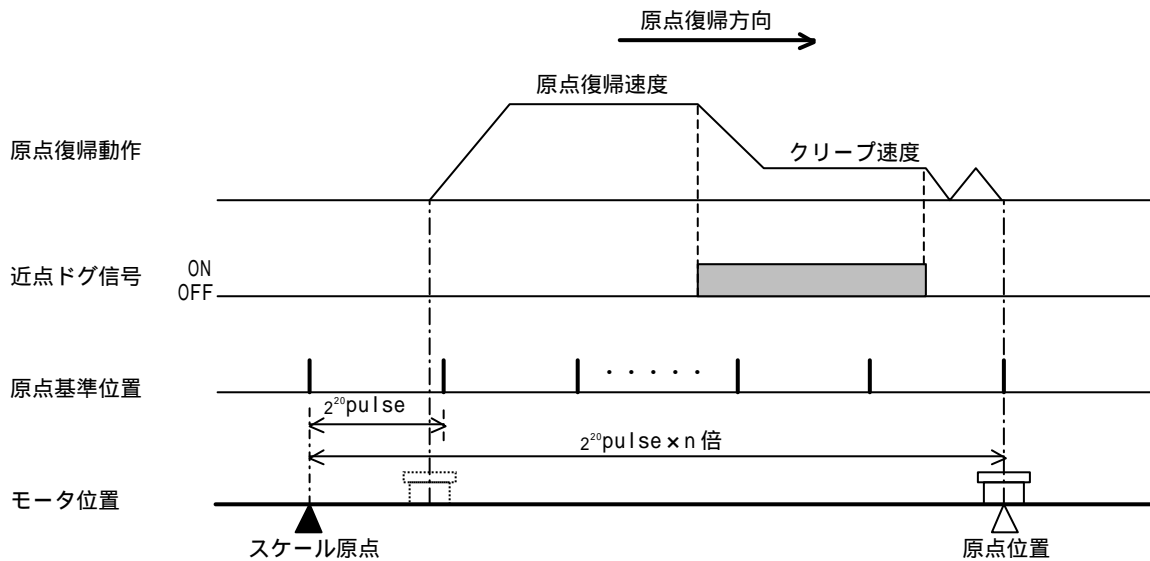

パラメータ No. 69 原点復帰時の停止間隔設定 (*CYC) にて変更可能です。

ポイント	データセット式原点復帰を行うことも可能です。
------	------------------------


(2) INC スケール(インクリメンタル)の場合

INC スケールでの原点位置は、原点復帰開始後の最初に通過したスケール原点(リファレンスマーク)を基準とした 2^{20} pulse(初期値、パラメータ No.69(CYC)にて変更可能)ごとの位置となります。

リニアスケールの分解能に応じてパラメータ No.69 の設定値を変更してください。リニアスケールの分解能およびパラメータ No.69 の設定値が大きい場合、ストローク端に衝突する恐れがあります。

近点ドグ式原点復帰の場合、近点ドグ信号 OFF 後の一番近い位置が原点位置となります。

スケール原点は全ストローク中に 1 個として、原点復帰開始後に必ず通過できる位置に設置します。
Z 相信号(LZ)は使用できません。

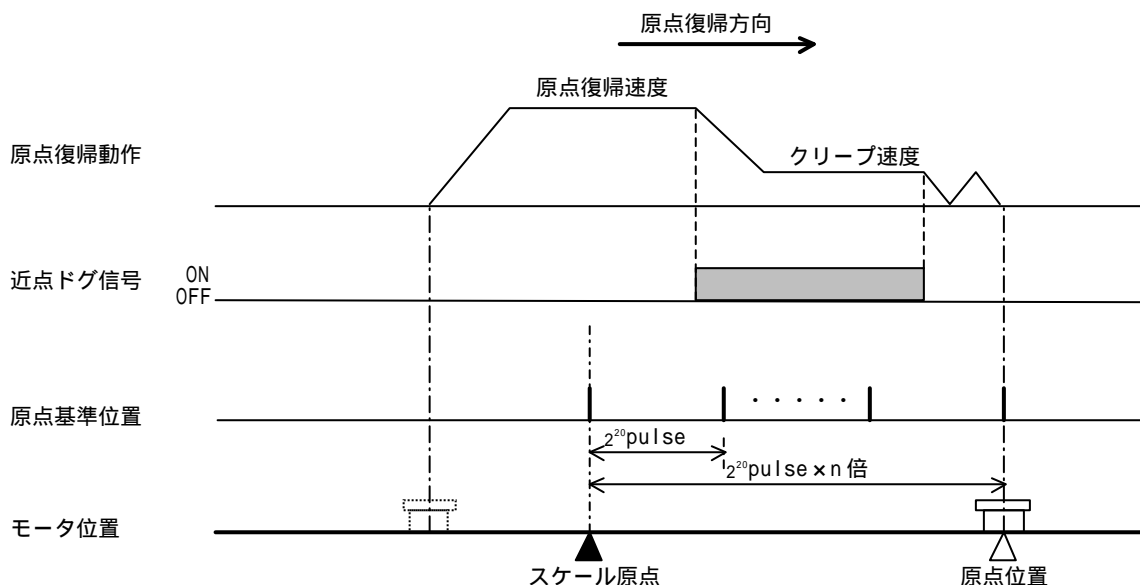


パラメータ No.69 原点復帰時の停止間隔設定 (*CYC)にて変更可能です。

注位置決めコントローラが位置決めユニット(QD75M)および VME バスポジションボード(MR-MC01)の場合、動作が異なります。後述の注意事項を参照下さい。

原点復帰方向にスケール原点(リファレンスマーク)が存在しない位置から原点復帰を行いますと、コントローラにて原点復帰エラーとなります(エラー内容はコントローラの種類によって異なります)。

原点復帰方向にスケール原点(リファレンスマーク)が存在しない位置から原点復帰を行う場合は、一旦コントローラからの JOG 運転などで原点復帰方向とは反対側のストロークエンドまで移動させた後、原点復帰を行ってください。

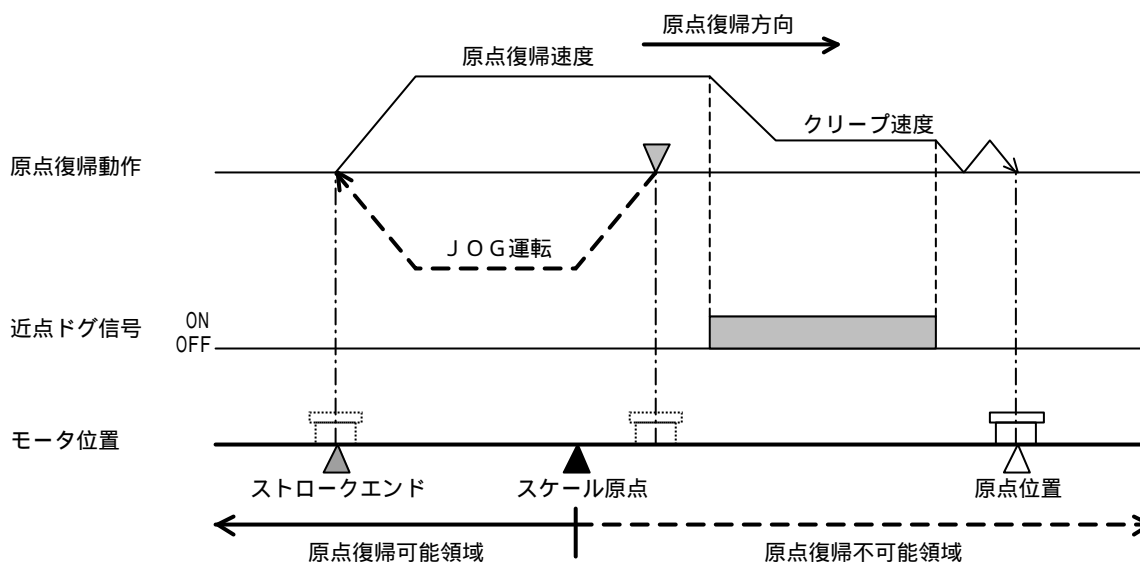



注意

 
確実に原点復帰を実施させるために、反対側のストロークエンドまでコントローラからの JOG 運転などで移動した後、原点復帰するようにしてください。

リニアスケールの分解能に応じてパラメータ No.69 の設定値を変更してください。リニアスケールの分解能およびパラメータ No.69 の設定値が大きい場合、ストローク端に衝突する恐れがあり大変危険です。

【注意事項】


位置決めコントローラに位置決めユニット (QD75M) および VME バスポジションボード (MR-MC01) を使用したシステムの場合、下記注意事項がありますのでご注意ください。

スケール原点 (リファレンスマーク) は、信号がオンする区間にある程度の幅が存在しています。



信号オン幅は使用するリニアスケールによって異なります。
詳細内容についてはスケールメーカーにご確認ください。

また、位置決めユニット (QD75M) および VME バスポジションボード (MR-MC01) では、サーボアンプの電源投入後、最初にスケール原点 (リファレンスマーク) を通過した時に原点基準位置を決めますので、スケール原点 (リファレンスマーク) の通過方向によって、原点基準位置にスケール原点信号幅分のズレが生じます。

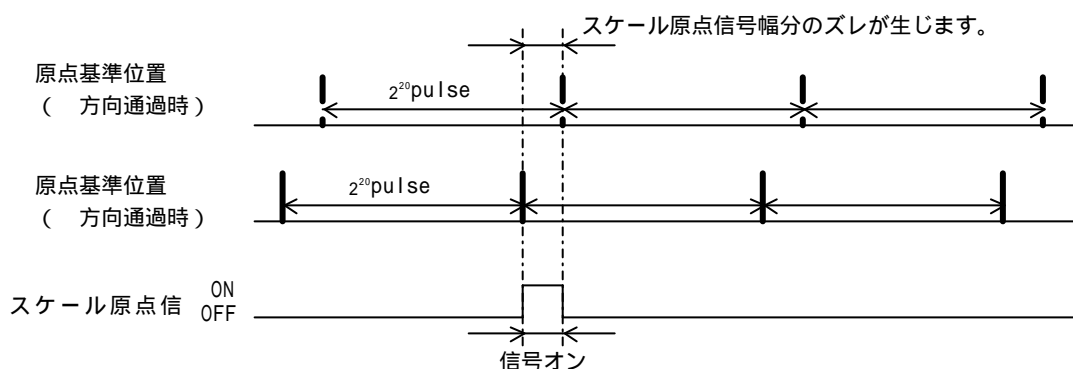


パラメータ No.69 原点復帰時の停止間隔設定 (*CYC) にて変更可能です。

従ってスケール原点信号幅分のズレをなくすためには、電源投入後は必ず同一方向からスケール原点を通過するように原点復帰を行う必要があります。

下記に位置決めユニット (QD75M) および VME バスポジションボード (MR-MC01) における、スケール原点信号幅分のズレが発生しない原点復帰方法を示します。


【原点復帰方法 (スケール原点信号幅分のズレを発生させない)】

 - (a) リニアサーボモータを原点復帰方向とは反対側のストロークエンド信号が OFF する直前の位置まで移動させます。



- (b) サーボアンプの電源リセットまたは、コントローラリセットを行います。
(c) サーボオンします (磁極検出します)。

(d)原点復帰を行います。

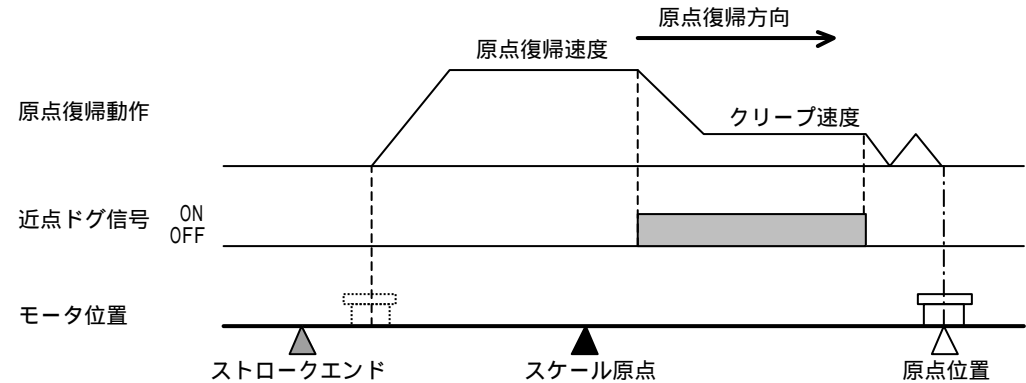

ポイント	今後、位置決めユニット(QD75M)および VME バスポジションボード(MR-MC01)も他のコントローラと同様な動作に変更する予定です。
------	--


16.4. テスト運転

ポイント	セットアップソフトにてテスト運転する場合、サーボアンプの軸番号を“ F ”に設定した後、電源をリセットする必要があります。
------	---


パーソナルコンピュータ上で動作するセットアップソフトとサーボアンプを組合わせて、テスト運転が可能です。

リニアサーボにおけるテスト運転では、JOG 運転機能およびモータなし運転機能は使用できません。

機能	項目	使用可否	備考
テスト運転	J O G 運転	不可	リニアサーボ制御異常検知 2 (パラメータ No.64) の設定値以上動くとアラーム(42)になります
	位置決め運転	可	モータ回転速度単位はmm/s で設定
	D O 強制出力	可	
	モータ無し運転	不可	サポートしていません
	プログラム運転	可	モータ回転速度単位はmm/s で設定

 注意	セットアップソフトのテスト運転で、JOG 運転機能を使用した場合、リニアサーボモータが暴走したり、機械を破損する恐れがあります。 また、テスト運転時は、ストロークエンド信号(LSP、LSN)は無効となりますので、ストローク端に衝突しないように注意してください。
---	---

16.4.1. セットアップソフトによる位置決め運転

 注意	<p>セットアップソフトのテスト運転で、JOG 運転機能を使用した場合、リニアサーボモータが暴走したり、機械を破損する恐れがあります。</p> <p>また、テスト運転時は、ストロークエンド信号(LSP、LSN)は無効となりますので、ストローク端に衝突しないように注意してください。</p>
--	--

(1) セットアップソフトによる位置決め運転方法

セットアップソフトからは、位置決め運転(テスト運転)にて動作確認することができます。

正転または逆転キーを押したときに始動し、設定移動量分サーボモータが移動して停止します。

操作方法は、通常の操作と同様です。ただし、ストロークエンド信号(LSP、LSN)は無効となりますので、ストローク端に衝突しないように注意してください。

なお、モータ回転速度の設定単位は標準サーボと異なります。

項目	リニアサーボ	標準サーボ
モータ回転速度設定単位	mm / s	r / min

注) 画面表記上は、r/min となります。

【位置決め運転方法】

(a) サーボモータ速度(mm / s 単位)

：サーボモータの回転速度を変更したい場合は、「モータ回転速度」入力欄に新しい値を入力し、**Enter**を押します。

(b) 加減速時定数の設定

：加減速時定数を変更したい場合は、「加減速時定数」入力欄に新しい値を入力し、**Enter**を押します。

(c) 移動量の設定(pulse 単位)

：移動量を変更したい場合は、「移動量」入力欄に新しい値を入力し、**Enter**を押します。

移動量(pulse)は、移動距離(μm) ÷ リニアスケールの分解能(μm/pulse)をもとに設定します。

(d) リニアサーボモータの始動

：**正転**ボタン、**逆転**ボタンを押すと、リニアサーボモータは移動します。

(e) サーボモータの一時停止

：**一時停止**ボタンを押すと、リニアサーボモータの動作が一時停止します。

正方向移動中は**正転**ボタン、負方向移動中は**逆転**ボタンを押すと動作が再開します。

(e) 位置決め運転の終了

：**終了**ボタンを押すと、テスト運転モードを解除し、位置決め運転が終了します。

16.5. コントローラからの運転

リニアサーボは下記のコントローラと組合わせて使用することができます。

分類	型名	備考
モーションコントローラ	A17 SHCPU	速度制御() 命令 (VVF, VVR) は使用できません。
	A273UHCPU	
	Q17 CPU	
位置決めユニット	QD75M	AD (A1SD) 75M は使用できません。 原点復帰に注意が必要。
ポジションボード	MR-MC10 (PCI バス対応)	
	MR-MC2 (CPCI バス対応)	
	MR-MC30 (ISA バス対応)	
	MR-MC01 (VME バス対応)	原点復帰に注意が必要。

- 注) 1. リニアサーボモータの場合、モータ回転速度の表示単位が、mm / s となります。
 2. 絶対位置システムを構築する場合は、ABS タイプのリニアスケールが必要です。
 サーボアンプに対してバッテリー (MR-BAT) を装着する必要はありません。

16.5.1. コントローラからの運転

コントローラからの位置決め運転は、基本的に標準サーボと同様です。

ただし、INC タイプのリニアスケールを使用したシステムの場合、電源投入後の初回サーボオン時に磁極検出動作を自動的に行います。

従って位置決め運転を行う場合は、位置決め指令のインタロック条件として、必ずサーボオン状態を確認するシーケンスにしてください。

また、一部のパラメータ設定と原点復帰動作がコントローラの種類によって異なります。

16.5.2. コントローラの設定

リニアサーボをご使用になる場合、下記のように設定してください。

なお、その他のサーボパラメータおよび制御パラメータは標準サーボと同様に設定してください。

(1) モーションコントローラ・位置決めユニット

下記サーボパラメータ No.6、62、65、66、69 はサーボアンプへの書込み後、サーボアンプの電源を一旦 off し再度 on すると設定が有効になります(モーションコントローラの場合はキーリセットにより、サーボアンプの設定を有効にできます)。

設定項目		設定内容	
		モーションコントローラ	位置決めユニット
		A17 SH, A273UH, Q17	QD75M
指令分解能		リニアスケール分解能単位	
サーボ パラメータ	アンプ設定	MR-J2S- B	
	モータ設定	自動設定	シーケンスラダーにて 設定
	フィードバックパルス数(パラメータ No.6)		
	スケール選択(パラメータ No.62)	セットアップソフトにて 設定	
	リニアサーボ制御異常検知 1(パラメータ No.63)		
	リニアサーボ制御異常検知 2(パラメータ No.64)		
	リニアスケール電子ギア分子(パラメータ No.65)		
	リニアスケール電子ギア分母(パラメータ No.66)		
	原点復帰時の停止間隔設定(パラメータ No.69)		
磁極検出電圧レベル(パラメータ No.97)	セットアップソフトにて 設定		
位置決め 制御用 パラメータ	単位設定	mm	mm
	1 パルス当りの移動量 (AP、AL、AM)	1 回転あたりの Pulse 数 (AP) 1 回転あたりの移動量 (AL) 単位倍率 (AM) AL × AM / AP = スケール分解能となるように設定 してください。 《設定例》リニアスケール分解能 = 0.05 μm の場合 1 回転あたりの Pulse 数 (AP) = 20000pulse 1 回転あたりの移動量 (AL) = 1000.0 μm 単位倍率 (AM) = 1 倍 (1000/20000 = 0.05)	

位置決めユニット(QD75M)はサーボパラメータの No.0～75 を管理していますので、No.75 までのサーボパラメータを設定する場合は、シーケンスプログラムにて位置決めユニットのバッファメモリを変更してください(次ページの参考シーケンスプログラムを参照してください)。


No.0～75 のパラメータをセットアップソフトで変更しても、位置決めユニットには反映されません。

なお、フラッシュ ROM は書込み回数の制限がありますので、毎回シーケンスプログラムによりデータをセットするような使い方の場合は、フラッシュ ROM 書込みをしないでください。

また、複数軸を制御する場合は、全軸に対してパラメータを書込んでください。

【参考シーケンスプログラム】

軸 1 のサーボパラメータ（No.6、No.62～66、No.69）をバッファメモリに書込む例

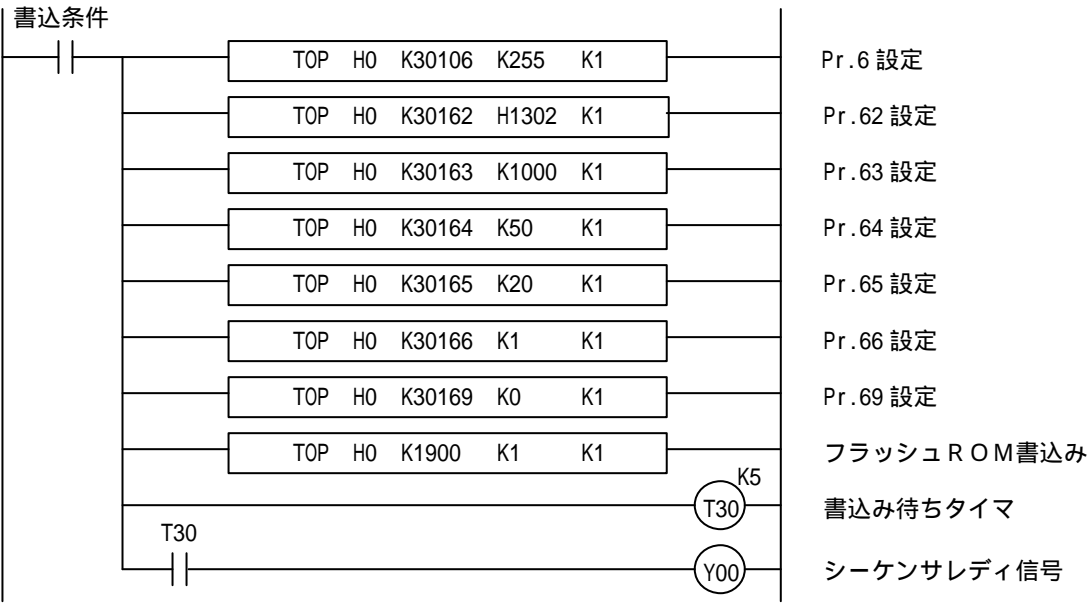

(2) ポジションボード

設定項目		設定内容	
		ポジションボード	
		MR-MC01	MR-MC10,MR-MC2 ,MR-MC30
指令分解能		リニアスケール分解能により異なる	
サーボ パラメータ	モータタイプ(パラメータ No.3)	00FFh (自動設定) (Add = 0603h)	00FFh (自動設定) (Add = 0414h)
	フィードバックパルス数(パラメータ No.6)	ポジションボードにて設定	
	スケール選択(パラメータ No.62)	セットアップソフトにて設定	
	リニアサーボ制御異常検知 1(パラメータ No.63)		
	リニアサーボ制御異常検知 2(パラメータ No.64)		
	リニアスケール電子ギア分子(パラメータ No.65)		
	リニアスケール電子ギア分母(パラメータ No.66)		
	原点復帰時の停止間隔設定(パラメータ No.69)	セットアップソフトにて設定	
	指令パルス電子ギア(パラメータ No.70)	スケール分解能 0.5 μm 0 = 1 倍 1 = 8 倍 2 = 64 倍 スケール分解能 < 0.5 μm 1 = 8 倍 2 = 64 倍	
制御 パラメータ	磁極検出電圧レベル(パラメータ No.97)	セットアップソフトにて設定	
	原点復帰オプション(OPZ1)	設定無し	1 h
	電子ギア設定 (CMX,CDV)	《設定例》 リニアスケール分解能 = 0.05 μm で、サーボパラメータの指令パルス電子ギア(パラメータ No.70)を 1(= 8 倍)と設定した場合に、コントローラの最小指令単位を 1 μm とするには、下記のように設定してください。 $\frac{\text{CMX}}{\text{CDV}} = \frac{1 \mu\text{m}}{0.4 \mu\text{m} (= 0.05 \times 8)} = \frac{5}{2}$	

16.6.機能

16.6.1.異常検知


何らかの要因でリニアサーボ制御が不安定になった場合、リニアサーボモータが正常に動作しない恐れがあります。

これを未然に検知し、運転停止するための保護機能がリニアサーボ制御異常検知機能です。

リニアサーボ制御異常検知機能には、速度偏差と位置偏差の 2 種類の検出方法があり、リニアスケール選択(パラメータ No.62)の設定にて、各機能を有効にしている時にのみ異常検出します。

また検出レベルの設定も、パラメータ(No.63、64)にて変更が可能です。


(1)パラメータ

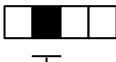No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
62	*FCT	リニアスケール選択 リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。  リニアサーボ制御異常検知機能 0：無効 1：リニアサーボ制御異常検知機能 1 有効 2：リニアサーボ制御異常検知機能 2 有効 3：リニアサーボ制御異常検知機能 1、2 共に有効	1302		0000h ～ 1312h
63	BC1	リニアサーボ制御異常検知 1 リニアサーボ制御異常検知 1 の速度偏差エラー検出レベルを設定します。 パラメータ No.62(FCT)により有効 / 無効を選択できます。	1000	mm/s	1～ 最大速度
64	BC2	リニアサーボ制御異常検知 2 リニアサーボ制御異常検知 2 の位置偏差エラー検出レベルを設定します。 パラメータ No.62(FCT)により有効 / 無効を選択できます。	50	mm	1～200

注)1.上記パラメータの設定値を変更する場合は、パラメータ No.40 パラメータ書き込み禁止(*BLK)に『000F』を設定して下さい。

2.*のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が有効となります。

(2)リニアサーボ制御異常検知機能

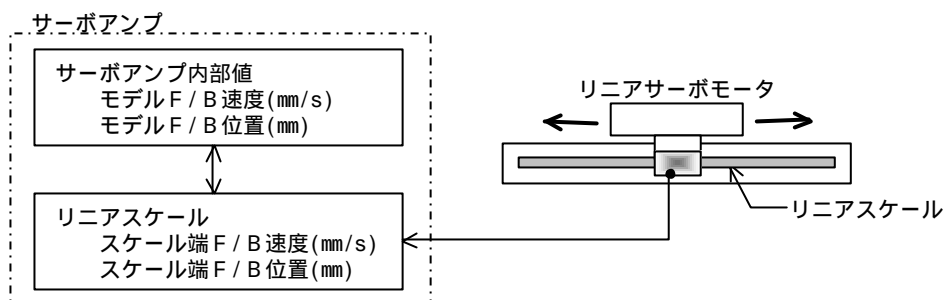

(a)速度偏差エラー検出

上図 モデル F/B 速度と スケール端 F/B 速度とを比較し、設定値(0～最大速度mm/s)以上の偏差がある場合、アラーム (42) で停止します。パラメータ初期値では、エラーレベル = 1000mm/s となっていますので、変更する場合は設定値を変更してください。

(b)位置偏差エラー検出

上図 モデル F/B 位置と スケール端 F/B 位置とを比較し、設定値(1～200 mm)以上の偏差がある場合、アラーム (42) で停止します。パラメータ初期値では、エラーレベル = 50 mm となっていますので、変更する場合はパラメータ No.64 の設定値を変更してください。

16.6.2. オートチューニング機能

リニアサーボ運転中の、オートチューニング機能は標準サーボと同一機能となっていますが、負荷慣性モーメント比(J 比)の計算方法が異なります。リニアサーボにおける負荷慣性モーメント比(J 比)は負荷重量をリニアサーボモーター次側(コイル)の質量で割った質量比となります。

例) モーター次側(コイル)質量 = 2kg
 負荷質量(モーター次側(コイル)質量を除く) = 4kg
 質量比(J 比) = $4/2 = 2$ 倍

オートチューニング機能によって設定されるその他のサーボパラメータは、標準サーボと同一機能となっています。内容については、MR-J2S- B 標準品の技術資料集をご参照ください。

ポイント	<p>オートチューニングモード 1 は次の条件を満たさないと、正常に動作しない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2000 mm/s に達するまでの時間が、5s 以下の加減速時定数である。 ・ モータ速度が 150 mm/s 以上である。 ・ モータ負荷慣性モーメントに対する負荷慣性モーメント比が 100 倍以下である。 ・ 加減速推力が定格推力の 10% 以上である。
------	--

16.6.3. マシンアナライザ機能

セットアップソフトの、マシンアナライザ機能は標準サーボと同一機能となっています。使用方法については、MR-J2S- B 標準品の技術資料集をご参照ください。

ポイント	<ol style="list-style-type: none"> 1. マシンアナライザ機能は、必ず磁極検出後に実施してください。 2. 磁極検出が未実施の場合、正常に動作しない恐れがあります。 3. マシンアナライザ完了時の停止位置は、任意の位置となります。
------	---

16.7. 絶対位置検出システム

リニアサーボを絶対位置検出システムに使用する場合は、ABS タイプのリニアスケールが必要です。絶対値データのバックアップは、リニアスケールにて行いますので、サーボアンプに検出器用バッテリー(MR-BAT)を設置する必要はありません。
 また絶対位置に関するアラーム(25)および警告(92、9F、E3)は検出しません。

第 17 章 サーボアンプ：MR-J2S- B のパラメータ

第 17 章サーボアンプ：MR-J2S- B のパラメータ

17.1.パラメーター一覧

分類	No.	略称	名称	初期値	単位	備考
基本パラメータ	1	*AMS	アンプ設定	0000		
	2	*REG	回生抵抗	0000		
	3		メーカー設定用	0080		
	4		メーカー設定用	0000		
	5		メーカー設定用	1		
	6		メーカー設定用(フィードバックパルス数)	255		
	7	*POL	移動方向設定	0		
	8	ATU	オートチューニング	0001		
	9	RSP	サーボ応答性設定	0005		
	10	TLP	正方向推力制限値	最大推力	%	(注 2)
	11	TLN	負方向推力制限値	最大推力	%	(注 2)
調整パラメータ	12	GD2	モータに対する負荷質量比	70	× 0.1 倍	
	13	PG1	位置制御ゲイン 1	35	rad/s	
	14	VG1	速度制御ゲイン 1	177	rad/s	
	15	PG2	位置制御ゲイン 2	35	rad/s	
	16	VG2	速度制御ゲイン 2	817	rad/s	
	17	VIC	速度積分補償	48	msec	
	18	NCH	機械共振抑制フィルタ 1	0000		
	19	FFC	フィードフォワードゲイン	0	%	
	20	INP	インポジション範囲	100	pulse	
	21	MBR	電磁ブレーキシーケンス出力	100	ms	
	22	MOD	モニタ出力モード選択	0001		
	23	*OP1	オプション機能 1	0000		
	24	*OP2	オプション機能 2	0000		
	25	*OP3	ローパスフィルタ & アダプティブ制振制御	0000		
拡張パラメータ 1	26		メーカー設定用	0		
	27	MO1	モニタ出力 1 オフセット	0	mV	
	28	MO2	モニタ出力 2 オフセット	0	mV	
	29		メーカー設定用	0001		
	30	ZSP	零速度	50	mm/s	
	31	ERZ	誤差過大アラームレベル	80	0.025 × 磁極ビツク	
	32	OP5	オプション機能 5	0000		
	33	OP6	通信ボーレート選択	0100		
	34	VPI	P I - P I D 切り換え位置ドループ	0	pulse	
	35		メーカー設定用	0		
	36	VDC	速度微分補償	980		
	37		メーカー設定用	0010		
	38	*ENR	検出器出力パルス	4000		
	39		予備	0		

- 注) 1. *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。
 2. モータにより最大推力が異なります。
 3. メーカー設定用パラメータは初期値以外の値を設定しないでください。

分類	No.	略称	名称	初期値	単位	備考
拡張パラメータ 2	40	*BLK	パラメータ書き込み禁止	0000		
	41		メーカー設定用	700	%	
	42		予備	0000		
	43		メーカー設定用	0111		
	44		メーカー設定用	20	ms	
	45		メーカー設定用	50	%	
	46		メーカー設定用	0		
	47		メーカー設定用	0		
	48		メーカー設定用	0		
	49	*CDP	ゲイン切換え選択	0000		
	50	CDS	ゲイン切換え有効範囲	10	設定による	
	51	CDT	ゲイン切換え時定数	1	ms	
	52	GD2B	サーボモータに対する負荷質量比	70	× 0.1 倍	
	53	PG2B	位置制御ゲイン 2 変更比率	100	%	
	54	VG2B	速度制御ゲイン 2 変更比率	100	%	
	55	VICB	速度積分補償ゲイン 2 変更比率	100	%	
	56		メーカー設定用	0000		
	57	*OP9	入力ピン番号選択	0012		
	58		メーカー設定用	0000		
	59		メーカー設定用	0000		
	60	*OPA	オプション機能 A	0000		
	61		メーカー設定用	0000		
	62	*FCT	リニアスケール選択	1302		
	63	BC1	リニアサーボ制御異常検知 1	1000	mm/s	
	64	BC2	リニアサーボ制御異常検知 2	50	mm	
	65	FCM	リニアスケール電子ギア分子 (INC スケールのとき有効)	1		
	66	FCD	リニアスケール電子ギア分母 (INC スケールのとき有効)	1		
	67		メーカー設定用	0000		
	68		メーカー設定用	0000		
	69	*CYC	原点復帰時の停止間隔の設定	0		
	70	*FBP2	指令パルス電子ギア	0		
	71		メーカー設定用	0000		
	~					
	96					
	97	LPWM	磁極検出電圧レベル	30	%	
	98		メーカー設定用	0000		
	99		メーカー設定用	0000		

注) 1. *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。
 2. メーカー設定用パラメータは初期値以外の値を設定しないでください。

17.2.パラメータ詳細

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
基本パラメータ	1	*AMS	<p>アンプ設定</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">000</div> <div style="text-align: center;"> <p>└─ 絶対位置検出</p> <p>0：無し</p> <p>1：有り (ABS スケール使用時のみ)</p> </div> </div> <p>注) INC スケールで絶対位置検出有りを選択するとアラーム 37 が発生します</p>	0000		0000h ~ 0001h
	4		メーカー設定用	0000h		0000h ~ FFFFh
	5		メーカー設定用 (注 3) 必ず 1 を設定してください。	1		1 ~ 3
	6	*FBP	メーカー設定用 (フィードバックパルス数) (注 3) 必ず 255 を設定してください。	255		0 ~ 255
調整パラメータ	20	INP	<p>インポジション範囲</p> <p>インポジションの出力を出す溜りパルスの範囲を設定します。</p> <p>パラメータ No. 70 の指令パルス単位で設定します。</p>	100	pulse	0 ~ 50000
	22	MOD	<p>アナログモニタ出力</p> <p>アナログモニタ出力に出力する信号を設定します。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">000</div> <div style="text-align: center;"> <p>└─ アナログモニタ ch2 出力選択 (内容はアナログモニタ ch1 出力と同様)</p> <p>└─ アナログモニタ ch1 出力選択</p> <p>0：モータ速度 (± 8V / 最大速度 mm/s)</p> <p>1：推力 (± 8V / 最大推力)</p> <p>2：モータ速度 (+ 8V / 速度 mm/s)</p> <p>3：推力 (+ 8V / 最大推力)</p> <p>4：電流指令 (± 8V / 最大電流指令)</p> <p>5：指令速度 (± 8V / 最大速度 mm/s)</p> <p>6：スケール端溜りパルス (± 10V / 128pulse)</p> <p>7：スケール端溜りパルス (± 10V / 2048pulse)</p> <p>8：スケール端溜りパルス (± 10V / 8192pulse)</p> <p>9：スケール端溜りパルス (± 10V / 32768pulse)</p> <p>A：スケール端溜りパルス (± 10V / 131072pulse)</p> <p>B：母線電圧 (+8V / 400V)</p> </div> </div>	0001		0000h ~ 0B0Bh

- 注) 1. * のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。
 2. メーカー設定用パラメータは初期値以外の値を設定しないでください。
 3. パラメータ No. 5 と No. 6 の設定範囲エラーチェックは行いません。

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲																								
調整 パラメータ	23	*OP1	オプション機能 1 オプション機能 1 を選択します。 <div><div><div>0</div><div>0</div><div></div></div><div>└─ アンプ EMG 選択 EMG 機能を選択します。 0: 使用する (パラメータ No.57 の設定有効) 1: 使用しない (内部で自動 ON)</div><div>└─ シリアルエンコーダケーブル選択 0: 2 線式 1: 4 線式(ハイデンハイン株式会社製リニア スケール使用時に設定)</div></div>	0001		0000h ~ 0101h																								
	30	ZSP	零速度 零速度信号 (ZSP) の出力範囲を設定します。	50	mm/s	0 ~ 10000																								
	拡張 パラメータ 1	31	ERZ	誤差過大アラームレベル： 溜りパルス過大のアラーム 52 を出す範囲を設定します。 磁極ピッチ単位で設定します。 (例) 設定値 80、リニアスケールの分解能 0.5 μm、 磁極ピッチ 36mm の場合アラームレベルは、 576 k pulse(= 80 × 0.025 × 36mm/0.5 μm)	80	0.025 × 磁極ピッチ	1 ~ 1000																							
38		*ENR	検出器出力パルス サーボアンプが出力する検出器出力を、4 週倍後の分周比 で設定します。 4 週倍後の出力最大周波数は 1.3[Mpulse/s] になります。 サーボアンプ内での周波数チェックは行っていません。超 えない範囲で使用してください。 (例) 8 を設定した場合 リニアスケールの分解能が 0.5 μm の時、A 相・B 相出力パ ルスは 0.5 μm × 8 × 4 = 16 μm ごとに出力されます。 <div><div>A 相出力パルス</div><div>B 相出力パルス</div><div><div>16 μm</div><div>16 μm</div><div>4 μm</div></div></div>	4000		0 ~ 65535																								
拡張 パラメータ 2	40	*BLK	パラメータ書き込み禁止： パラメータの参照範囲、書き込み範囲を選択します。 セットアップ S/W からの参照書き込み範囲 <table><tr><th>設定値</th><th>参照範囲</th><th>書き込み範囲</th></tr><tr><td>0000</td><td>No.00 ~ 11、No.40</td><td>No.00 ~ 11、No.40</td></tr><tr><td>000A</td><td>No.40</td><td>No.40</td></tr><tr><td>000C</td><td>No.00 ~ 40</td><td>No.00 ~ 11、No.40</td></tr><tr><td>000F</td><td>No.00 ~ 75</td><td>No.00 ~ 75</td></tr><tr><td>0010</td><td>No.00 ~ 99</td><td>No.00 ~ 99</td></tr><tr><td>100E</td><td>No.00 ~ 40</td><td>No.40 のみ</td></tr><tr><td>100F</td><td>No.00 ~ 99</td><td>No.40 のみ</td></tr></table>	設定値	参照範囲	書き込み範囲	0000	No.00 ~ 11、No.40	No.00 ~ 11、No.40	000A	No.40	No.40	000C	No.00 ~ 40	No.00 ~ 11、No.40	000F	No.00 ~ 75	No.00 ~ 75	0010	No.00 ~ 99	No.00 ~ 99	100E	No.00 ~ 40	No.40 のみ	100F	No.00 ~ 99	No.40 のみ	0000		0000h ~ FFFFh
	設定値	参照範囲	書き込み範囲																											
0000	No.00 ~ 11、No.40	No.00 ~ 11、No.40																												
000A	No.40	No.40																												
000C	No.00 ~ 40	No.00 ~ 11、No.40																												
000F	No.00 ~ 75	No.00 ~ 75																												
0010	No.00 ~ 99	No.00 ~ 99																												
100E	No.00 ~ 40	No.40 のみ																												
100F	No.00 ~ 99	No.40 のみ																												

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
拡張 パラメータ 2	57	*OP9	<p>入力ピン番号選択 EM1、LSP、LSN の入力のピン番号を選択します。 5kW 以下のアンプと 11kW 以上のアンプではコネクタおよびピン番号が異なります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">0</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p>LSN のピン番号を選択します。 0：強制 ON 1：CN3-20(5kW 以下) / CON2-2(11kW 以上) 2：CN3-19(5kW 以下) / CON2-17(11kW 以上)</p> <p>LSP のピン番号を選択します。 0：強制 ON 1：CN3-20(5kW 以下) / CON2-2(11kW 以上) 2：CN3-19(5kW 以下) / CON2-17(11kW 以上)</p> <p>EM1 のピン番号を選択します。 (パラメータ No.23 が 1 の場合は内部で自動 ON のため無効となります) 0：未使用 (パラメータ No.23 が 0 の場合、アラーム E6 となります) 1：CN3-20(5kW 以下) / CON2-2(11kW 以上)</p> <p>注)「0011」など同一のピン番号を選択するとアラーム 37 となります。</p>	0012		0000h ~ 0222h
	62	*FCT	<p>リニアスケール選択 リニアスケール検出器方向、リニアサーボ制御異常検知機能 1、リニアサーボ制御異常検知機能 2 を選択します。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p>リニアサーボ機能 0：この設定にするとアラーム 37 となります 1：磁極検出無効 2：磁極検出有効(電源投入後の最初のサーボ ON にて磁極検出を実施) *INC スケール時は設定にかかわらず初期磁極検出を行います</p> <p>リニアスケール方向 0：モータ正方向でスケール増加方向 1：モータ正方向でスケール減少方向</p> <p>リニアサーボ制御異常検知機能 0：無効 1：リニアサーボ制御異常検知機能 1 有効 2：リニアサーボ制御異常検知機能 2 有効 3：リニアサーボ制御異常検知機能 1、2 共に有効</p> <p>検出器アラーム出力検知機能 (MR-J2S-CLP01 にリニアスケールアラーム信号を入力した場合およびシリアル通信リニアスケール使用時のみ有効) 0：無効 1：有効 (シリアル対応リニアスケールの場合)</p>	1302		0001h ~ 1312h

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

分類	No.	略称	名称と機能	初期値	単位	設定範囲
拡張 パラメータ 2	63	BC1	リニアサーボ制御異常検知 1 リニアサーボ制御異常検知 1 の速度偏差エラー検出レベルを設定します。 パラメータ No.62(FCT)により有効 / 無効を選択できます。	1000	mm/s	1 ~ 最大速度
	64	BC2	リニアサーボ制御異常検知 2 リニアサーボ制御異常検知 2 の位置偏差エラー検出レベルを設定します。 パラメータ No.62(FCT)により有効 / 無効を選択できます。	50	mm	1 ~ 200
	65	* FCM	リニアスケール電子ギア分子 (INC スケールの時有効) リニアスケールの分解能が 1 μ m となるように電子ギアの分子を設定します (16.1.3.項参照)。	1		1 ~ 65535
	66	* FCD	リニアスケール電子ギア分母 (INC スケールの時有効) リニアスケールの分解能が 1 μ m となるように電子ギアの分母を設定します (16.1.3.項参照)。	1		1 ~ 65535
	69	* CYC	原点復帰時の停止間隔の設定 ドグ式原点復帰を行った場合 Z 相通過後設定されているパルス数だけ移動して停止します。 0 : 1048576 パルス 1 : 131072 パルス 2 : 16384 パルス 3 : 8192 パルス パラメータ No.06 が 255 のとき本設定が有効になります。	0		0 ~ 3
	70	* FBP2	指令パルス電子ギア 2 コントローラ指令単位での 1 パルスあたりの移動量を設定します。 0 : 1 倍 (リニアスケール分可能による) 1 : 8 倍 2 : 64 倍 パラメータ No.06 が 255 のとき設定が有効になります。	0		0 ~ 2
	97	LPWM	磁極検出電圧レベル 磁極検出時の電圧レベルを設定します。	30	%	0 ~ 100

注) *のパラメータは、設定後一旦電源を off して下さい。電源を再投入して設定が完了します。

第 18 章サーボアンプ：MR-J2S- B のトラブルシューティング

18.1. アラーム一覧

標準アラーム以外に、下表のアラームが発生します。

表示	名称	内容	発生要因	処置
20	検出器異常 2	検出器とサーボアンプの通信に異常があった。	A・B・Z 相差動入力インタフェースユニットとリニアスケールの間で、A・B・Z 相の配線がされていない。	A・B・Z 相差動入力インタフェースユニットとリニアスケールの間に、A・B・Z 相の配線をしてください。
2A	リニアスケール異常 1	リニアスケールがアラームを出力した。	リニアスケールの速度が使用範囲を超えた。	リニアスケールの使用範囲の速度設定に変更してください。
			ノイズの混入。	ノイズ対策を実施してください。
			リニアスケールのアラーム。	リニアスケールメーカーにお問い合わせください。
			スケールおよび検出ヘッドの取り付け位置不良。	スケールおよび検出ヘッドの位置を調整してください。
27	初期磁極検出異常	初期磁極検出が正常に動作しなかった。	機械が衝突した。	機械を見直してください。
			初期磁極検出時の精度がわるい。	パラメータ No. 97 の設定 (磁極検出電圧レベル LPWM) を見直してください。
			U, V, W の配線不良。	U, V, W の配線の見直してください。
			リニアスケールの信号の分解能が設定値と異なる。	パラメータ No. 65、66 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアスケールの取付けを確認してください。
			リミットスイッチが入っていない。	リミットスイッチを正しく接続してください。パラメータ No. 57 の設定にてリミットスイッチを強制 ON してください。
28	リニアスケール異常 2	リニアスケールのマージンが劣化。	リニアスケールの温度が高い。	リニアスケールの温度を確認し、その後リニアスケールメーカーまでお問い合わせください。
			リニアスケールの信号レベルの低下。	リニアスケールの取付けを確認してください。
			リニアスケールの取付け方向の不一致。	リニアスケールの取付け方向を確認してください。パラメータ No. 65、66 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアサーボ制御異常検出レベルを確認してください。
42	リニアサーボ制御異常検出	リニアサーボ制御異常が発生した。	リニアスケールの信号の分解能が設定値と異なる。	パラメータ No. 65、66 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアスケールの取付けを確認してください。
			初期磁極検出未実施。	初期磁極検出を実施してください。
			リニアスケールの取付け方向の不一致。	リニアスケールの取付け方向を確認してください。パラメータ No. 65、66 の設定 (リニアスケール電子ギア) を見直してください。リニアサーボ制御異常検出レベルを確認してください。
			速度偏差が検出レベルを超えた。	運転条件を見直してください。必要に応じてパラメータ No. 63 の設定 (リニアサーボ制御異常検知 1) を見直してください。
			位置偏差が検出レベルを超えた。	運転条件を見直してください。必要に応じてパラメータ No. 64 の設定 (リニアサーボ制御異常検知 2) を見直してください。

- 注) 1. 上記アラームは、電源を OFF することでクリアされます。
 2. アラーム 27 は、アラームリセットでクリアできます。
 3. アラーム 2A、28、42 は、アラームリセットでクリアできません。
 4. 上記アラームが発生した場合は、機械の取付けの確認をしてください。

・コントローラでのアラーム表示

サーボアラーム表示番号	2A	27	28	42
A172SH など、QD75M のアラーム表示番号	2010 (注1)	2027	2028	2042
MR-MC01、MR-MC30 のアラーム表示番号	2A	27	28	42

注)1. モーションコントローラおよび QD75M では、不足電圧(アラーム 10)と同一表示になります。

18.2. リニアスケールメーカー別 スケール異常(アラーム 2A)詳細

アラーム 2A の発生原因が不明な場合は、セットアップ S/W のアラーム履歴表示のアラーム詳細情報を元に下表のスケール異常詳細内容を確認してから、リニアスケールメーカーにお問い合わせください。

詳細 情報 Bit	スケール異常(アラーム 2A)詳細			
	株式会社ミットヨ	ソニープレジジョン テクノロジー株式会社	ハイデンハイン株式会社	レニショー株式会社
Bit7	光学式オーバースピード	-	オーバースピードエラー	-
Bit6	ROM・RAM エラー	-	-	オーバースピード
Bit5	EEPROM エラー	エンコーダアラーム	EEPROM エラー	-
Bit4	CPU エラー	-	CPU エラー	-
Bit3	静電容量式エラー	-	ABS データエラー	-
Bit2	光電式エラー	-	INC データエラー	-
Bit1	光電式・静電容量式データ 不一致	エンコーダワーニング	スケールレベルエラー INC・ABS データ不一致エラー	レベルエラー
Bit0	初期化エラー	-	初期化エラー	-

(例) 株式会社ミットヨ製リニアスケール AT343A にてアラーム 2A が発生した場合



アラーム詳細 : 44h


アラーム 2A のアラーム詳細情報が 44h である場合、以下のように bit6 と bit2 が ON しているので、ROM・RAM エラーおよび光電式エラーが発生していることが分かります。問い合わせ時に利用してください。



	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
44h =	0	1	0	0	0	1	0	0
	└──────────┘				└──────────┘			
	4				4			

第 19 章サーボアンプ : MR-J2S- B のオプション・周辺機器





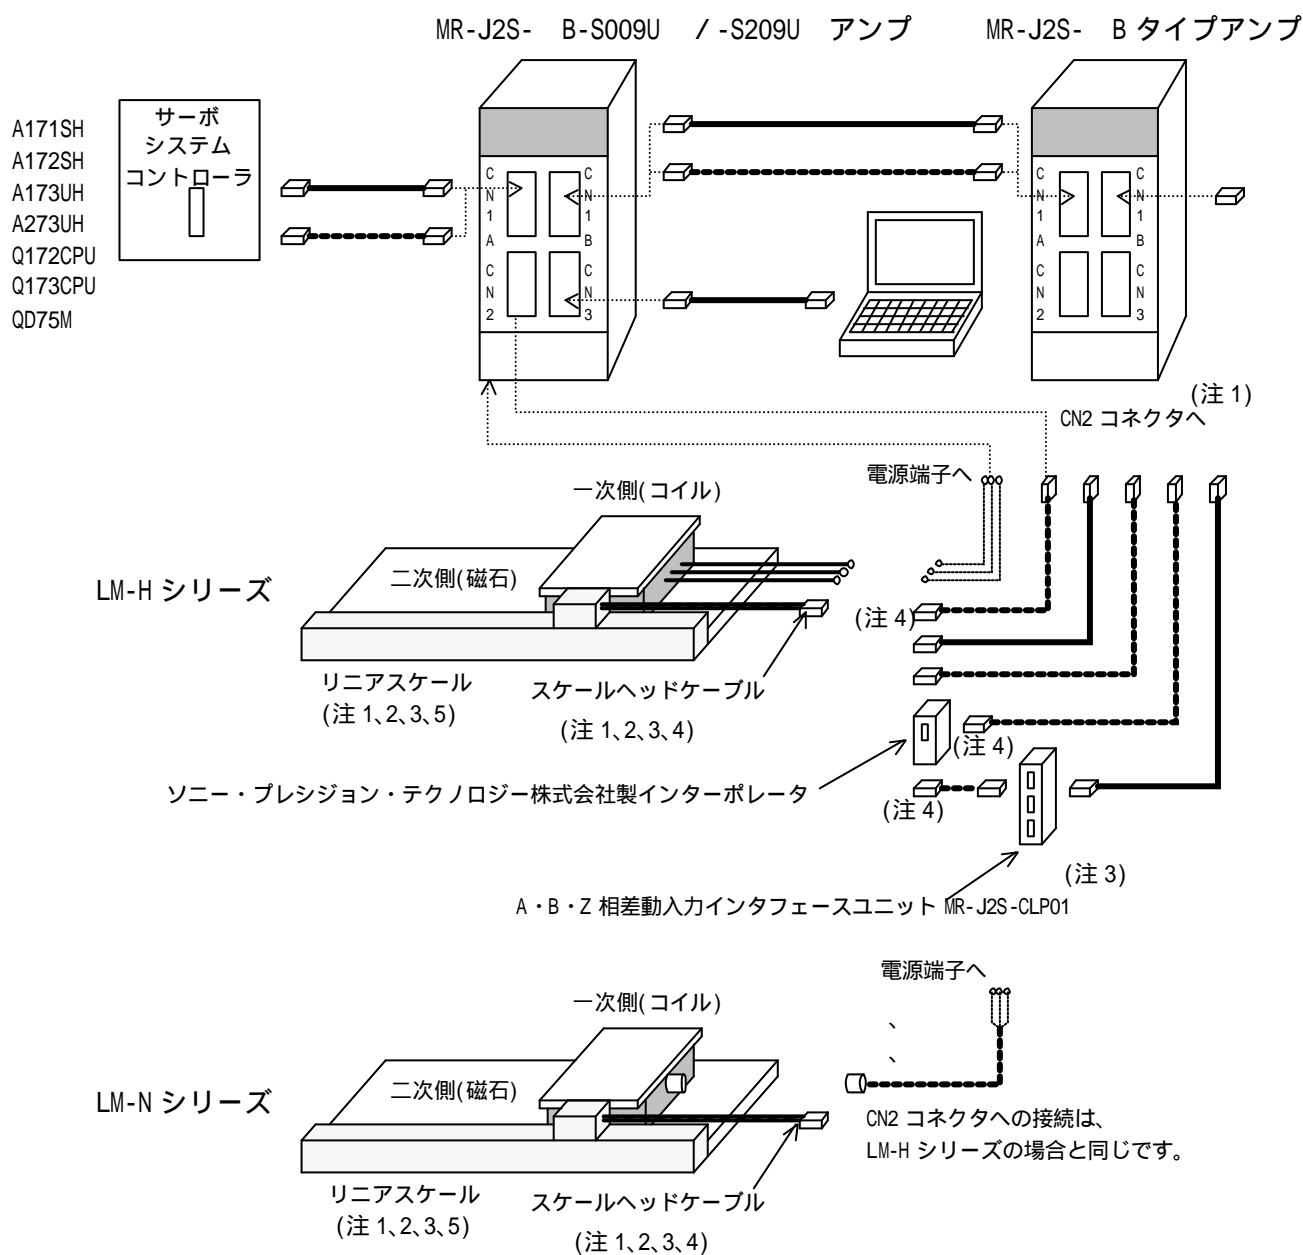

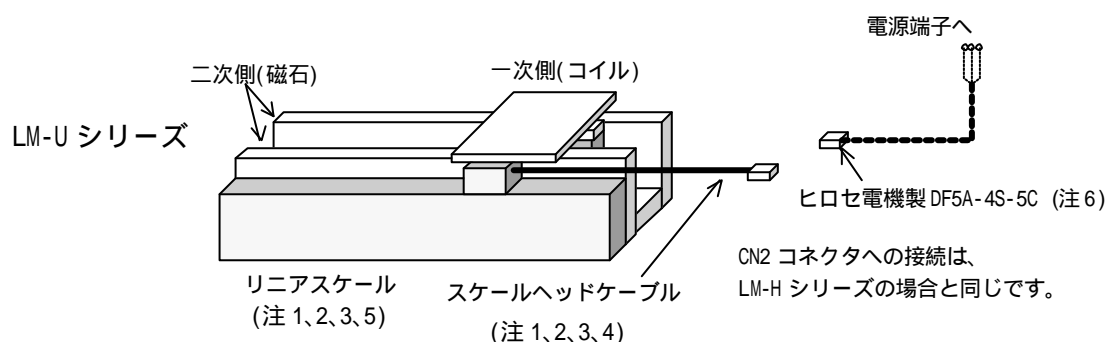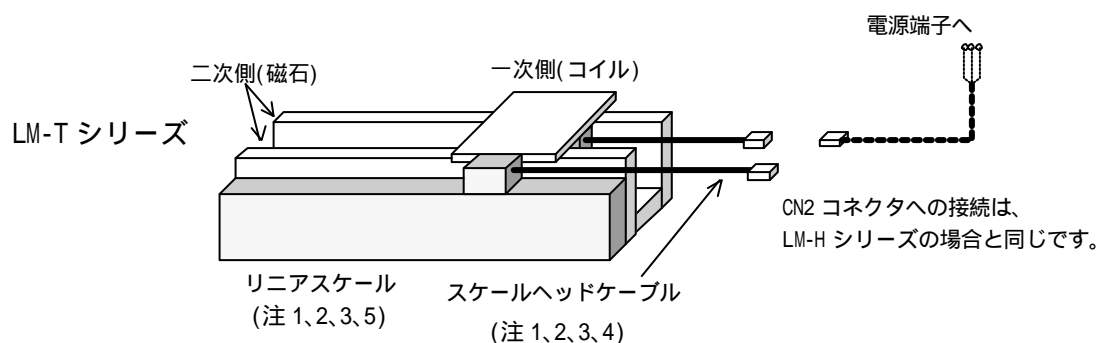
19.1. オプション

19.1.1. ケーブル・コネクタ





- 注)1. リニアスケール/スケールヘッドケーブル/エンコーダケーブルは、リニアサーボモータに付属していません。
2. リニアスケール/スケールヘッドケーブルについては、推奨リニアスケールメーカーの製品を使用してください。
3. A/B/Z 相差動出力リニアスケールを使用する場合は、A・B・Z 相差動入力インタフェースユニット MR-J2S-CLP01 を使用してください。サーボアンプ - A・B・Z 相差動入力インタフェースユニット間は、ケーブル MR-J2HBUS M をご使用いただけます。
4. スケールヘッドケーブルとのコネクタおよびインターポレータ/インターポレータ用コネクタについては、各リニアスケールメーカーに確認してください。
5. リニアスケールの使用環境・仕様など詳細については、各リニアスケールメーカーに確認してください。
6. 電源用コネクタは、一次側に同梱しています。電源用コネクタの配線時には、圧着工具(ヒロセ電機株式会社製 DF5A-1822/CR-HT)が必要です。
- また、一次側(コイル)の反対側のコネクタには、中点コネクタをさしてください。

品名		形 名	内 容
CN2 用	CN2 用コネクタ	MR-J2CN1	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 
	エンコーダケーブル 株式会社ミットヨ製 スケールヘッドケーブル 09BAA598-A/-B に接続可	MR-JCCBL M-H 内ケーブル長さ 2, 5, 10m	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)  中継用コネクタ(AMP 製) 1-172161-9(コネクタハウジング黒色) 170359-1(コネクタピン) (注 2) エンコーダ
	エンコーダ用 コネクタセット	MR-J2CNM	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)  中継用コネクタ(AMP 製) 1-172161-9(コネクタハウジング黒色) 170359-1(コネクタピン) MTI-0002(ケーブルクランプ、東亜電気製) (注 2) 
	アンプ A・B・Z 相差動入力 インタフェースユニット 間ケーブル	MR-J2HBUS M 内ケーブル長さ 0.5m	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)  アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)
	A・B・Z 相差動入力 インタフェースユニット 用コネクタ	MR-J2CN1	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 
CN1A 用	A・B・Z 相差動入力 インタフェースユニット	MR-J2S-CLP01	
	コントローラ (A SH、A UH) アンプ間 ケーブル(注 3)	MR-J2HBUS M-A 内ケーブル長さ 0.5, 1, 5m	コントローラ用コネクタ(本多通信製) PCR-S20FS(コネクタ) PCR-LS20LA1(ケース)  アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)
	コントローラ(QD75M) アンプ間 ケーブル(注 3)	MR-J2HBUS M 内ケーブル長さ 0.5, 1, 5m	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)  アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1)
	コントローラ (A SH、A UH)用 アンプ用 コネクタセット(注 3)	MR-J2CN1-A	コントローラ用コネクタ(本多通信製) PCR-S20FS(コネクタ) PCR-LS20LA1(ケース)  アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 
	コントローラ(QD75M)用 アンプ用 コネクタセット(注 3)	MR-J2CN1	アンプ用コネクタ(3M 製または相当品) 10120-3000VE(コネクタ) 10320-52F0-008(シェルキット) (注 1) 

- 注)1. 表に記載の形名は、はんだ付けの場合です。圧接の形名は、10120-6000EL(コネクタ)、10320-3210-000(シェルキット)となります。
2. コネクタハウジングには、AMP 製 172161-1(白色)も使えます。コネクタピンには、170363-1(バラ)も使用可能です。
3. Q172CPU と Q173CPU 用のコントローラ-アンプ間ケーブルおよびコネクタセット詳細は、モーションコントローラ(Q172CPU/Q173CPU)のユーザズマニュアルを参照してください。

品名		形 名	内 容
CN1 用	アンプ アンプ間 ケーブル	MR-J2HBUS M 内ケーブル長さ 0.5, 1, 5m	<div> アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE (コネクタ) 10320-52F0-008 (シエルキット) (注 1) </div> <div> アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE (コネクタ) 10320-52F0-008 (シエルキット) (注 1) </div> 
	CN1 用コネクタ	MR-J2CN1	<div> アンプ用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE (コネクタ) 10320-52F0-008 (シエルキット) (注 1) </div> 
CN1B 用	終端用コネクタ	MR-A-TM	<div> 終端用コネクタ </div> 
CN3 用	パソコン用通信ケーブル	MR-CPCATCBL3M ケーブル長さ 3m	<div> RS-232C オプション用コネクタ (3M 製または相当品) 10120-3000VE (コネクタ) 10320-52F0-008 (シエルキット) (注 1) </div> <div> DOS / V パソコン用コネクタ (日本航空電子製) DE-9SF-N (コネクタ) DE-C1-J6-S6 (ケース) </div> 
モータ電源用	電源用コネクタセット LM-NP2S, NP2M, NP2L	MR-PWCNS1 (ストレート)	<div> プラグ (ストレート) (DDK 製) CE05-6A22-23SD-B-BSS </div> <div> ケーブルクランプ (DDK 製) CE3057-12A-2 (D265) </div> 
	電源用コネクタセット LM-NP4S, NP4M, NP4L	MR-PWCNS2 (ストレート)	<div> プラグ (ストレート) (DDK 製) CE05-6A24-10SD-B-BSS </div> <div> ケーブルクランプ (DDK 製) CE3057-16A-2 (D265) </div> 
	電源用コネクタセット LM-NP4G	MR-PWCNS3 (ストレート)	<div> プラグ (ストレート) (DDK 製) CE05-6A32-17SD-B-BSS </div> <div> ケーブルクランプ (DDK 製) CE3057-20A-1 (D265) </div> 
	モータサーマル用 コネクタセット LM-NP4G	MR-BKCN (ストレート)	<div> プラグ (DDK 製) MS3106A10SL-4S (D190) </div> <div> ケーブル用コネクタ (ストレート) YS010-5 ~ 8 (大和電業製) </div> 
	電源用コネクタセット LM-TP	MR-PWCNK1	<div> プラグ (日本モレックス製) 5559-04P-210 オスターミナル (日本モレックス製) 5558PBT3L (AWG16 用) </div>

注) 1. 表に記載の形名は、はんだ付けの場合です。圧接の形名は、10120-6000EL (コネクタ)、10320-3210-000 (シエルキット) となります。

19.1.1.2. セットアップソフトウェア

セットアップソフトウェア (MRZJW3-SETUP151ver. E2 以降で対応) はサーボアンプの通信機能を使用して、パーソナルコンピュータによるパラメータ設定値の変更・グラフ表示・テスト運転などを行うものです。

(1) 仕様

項目	内容
通信信号	RS-232C
ボーレート (bps)	57600・38400・19200・9600
モニタ	一括表示・高速表示・グラフ表示 (パーソナルコンピュータの処理速度により最小分解能が変わります)
アラーム	アラーム表示・アラーム履歴・アラーム発生時データ表示
診断	外部入出力信号表示・回転しない理由表示・電源 ON 累積表示・ソフトウェア番号表示 チューニングデータ表示・軸名称設定・リニア診断
パラメータ	パラメータ設定・一覧表示・変更リスト表示・詳細情報表示・チューニング
テスト運転	位置決め運転・出力信号強制出力・簡易言語によるプログラム運転
アドバンス機能	マシンアナライザ・ゲインサーチ・マシンシミュレーション
ファイル操作	データの読込・保存・印刷
その他	自動運転・局番設定・ヘルプ表示

注) 1. 負荷質量比の代わりに負荷慣性モーメント比と表示される場合があります。
負荷慣性モーメント比という表示は、負荷質量比に読み替えて使用してください。

(2) システム構成

セットアップソフトウェアを使用するには、サーボアンプ・リニアサーボモータの他に下記のものがが必要です。

機種		内容
パーソナル コンピ ュー タ	CPU	DX4 75MHz以上 (Pentium 以上を推奨)
	メモリ容量	Windows 95 : 16MB 以上 Windows 98 : 24MB 以上 Windows Me・Windows NT Workstation 4.0・Windows 2000 Professional : 32MB 以上
	ハードディスク空き容量	30MB 以上
	OS	Windows 95・Windows 98・Windows Me・Windows NT Workstation 4.0 Windows 2000 Professional (日本語版)
	ディスプレイ	800x600 ピクセル以上かつ 256 色カラー以上で使用可能なもの
	キーボード	使用可能なもの
	マウス	使用可能なもの (ただし、シリアルマウスは使用しない)
	その他	シリアルポートが必要
プリンタ		上記パーソナルコンピュータで使用可能なもの
通信ケーブル		MR-CPCATCBL3M

注) 1. Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
2. 使用するパーソナルコンピュータによっては、セットアップソフトウェアが正常に動作しない場合があります。

19.2.周辺機器

19.2.1.推奨電線

サーボアンプ形名	電線サイズ(mm ²)				
	L1、L2、L3	U、V、W、 \ominus	L11、L21	P、C、D	G1、G2
MR-J2S-10B/B1-S009U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-20B/B1-S009U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-40B/B1-S009U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-60B-S009U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-70B-S009U	2	1.25	1.25	2	1.25
MR-J2S-100B-S009U	2	2	1.25	2	1.25
MR-J2S-200B-S009U	3.5	3.5	1.25	2	1.25
MR-J2S-350B-S009U	5.5	5.5	1.25	2	1.25
MR-J2S-500B-S009U	5.5	5.5	1.25	2	1.25
MR-J2S-11KB-S209U	14	22	1.25	5.5	1.25
MR-J2S-15KB-S209U	22	30	1.25	5.5	1.25

注) 電線は 600V ビニール電線を基準にしています。表の電線は 30m を基準にしています。


19.2.2. ノーヒューズ遮断器(NFB)・電磁接触器(MC)


ノーヒューズ遮断器・電磁接触器はサーボアンプ1台に対し、必ず1台ずつ使用してください。

サーボアンプ形名	ノーヒューズ遮断器(NFB)	電磁接触器(MC)
MR-J2S-10B-S009U	NF30 形 5A	S-N10
MR-J2S-10B1-S009U	NF30 形 5A	S-N10
MR-J2S-20B-S009U	NF30 形 5A	S-N10
MR-J2S-20B1-S009U	NF30 形 10A	S-N10
MR-J2S-40B-S009U	NF30 形 10A	S-N10
MR-J2S-40B1-S009U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-60B-S009U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-70B-S009U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-100B-S009U	NF30 形 15A	S-N10
MR-J2S-200B-S009U	NF30 形 20A	S-N18
MR-J2S-350B-S009U	NF30 形 30A	S-N20
MR-J2S-500B-S009U	NF50 形 50A	S-N35
MR-J2S-11KB-S209U	NF100 形 100A	S-N65
MR-J2S-15KB-S209U	NF225 形 125A	S-N95

第 4 部サーボアンプ：共通項目

第 20 章サーボアンプの点検

 <p>危険</p>	<p>1. 保守・点検は電源OFF後、10分以上経過しチャージランプが消灯したのち、テストなどで電圧を確認してから行ってください。感電の原因になります。</p> <p>2. 専門の技術者以外は点検を行わないでください。感電の原因になります。</p> <p>また、修理・部品交換はお近くの三菱電機システムサービスに連絡してください。</p>
---	---

 <p>注意</p>	<p>1. サーボアンプのメガテスト(絶縁抵抗測定)を行わないでください。故障の原因になります。</p> <p>2. お客様で分解・修理を行わないでください。</p>
---	---

20.1. 点検

定期的に次の点検を行うことを推奨します。

(a) 端子台のねじにゆるみがないか。ゆるんでいたら増し締めしてください。

(b) ケーブル類に傷・割れはないか。特にケーブル類が稼動する場合は、使用条件に応じて定期点検を実施してください。

20.2. 寿命

部品の交換寿命は次のとおりです。ただし、使用方法や環境条件により変動しますので、異常を発見したら交換する必要があります。部品交換は三菱電機システムサービスで承ります。

部品名	寿命の目安
平滑コンデンサ	10年
リレー	電源投入回数および非常停止回数10万回
冷却ファン	1～3万時間(2～3年)

(a) 平滑コンデンサ

平滑コンデンサはリップル電流などの影響により特性が劣化します。コンデンサの寿命は、周囲温度と使用条件に大きく左右されますが、空調された通常の環境条件で連続運転した場合、10年で寿命になります。

(b) リレー類

開閉電流による接点摩耗で接触不良が発生します。電源容量により左右されますが、電源投入回数および非常停止回数10万回で寿命になります。

(c) サーボアンプ冷却ファン

冷却ファンのベアリング寿命で1～3万時間です。したがって、連続運転の場合通常2～3年目を目安として、ファンごと交換する必要があります。また、点検時に異常音、異常振動を発見した場合も交換する必要があります。

20.3. 交換

サーボアンプを交換した場合は、磁極検出動作を再度実施して下さい。

やむをえず磁極検出動作を実施できない場合は、セットアップソフトウェアを使用して交換前のサーボアンプの磁極情報を交換後のサーボアンプに書き込んでください。

< 手順 >


- (1) 交換前のサーボアンプの磁極情報を読み取る。
- (2) 読み取った磁極情報を、交換後のサーボアンプに書き込む。
- (3) トルク制限を入れてテスト運転の実施し、問題がでないことを確認する。

< セットアップソフトウェアによる磁極情報の読取り方法 >

- (1) セットアップのシステム設定からリニア用アンプを選択。
- (2) 診断画面のリニア診断を選択(リニア用のサーボアンプに接続されていないと開きません)。
- (3) 磁極情報ボタン(下図の)をクリック。
[下図の画面になります]
- (4) 磁極情報ウインドウの読込(下図の)をクリック。
- (5) 磁極情報ウインドウのデータ 1、データ 2(下図の)を読み取る。

< セットアップソフトウェアによる磁極情報の書込み方法 >


- (1) セットアップのシステム設定からリニア用アンプを選択。
- (2) 診断画面のリニア診断を選択(リニア用のサーボアンプに接続されていないと開きません)。
- (3) 磁極情報ボタン(下図の)をクリック。
[下図の画面になります]
- (4) 磁極情報ウインドウのデータ 1、データ 2(下図の)に読み取っていた磁極情報の値を入力。
- (5) 磁極情報ウインドウの書込(下図の)をクリック。
- (6) サーボアンプの電源を一旦 off し、再度電源を on する。

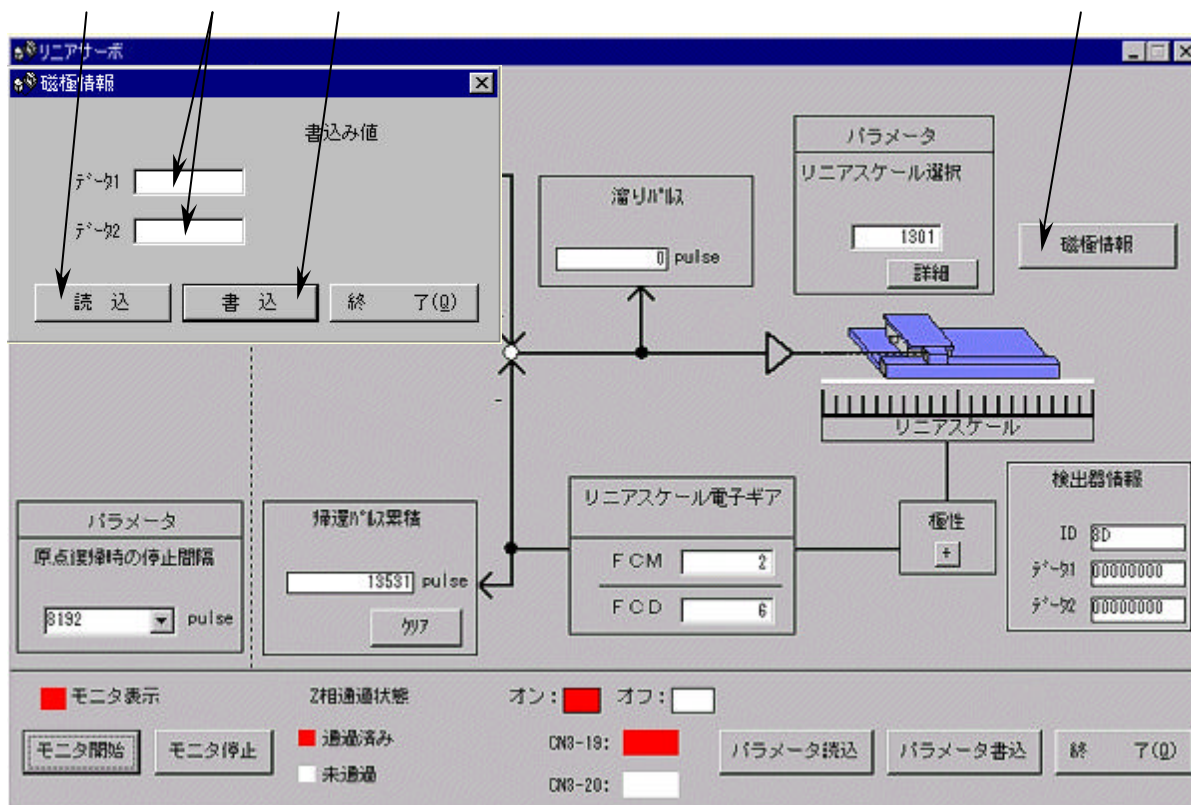

第 21 章サーボアンプの外形寸法図

21.1. サーボアンプ外形寸法図

・ MR-J2S-10A(1)/20A(1)/40A(1)/60A-S040U 、 MR-J2S-10A(1)/20B(1)/40B(1)/60B-S009U

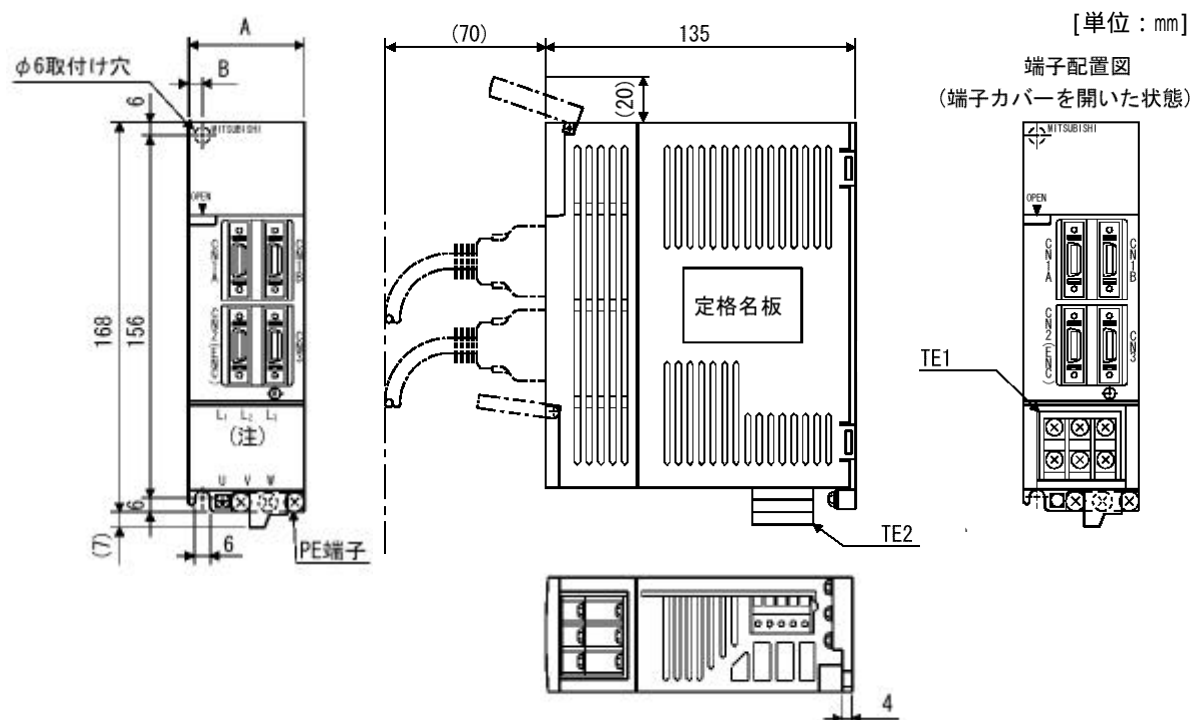

注) 三相AC200～230V・単相AC230V電源品の場合です。

サーボアンプ	変化寸法		質量[kg]
	A	B	
MR-J2S-10A/A1-S040U	50	6	0.7
MR-J2S-20A/A1-S040U			
MR-J2S-40A/A1-S040U			
MR-J2S-60A-S040U	70	22	1.1
MR-J2S-10B/B1-S009U			
MR-J2S-20B/B1-S009U			
MR-J2S-40B/B1-S009U	70	22	1.1
MR-J2S-60B-S009U			

TE1

三相 AC200～230V・単相 AC230V の場合

L1	L2	L3
U	V	W

端子ねじ：M4

締付トルク：1.24[N・m]

単相 AC100～120V の場合

L1	L2
U	W

端子ねじ：M4

締付トルク：1.24[N・m]

TE2

正面


D	C	P	L21	L11
---	---	---	-----	-----

締付トルク：0.5～0.6[N・m]

FRONT MSTB2、5/5-ST-5、08

(フェニックス・コンタクト製)

 
PE 端子



端子ねじ：M4

締付トルク：1.24[N・m]

・ MR-J2S-70A/100A-S040U 、 MR-J2S-70B/100B-S009U

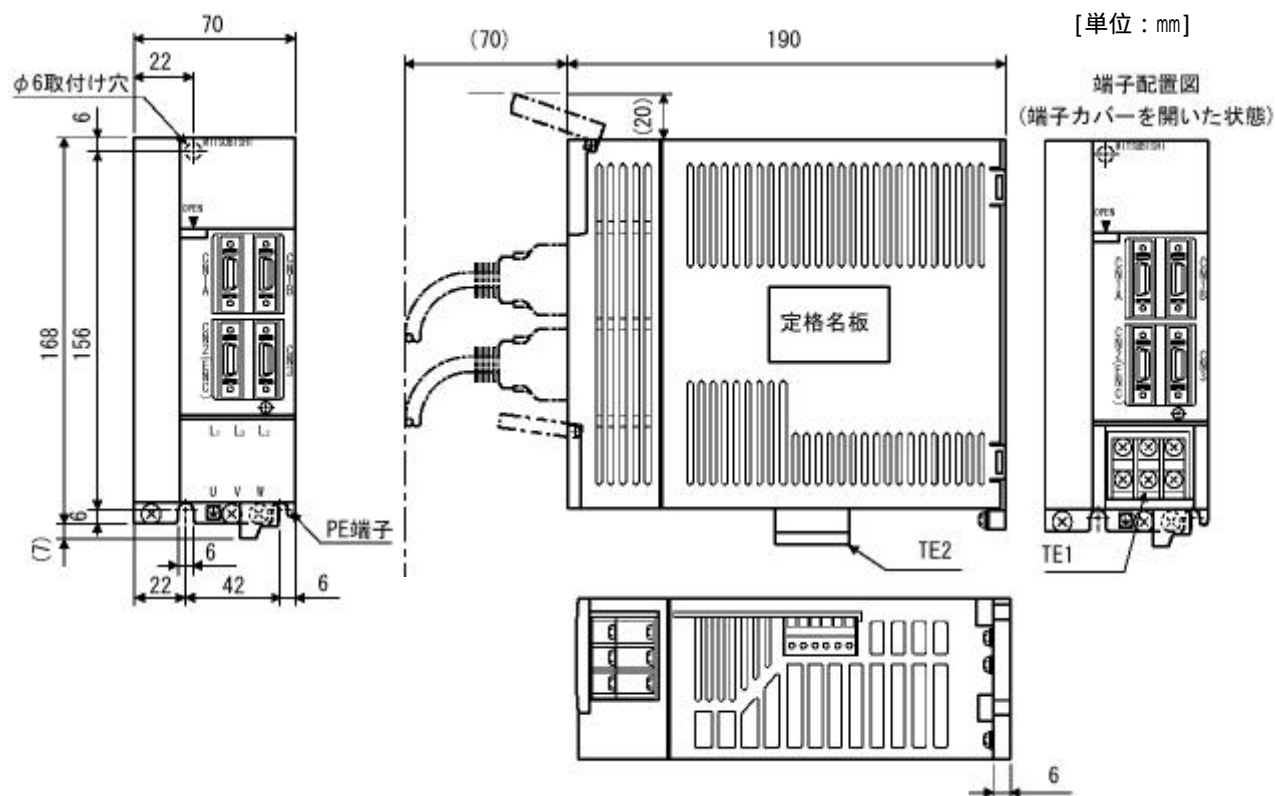

サーボアンプ	質量[kg]
MR-J2S-70A-S040U	1.7
MR-J2S-100A-S040U	
MR-J2S-70B-S009U	1.7
MR-J2S-100B-S009U	

TE1

L 1	L 2	L 3
U	V	W

端子ねじ：M4

締付トルク：1.24[N・m]

TE2

正面


D	C	P	L 21	L 11	N
---	---	---	------	------	---

締付トルク：0.5～0.6[N・m]

FRONT MSTB2、5/5-ST-5、08

(フェニックス・コンタクト製)

 
PE 端子



端子ねじ：M4

締付トルク：1.24[N・m]

・ MR-J2S-200A/350A-S040U 、 MR-J2S-200B/350B-S009U

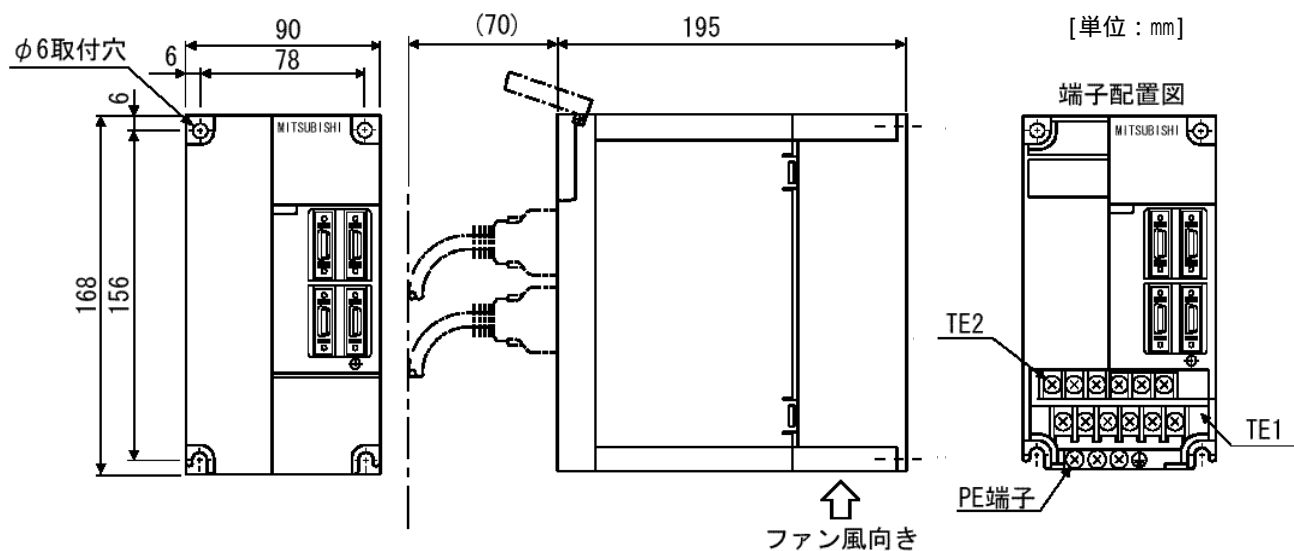

サーボアンプ	質量[kg]
MR-J2S-200A-S040U	2.0
MR-J2S-350A-S040U	
MR-J2S-200B-S009U	2.0
MR-J2S-350B-S009U	

TE1

L1	L2	L3	U	V	W
----	----	----	---	---	---

端子ねじ: M4

締付トルク: 1.24[N・m]


TE2

L11	L21	D	P	C	N
-----	-----	---	---	---	---

端子ねじ: M4

締付トルク: 1.24[N・m]

 
PE 端子



端子ねじ: M4

締付トルク: 1.24[N・m]

・ MR-J2S-500A-S040U 、 MR-J2S-500B-S009U

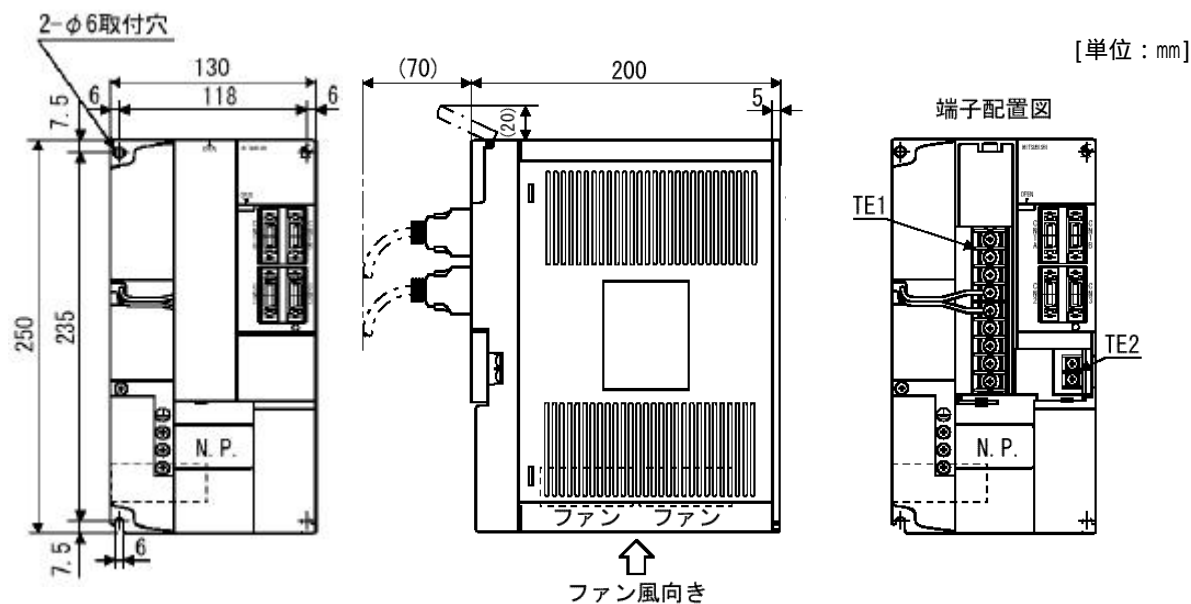

サーボアンプ	質量[kg]
MR-J2S-500A-S040U	4.9
MR-J2S-500B-S009U	4.9

TE1

L 1
L 2
L 3
C
P
N
U
V
W

端子ねじ : M4

締付トルク : 1.2[N・m]


TE2

L 11
L 21

端子ねじ : M3.5

締付トルク : 1.0[N・m]


PE 端子

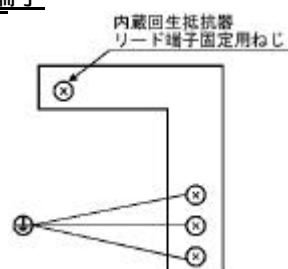

端子ねじ : M4

締付トルク : 1.2[N・m]

・ MR-J2S-11KA/15KA-S240U 、 MR-J2S-11KB/15KB-S209U

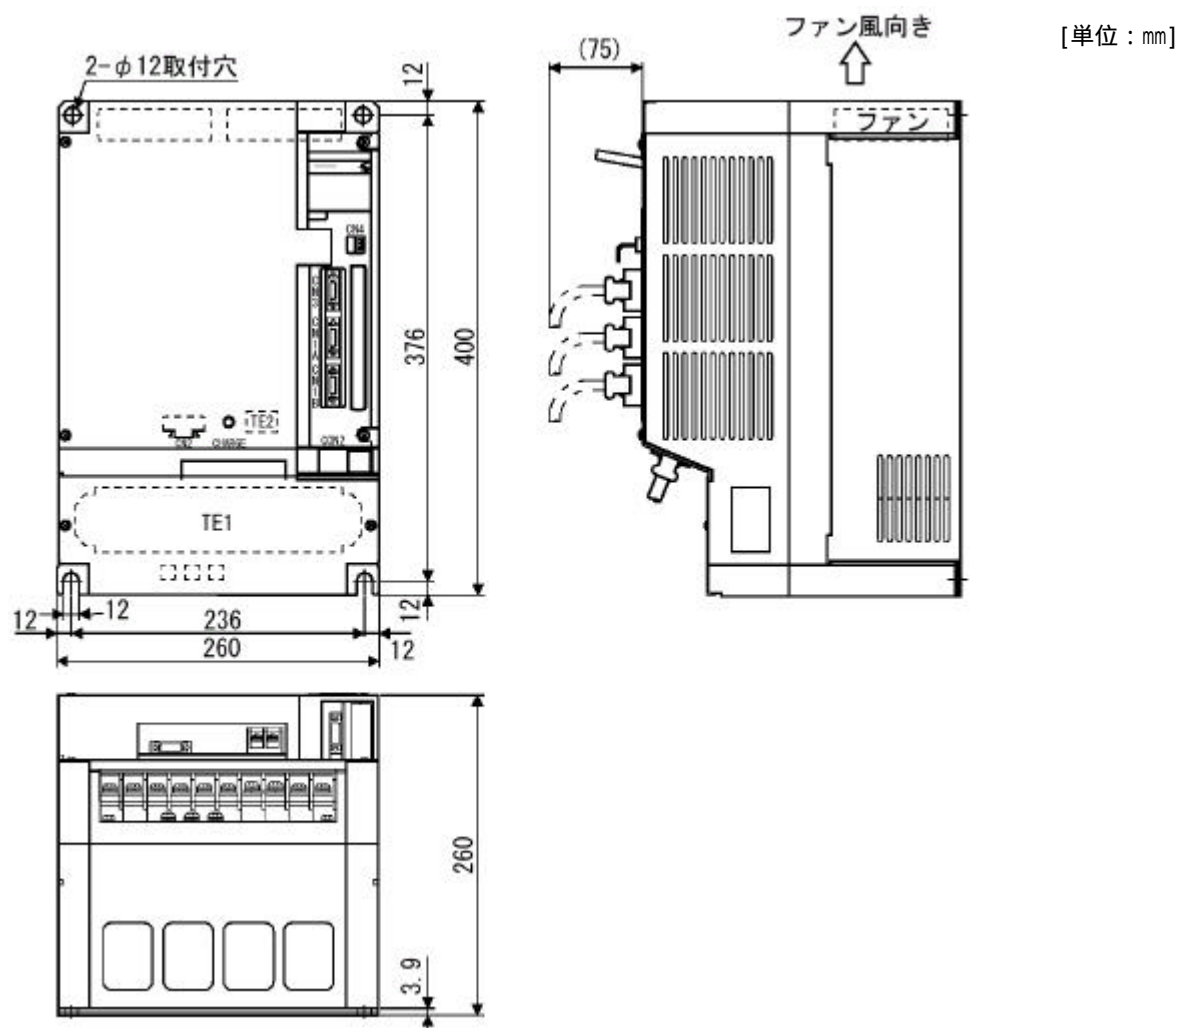

サーボアンプ	質量[kg]
MR-J2S-11KA-S240U	15
MR-J2S-15KA-S240U	16
MR-J2S-11KB-S209U	15
MR-J2S-15KB-S209U	16

TE1

L1	L2	L3	U	V	W	P1	P	C	N
----	----	----	---	---	---	----	---	---	---

端子ねじ：M6

締付トルク：3.0[N・m]


TE2

L11	L21
-----	-----

端子ねじ：M4

締付トルク：1.2[N・m]

 PE 端子



端子ねじ：M6

締付トルク：6.0[N・m]

第 22 章特性

22.1. 過負荷保護特性


サーボアンプには、リニアサーボモータとサーボアンプを過負荷から保護するための電子サーマルを装備しています。電子サーマルの動作特性図を以下に示します。

図の電子サーマル保護カーブ以上の過負荷運転を行うと過負荷1アラーム(AL.50)、機械の衝突などで最大電流が数秒連続して流れると、過負荷2アラーム(AL.51)になります。グラフの実線または破線の左側の領域で使用してください。

22.1.1. LM-H シリーズ


(1) LM-HP1 - 対応 MR-J2S-20 ~ MR-J2S-70 アンプの場合

LM-HP1 - 対応MR-J2S-20 ~ MR-J2S-70 アンプ

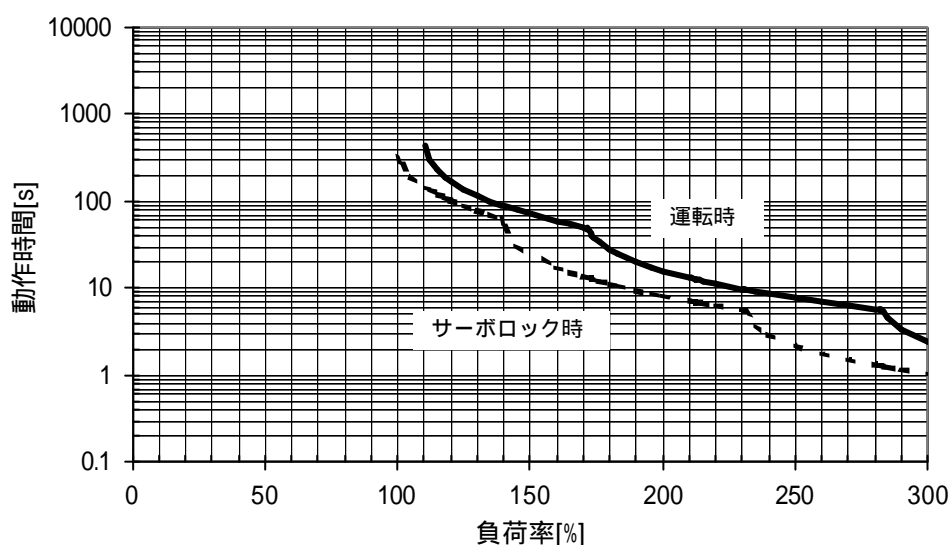


(2) LM-HP2 - 対応 MR-J2S-70 ~ MR-J2S-100 アンプの場合

LM-HP2 - 対応MR-J2S-70 ~ MR-J2S-100 アンプ

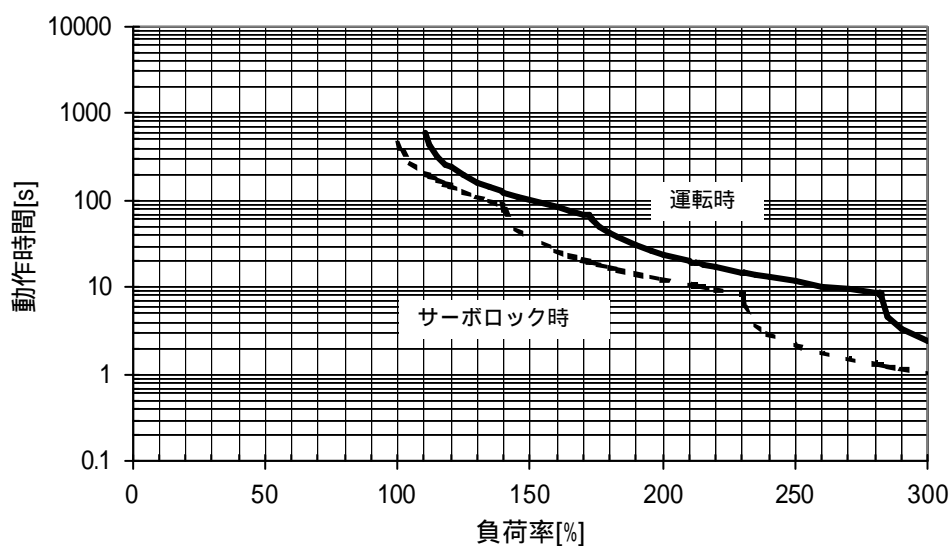

(3) LM-HP2H-40M 対応 MR-J2S-200 アンプの場合


LM-HP2H-40M対応MR-J2S-200 アンプ

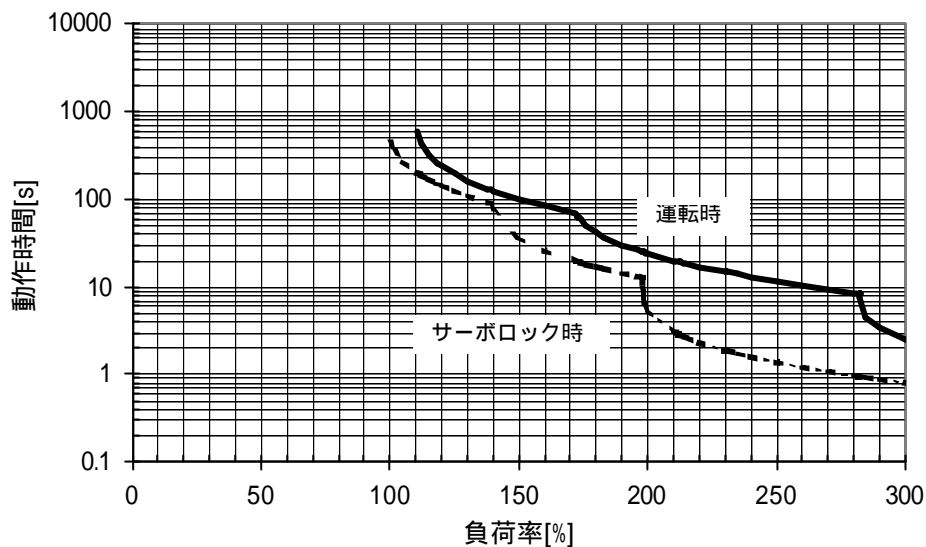

22.1.2.LM-N シリーズ


(1) LM-NP2S-05M(自冷)対応 MR-J2S-350 アンプの場合

LM-NP2S-05M(自冷)対応MR-J2S-350 アンプ

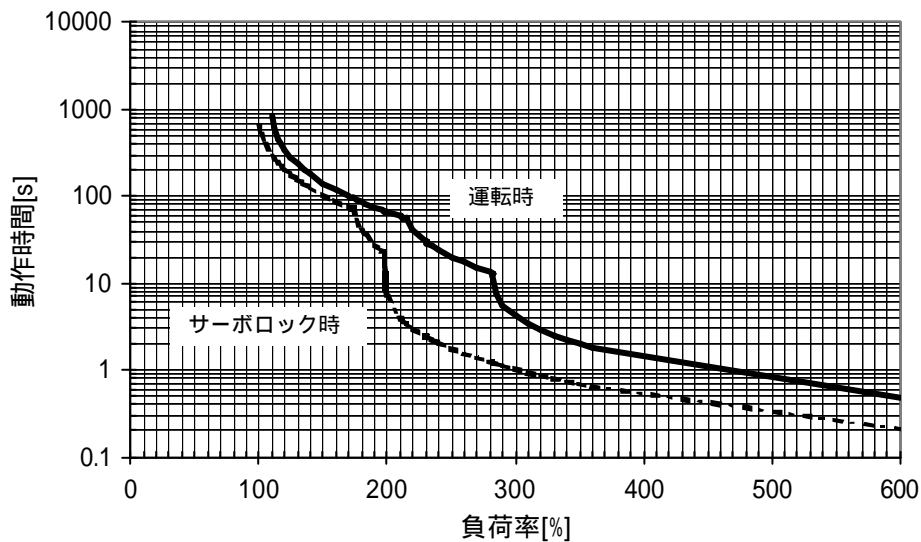


(2) LM-NP - (自冷)対応 MR-J2S-500 ~ MR-J2S-15K アンプの場合

LM-NP - (自冷)対応MR-J2S-500 ~ MR-J2S-15K アンプ

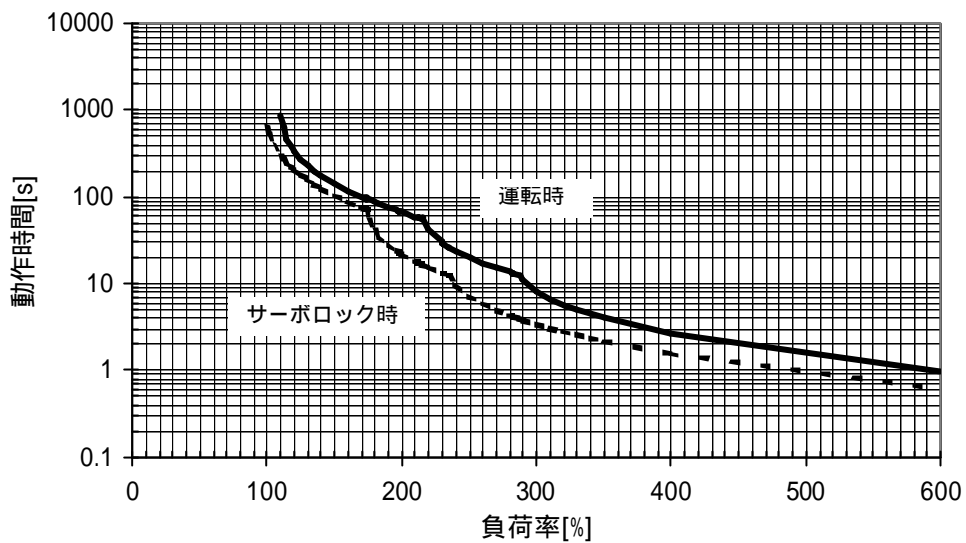


(3) LM-NP - (液冷)対応 MR-J2S-350 ~ MR-J2S-15K アンプの場合

LM-NP - (油冷)対応MR-J2S-350 ~ MR-J2S-15K アンプ

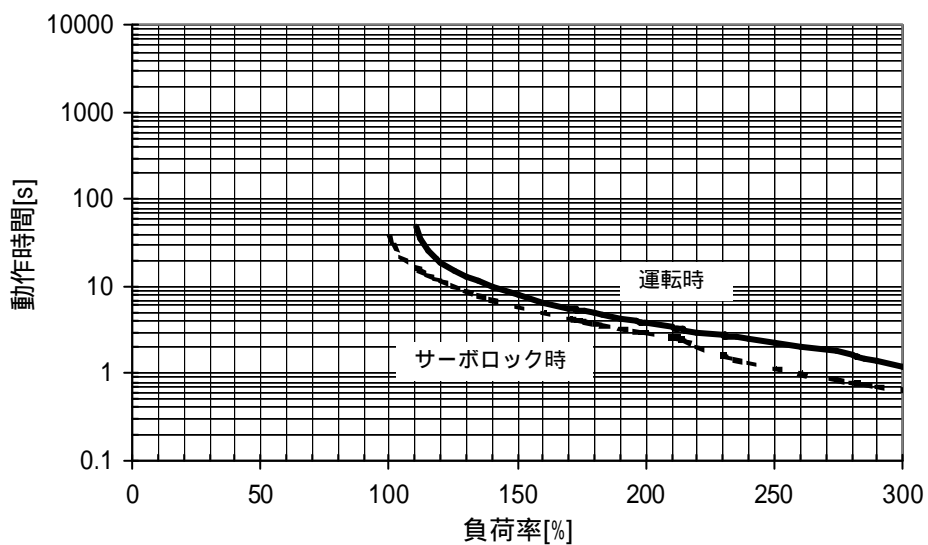


22.1.3.LM-T シリーズ

(1)LM-TP - 対応 MR-J2S-10 ~ MR-J2S-20 アンプの場合

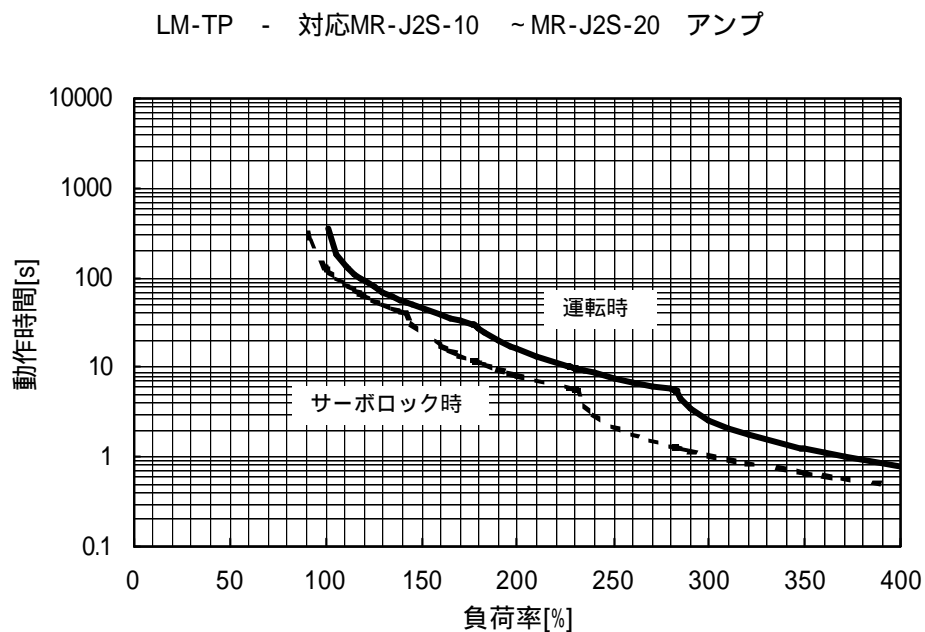


22.1.4.LM-U シリーズ

(1)LM-UP1A-043M 対応 MR-J2S-10 アンプの場合

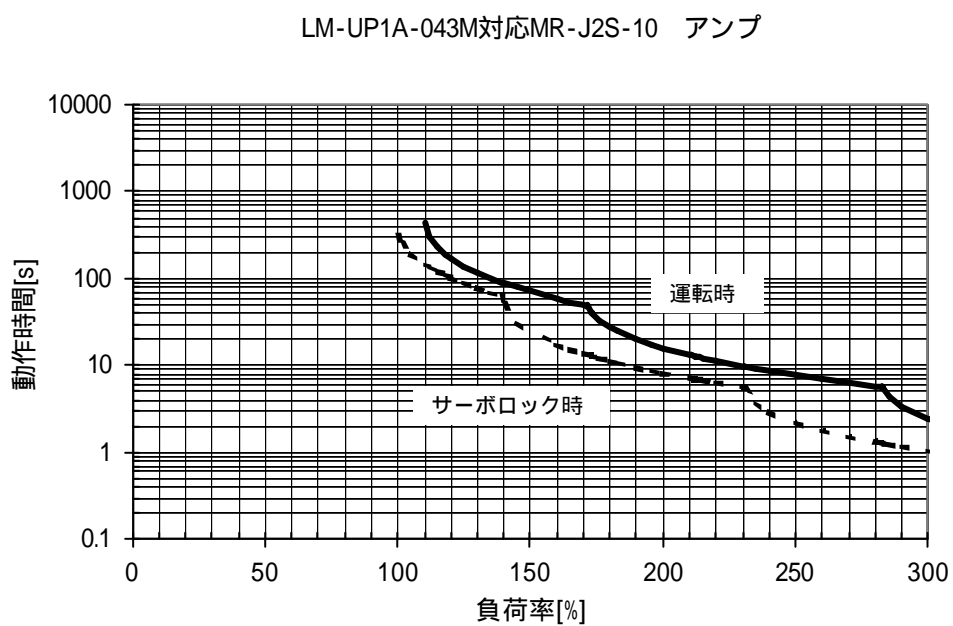


(2) LM-UP2B- 、 LM-UP3C-165M 対応 MR-J2S-20 ~ MR-J2S-40 アンプの場合

LM-UP2B- 、 LM-UP3C-165M 対応 MR-J2S-20 ~ MR-J2S-40 アンプ

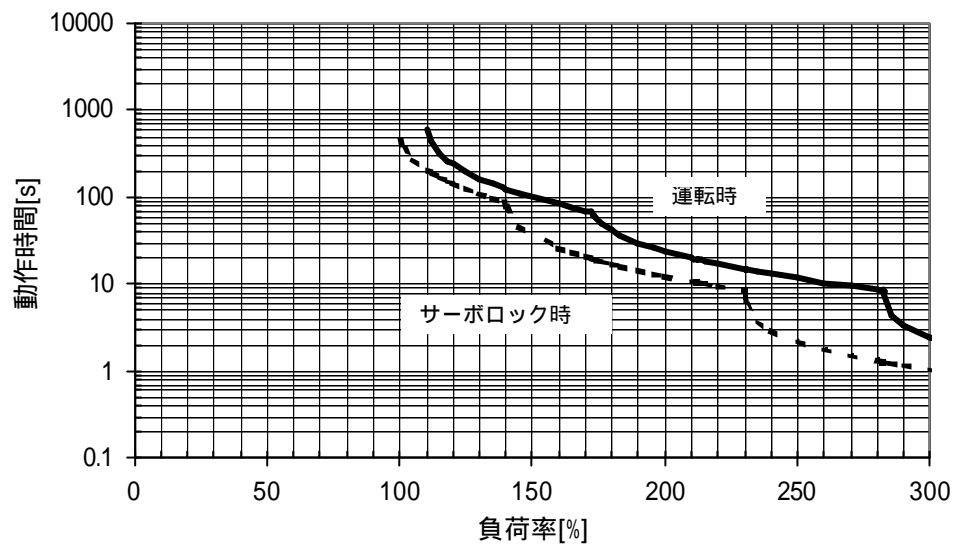

22.2. ダイナミックブレーキ特性

 注意	<p>惰走距離は摩擦等の走行負荷を無視した理論計算値です。計算で求めた値は実際より長めの値になると思われますが、十分に余裕をみた上で、十分な制動距離が得られない場合、ストローク端に衝突する恐れがあり大変危険です。エアブレーキ等の衝突防止機構または可動部の衝撃を緩和するためのショックアブソーバ等の電氣的ストッパー・機械的ストッパーを設置してください。</p> <p>(リニアサーボモータの電磁ブレーキ付仕様はありません)</p>
---	--

ダイナミックブレーキ動作時の停止までの惰走距離の概略値は次式で計算できます。

$$L_{\max} = V_0 \cdot (0.03 + M \cdot (A + B \cdot V_0^2))$$

L_{\max} : 機械の惰送量(m)

V_0 : ブレーキ作動時の速度(m/s)

M : 可動部全質量(kg)

A : 係数(下表による)

B : 係数(下表による)

リニアサーボモータ形名	係数 A	係数 B
LM-HP1B-05M	4.413×10^{-2}	1.976×10^{-3}
LM-HP1D-10M	2.098×10^{-2}	1.057×10^{-3}
LM-HP1F-15M	4.173×10^{-2}	3.339×10^{-4}
LM-HP1H-20M	4.029×10^{-2}	2.045×10^{-4}
LM-HP2D-20M	2.301×10^{-2}	2.808×10^{-4}
LM-HP2F-30M	2.337×10^{-2}	1.219×10^{-4}
LM-HP2H-40M	1.474×10^{-3}	8.730×10^{-5}
LM-NP2S-05M	2.125×10^{-3}	1.615×10^{-4}
LM-NP2M-10M	1.038×10^{-3}	8.140×10^{-5}
LM-NP2L-15M	8.218×10^{-4}	4.672×10^{-5}
LM-NP4S-10M	9.015×10^{-4}	9.374×10^{-5}
LM-NP4M-20M	4.581×10^{-4}	3.991×10^{-5}
LM-NP4L-30M	2.537×10^{-4}	3.269×10^{-5}
LM-NP4G-40M	1.825×10^{-4}	2.556×10^{-5}
LM-TP1A-004M	1.422	7.987×10^{-3}
LM-TP1B-015M	1.173×10^{-1}	6.310×10^{-4}
LM-TP2C-018M	2.433×10^{-1}	1.809×10^{-3}
LM-TP2D-025M	1.126×10^{-1}	8.893×10^{-4}
LM-UP1A-043M	3.151×10^{-2}	4.637×10^{-5}
LM-UP2B-063M	1.911×10^{-2}	2.962×10^{-5}
LM-UP2B-122M	9.111×10^{-3}	1.576×10^{-5}
LM-UP3C-165M	6.335×10^{-3}	9.341×10^{-6}

付 1. リニアスケールメーカー一覧


(2003 年 12 月現在のものです)

メーカー		電話番号
株式会社ミットヨ	エムイー営業グループ	(044)813-1711
ハイデンハイン株式会社	営業第 2 部	(03)3234-7781
ソニー・プレジジョン・テクノロジー株式会社	営業部	(03)3490-3915
レニショー株式会社	エンコーダ部	(03)5366-5316

付 2. 磁束密度特性(参考値)

二次側(磁石)の側面から上面にかけての磁束密度特性(参考値)は、以下ようになります。

二次側(磁石)の設置条件(周辺の磁性体の有無など)により、磁束密度特性は変わることがあります。

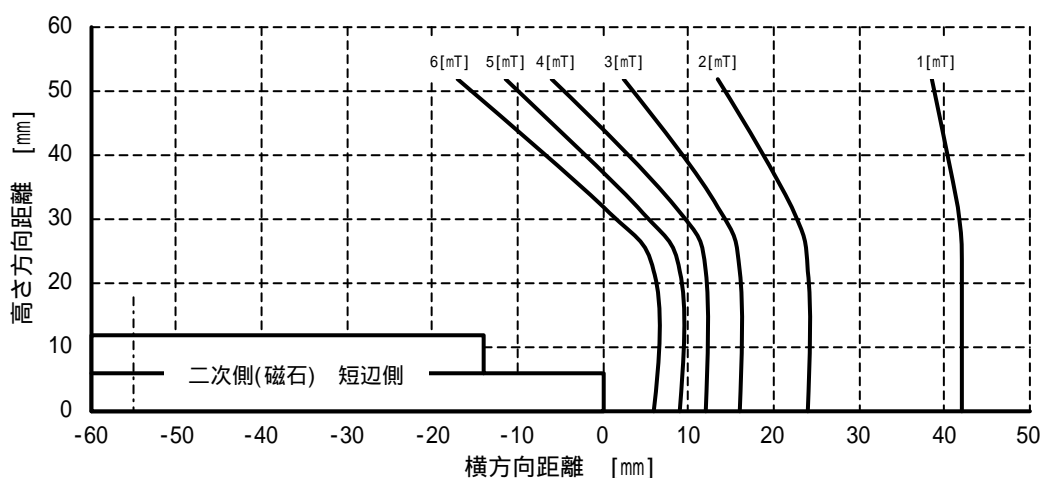


付 3. サーボンプの高調波抑制対策について

3.1. 高調波とその影響について

3.1.1. 高調波とは


電力会社から供給される商用電源の正弦波を基本波と言い、この基本波の整数倍の周波数をもつ正弦波を高調波と言います。基本波に高調波が加わった電源波形は、ひずみ波形となります。

機器の回路に整流回路とコンデンサを利用した平滑回路がある場合、入力電流波形がひずみ、高調波が発生します。

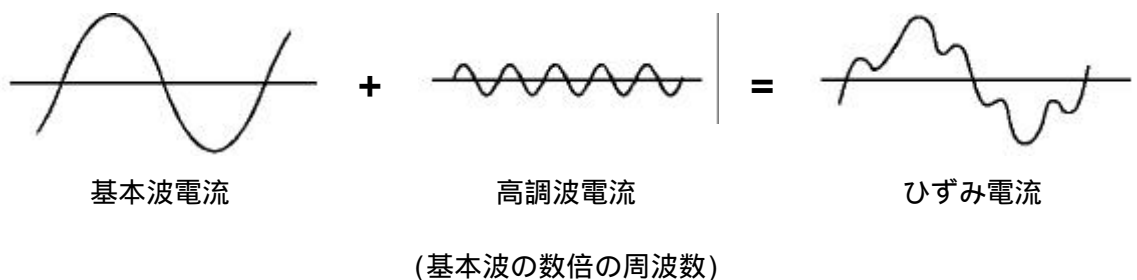

3.1.2. サーボンプの高調波発生の原理

サーボンプの電源側から供給された交流入力電流はブリッジ整流器で整流された後、コンデンサで平滑され、直流となってインバータ部に供給されます。この平滑コンデンサを充電するために、交流入力電流は高調波を含んだひずみ波形となります。

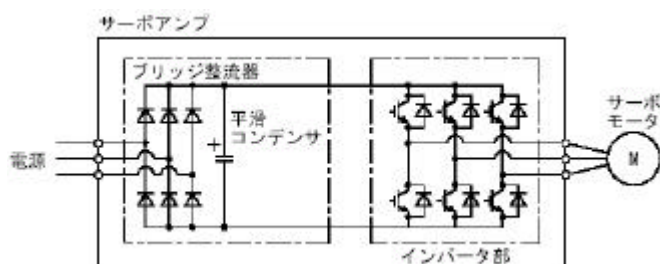

3.1.3. 高調波の影響

機器から発生した高調波は、電線を伝わり、他の設備や機器に次の影響を及ぼす場合があります。


- (1) 機器への高調波電流の流入による異音、振動、焼損など
- (2) 機器へ高調波電圧が加わることによる誤動作など

3.2. サーボンプの対象機種


入力電源	サーボモータの 定格容量	対策
単相 100V	全容量	1994年9月に通産省(現経済産業省)の公示した「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」に基づいて判定を行い、対策が必要な場合は適宜対策を行ってください。 電源高調波の算出方法については次に示す資料を参考にしてください。 参考資料((社)日本電機工業会) ・「高調波抑制対策パンフレット」 ・「特定需要家におけるサーボンプの高調波電流計算方法」 JEM-TR225-2003
単相 200V		
三相 200V		
三相 400V		

3.3. 高調波電流抑制対策

サーボンプの高調波電流抑制対策として、次の図に示すように力率改善リアクトルを接続してください。

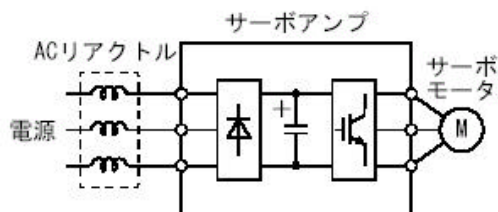

AC リアクトルの場合

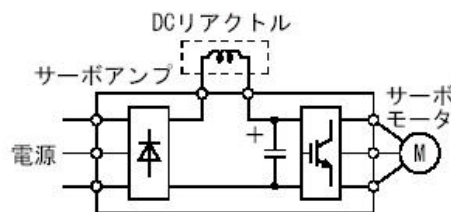

DC リアクトルの場合

ガイドラインの適用対象にならない需要家においても、高調波電流によるトラブルを避けるために、力率改善リアクトル接続によるサーボンプの高調波電流抑制の実施をお願いします。

改訂履歴

取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

印刷日付	取扱説明書番号	改定内容
2002 年 4 月	SH(名)-030029-A	初版印刷
2002 年 6 月	SH(名)-030029-B	3 章 ミットヨリニアスケール仕様表誤記修正 レニショー連絡先変更 ソニー仕様表誤記修正、連絡先変更 リニアスケール リニアエンコーダ(リニアスケール) 5 章 寸法公差記載 6 章 選定例見直し 22 章 係数表追加 付録 1. 連絡先変更 付録 2. 磁束密度特性を追加
2003 年 5 月	SH(名)-030029-C	リニアサーボモータ LM-T シリーズ、LM-U シリーズを追加
2003 年 12 月	SH(名)-030029-D	全般 可動子を一次側、固定子を二次側に表現を変更 10 章、16 章 LM-U シリーズモータの方向を追記 上記に伴い、LM-H・LM-N・LM-T シリーズモータの方向の記載表現を変更 3 章、付録 レニショー連絡先変更 安全上のご注意 高調波抑制対策の文章変更 付録 高調波抑制対策を追加

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。